



54341



(ES)	MAQUINA CHORREADORA DE ARENA 220L	2
(EN)	SANDBLASTING MACHINE 220L	9
(FR)	MACHINE DE SABLAGE 220L	16
(DE)	SANDSTRAHLER 220L	23
(IT)	SABBIATRICE 220L	30
(PT)	MÁQUINA DE JACTO DE AREIA 220L	37
(RO)	MAȘINĂ DE SABLAT 220L	44
(NL)	ZANDSTRALER 220L	51
(HU)	HOMOKFÚVÓ GÉP 220L	58
(RU)	ПЕСКОСТРУЙНЫЙ АППАРАТ 220 Л	65
(PL)	PIASKARKA 220L	72

ES **MANUAL DE INSTRUCCIONES**

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Esta máquina de chorreado le permite limpiar piezas de manera rápida y eficaz. Está especialmente indicada para limpiar piezas oxidadas y eliminar capas de pintura. Incluye una pistola de chorreado a través de la cual se proyecta el material abrasivo y unos guantes para proteger las manos durante todo el proceso. La cabina dispone de una luz que le asegurará una perfecta visualización de las piezas.


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el producto. El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar lesiones personales y/o daños en el producto. Conserve las instrucciones para futuras consultas.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Capacidad del tanque: 220L
- Capacidad de carga de arena: 33L
- Tamaño de grano recomendable: 60-80 MESH (177-250µm)
- Máxima presión recomendada: 100PSI (6.9 BAR)
- Caudal de aire: 40-120PSI@5-12CFM
- Medidas internas de la cabina: 86x56x56cm
- Voltaje/potencia de la luz: 12V (7W)
- Alimentación: 100-240V(50/60Hz)
- Peso: 47 kg
- Dimensiones: 1390x905x632mm

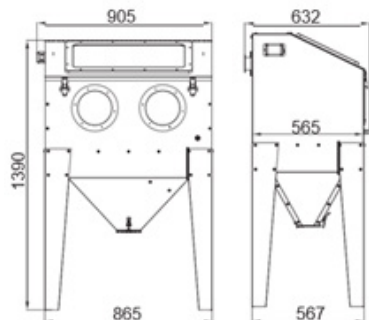


MONTAJE

Pegue la cinta de sellado (NN) en los bordes de las placas posterior (J) y frontal (K).

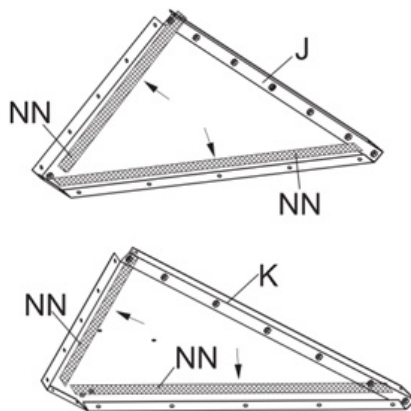


Nota:
Asegúrese que la cinta sobresale 10mm por la parte superior del embudo.

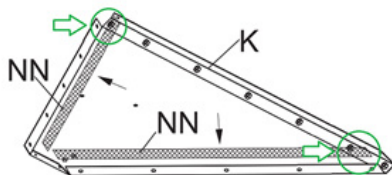

Material utilizado:



Utilice dos tornillos M4X10 (CC) para montar el cierre (Z) en el embudo (K).
Utilice cinco tornillos M6X12 (AA) y cinco roscas (EE) para unir la placa frontal del embudo (K) a la placa lateral (L).

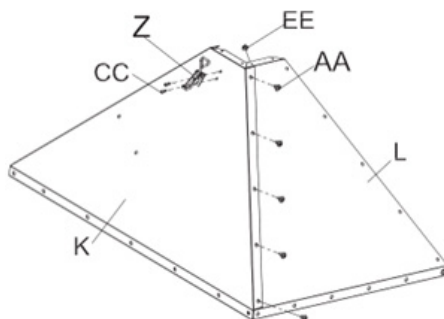


Nota:

Asegúrese de utilizar cinta de sellado para sellar todas las juntas durante el montaje.

Material utilizado:




Una la otra placa lateral (L) a la placa frontal (K) con los tornillos M6X12(AA) y las tuercas M6 (EE).

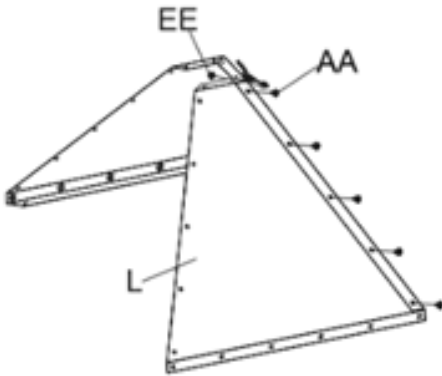


Nota:

Asegúrese de utilizar cinta de sellado para sellar todas las juntas durante el montaje.

Material utilizado:




Monte la placa posterior del embudo (J) con los tornillos M6X12(AA) y las tuercas M6 (EE).

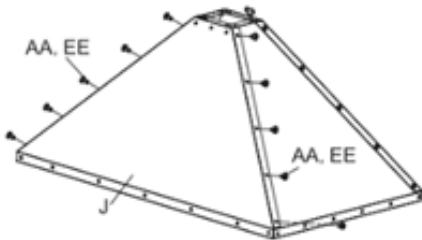

Nota:

Asegúrese de utilizar cinta de sellado para sellar todas las juntas durante el montaje.

Material utilizado:




Enrosque los 4 tornillos de la parte inferior del embudo.

Pegue cinta de sellado (NN) alrededor de la parte inferior del embudo.

Nota: Es muy importante que la base del embudo quede perfectamente sellada. De lo contrario, la presión podría provocar que hubiese fugas de arena.

Monte la placa inferior del embudo (Y) en el embudo con los tornillos M4X10 (CC) y las arandelas (GG).

Monte la tapa de la parte inferior del embudo (N) en la placa (J) con tornillos M6X12(AA).

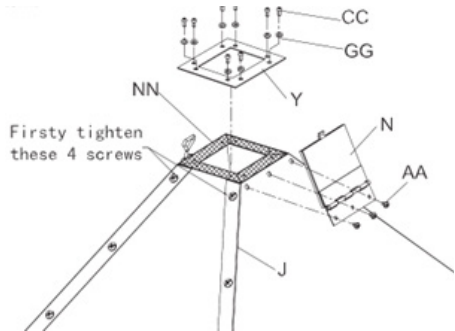


Material utilizado:



Enrosque las placas de soporte (P) a las cuatro esquinas del embudo con los tornillos M4X10 (CC) y las arandelas (GG).


Nota: Ponga cinta de sellado entre las placas de soporte (P) y el embudo.

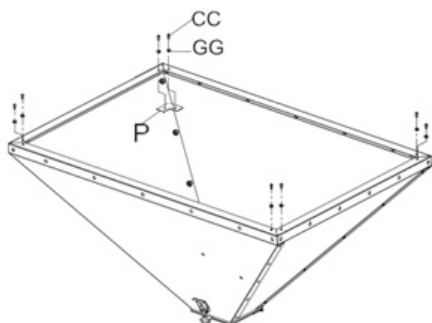

Material utilizado:

- (CC)** M4x10mm SCREW 8
- (GG)** 4 Flat Washer 8


Ponga cinta de sellado en las dos placas más estrechas del embudo (L). La cinta de sellado debe tapar al menos 30mm de las placas más anchas.

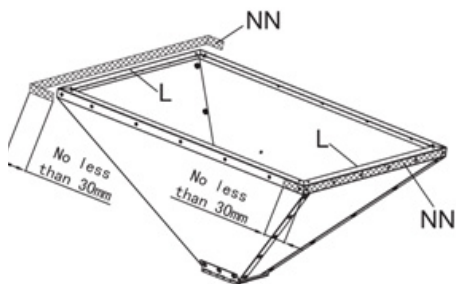

Material utilizado:

- (NN)** Sealing cotton 3


Una la placa izquierda de la cabina (E) al embudo con los tornillos M6X12 (AA). Asegúrese de montar la placa (E) en la dirección correcta. El lado más bajo de la placa correspondería a la parte frontal de la máquina.

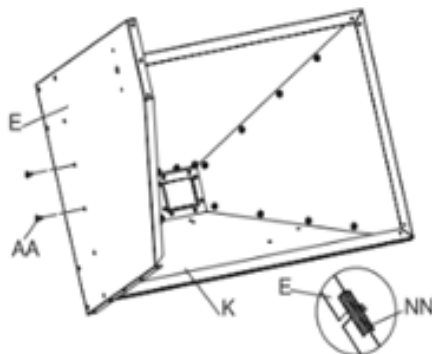

Material utilizado:

- (AA)** M6x12mm SCREW 2


Una la placa derecha de la cabina (I) al embudo con los tornillos M6X12 (AA). Asegúrese de montar la placa (I) en la dirección correcta. El lado más bajo de la placa correspondería a la parte frontal de la máquina.

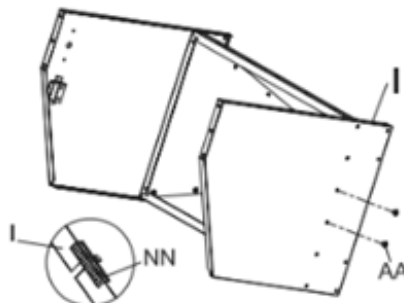

Material utilizado:

- (AA)** M6x12mm SCREW 2

Ponga la cinta de sellado en la placa posterior del embudo (J), la placa izquierda de la cabina (E) y la placa derecha de la cabina (I).

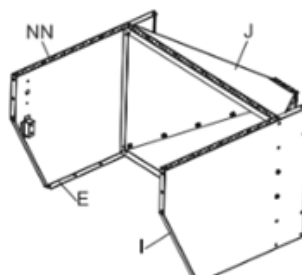


Material utilizado:

NN Sealing cotton δ 3

Utilice los tornillos M6X12(AA) y las tuercas M6 (EE) para montar la placa trasera de la cabina y las patas posteriores (G).

Nota: Primero apriete los tres tornillos centrales de la placa trasera (C).

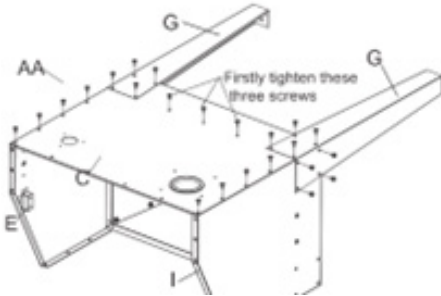


Material utilizado:

AA M6x12mm SCREW 27

EE M6 Nut 16


Ponga cinta de sellado en la placa frontal (K), izquierda (E), y derecha de la cabina (I).

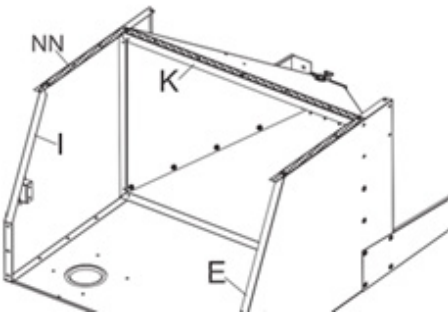

Material utilizado:

NN Sealing cotton δ 3

Use los tornillos H6X12(AA) y las tuercas H6 (EE) para montar la parte frontal de la cabina y las patas frontales.

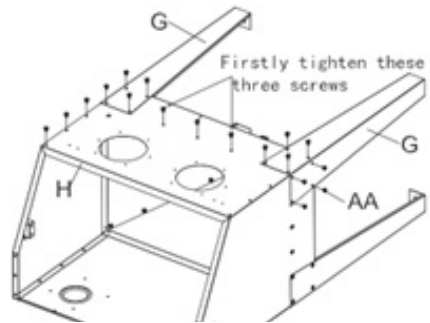

Nota: Primero apriete los tres tornillos centrales de la placa frontal.

Material utilizado:


AA M6x12mm SCREW 25

EE M6 Nut 14


Conecte la manguera de arena al tubo de recogida (O), a través de la bandeja de trabajo (B).

Coloque la bandeja de trabajo (B) dentro del armario.

Enrosque el tubo de recogida (O) a la placa frontal del embudo (K) con dos tornillos M6X12 (AA) y dos tuercas M6 (EE).

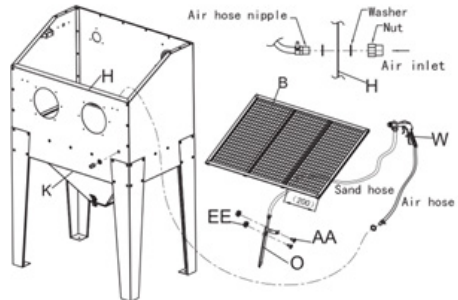


Enrosque la entrada de aire en la cabina.

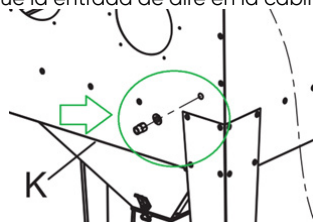

Conecte el tubo de aire de la pistola a la cabina.

Nota: Puede utilizar cinta de teflón para evitar fugas

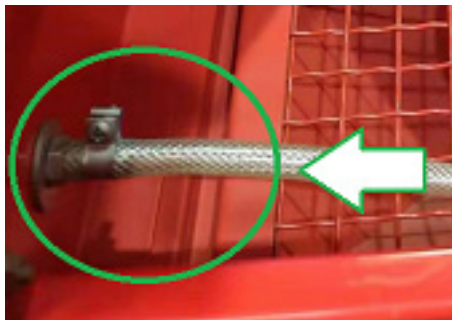


Material utilizado:




- AA** M6x12mm SCREW 2 
- EE** M6 Nut 2 

Use los tornillos M4X16 (BB), las tuercas M4 (FF) y las arandelas planas (GG) para enroscar el anillo para guantes (U) y el asiento para guantes (V) en la parte frontal de la cabina (H).

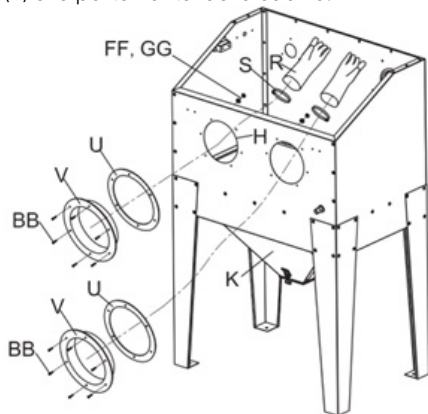Use las abrazaderas (S) para fijar los guantes (R) a la parte frontal de la cabina.



Material utilizado:


- BB** M4x16mm SCREW 12 
- FF** M4 Nut 12 
- GG** 4 Flat Washer 12 

Use los tornillos M4X16 (BB), tuercas M4 (FF) y arandelas planas (GG) para instalar el anillo

de la abertura de aspiración (KK) en la parte posterior del armario (C).

Instale la placa de succión (X) en la parte posterior del armario (C), utilizando tornillos M6X12(AA) y tuercas M6 (EE).

Instale las cerraduras (M) en la placa frontal del armario (H) utilizando los tornillos M4X10 (CC), las tuercas M4 (FF) y las juntas planas (GG).

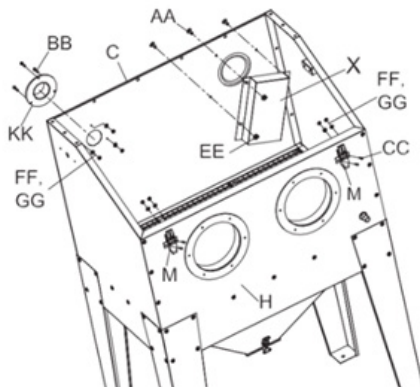


Material utilizado:


- AA** M6x12mm SCREW 4 
- EE** M6 Nut 4 
- BB** M4x16mm SCREW 3 
- CC** M4x10mm SCREW 4 
- FF** M4 Nut 7 
- GG** 4 Flat Washer 7 
- KK** Suction flanging 10 

Pegue cinta de sellado en la parte posterior de la placa derecha de la cabina (E), en la parte posterior de la placa izquierda (I) y en la placa trasera (C).

Nota: Asegúrese de que hay cinta de sellado en las dos esquinas.

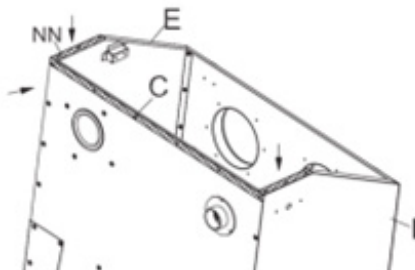

Material utilizado:



Instale las abrazaderas para la luz (HH) en la parte superior de la cabina (D) con los tornillos M4X6 (DD), las tuercas M4 (FF) y las arandelas planas (TT).


Coloque la luz en la abrazadera (HH) y sujétela como se muestra en la figura (II).

Enrosque la placa superior (D) en la cabina con los tornillos M6X12 (AA) y las tuercas M6 (EE).

Conecte el cableado de la lámpara (Q) al interruptor (F). Preste atención al color de los cables.

Instale la caja del interruptor (F) en la placa izquierda del armario (E) con los tornillos M4X10 (CC), las tuercas M4 (FF) y las arandelas planas (GG).

Nota: Asegúrese de que el botón del interruptor está orientado hacia el operador.

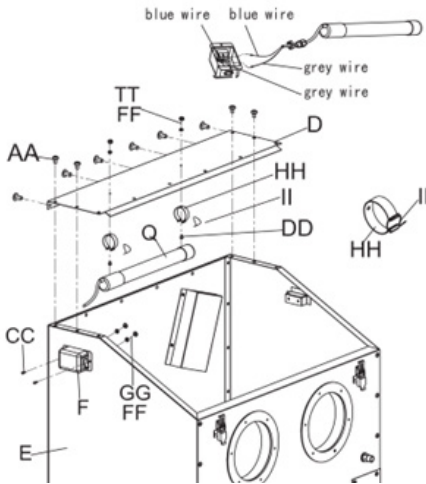


Material utilizado:


(AA) M6x12mm SCREW 10	
(CC) M6 Nut 10	
(DD) M4x10mm SCREW 2	
(EE) M4x6mm SCREW 2	
(FF) M4 Nut 4	
(GG) 4 Flat Washer 2	
(TT) 4 Spring Washer 2	
(HH) lamp clamp 2	
(II) Nylon cabletie 2	

Ponga cinta de sellado 3x22 (NN) en el marco superior de la ventana.

Ponga cinta de sellado de 6X22 (JJ) en los marcos izquierdo, derecho e inferior de la ventana.

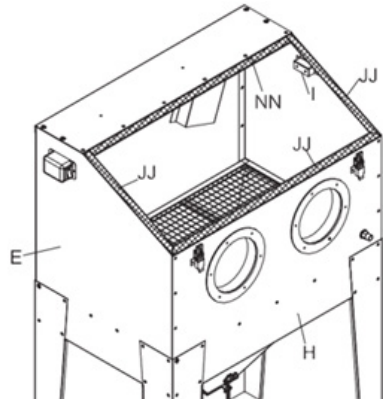


Material utilizado:



Instale la ventana (A) en la cabina utilizando los tornillos M6X12 (AA) las tuercas M6 (EE).

Instale las bisagras (T) a la cabina con los tornillos M4X10 (CC).

Conecte el cable de alimentación (QQ) a la caja del interruptor (F).

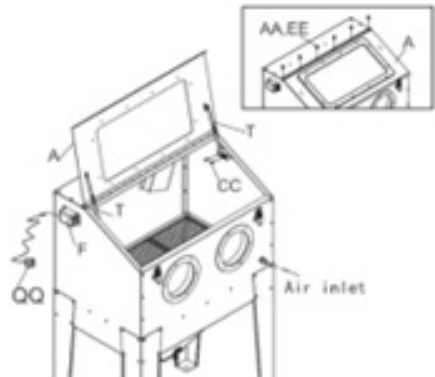

Material utilizado:

(AA) M6x12mm SCREW 6	
(EE) M6 Nut 6	
(CC) M4x10mm SCREW 4	
(QQ) Adaptor 1	

FUNCIONAMIENTO

Antes del primer uso, abra la ventana y ponga arena abrasiva dentro del embudo.

Conecte el tubo de aire comprimido a la máquina.

Nota: Asegúrese que la presión no supera los 100PSI (6.9 BAR)

Conecte la máquina a la corriente.

Apriete el interruptor para encender la luz.

Presione el gatillo de la pistola para empezar a limpiar.

LISTADO DE PIEZAS

Part	Descripcion	Cantidad		Part	Descripcion	Cantidad	
AA	TORNILLO M6x12mm	105			ALGODÓN DE SELLADO 8 6	2	
BB	TORNILLO M4x16mm	16		KK	ANILLO DE LA BRIDA DE ASPIRACIÓN	1	
CC	TORNILLO M4x10mm	30		LL	TAPA DE LA BRIDA DE ASPIRACIÓN	1	
DD	TORNILLO M4x6mm	2		MM	TAPA DE ASPIRACIÓN TRASERA	1	
EE	TUERCA M6	75		NN	ALGODON DE SELLADO 8 3	6	
FF	TUERCA M4	25		OO	CINTA DE TEFLÓN	1	
GG	4 ARANDELA PLANA	40		PP	LÁMINA PE	5	
TT	4 ARANDELA ELÁSTICA	2		QQ	ADAPTADOR	1	
HH	ABRAZADERA DE LUZ	2					
II	BRIDA DE NYLON	2					

EN

INSTRUCTION MANUAL

PRODUCT'S PRESENTATION

This blasting machine allows you to clean parts quickly and efficiently. It is especially indicated for cleaning rusty parts and removing layers of paint. It includes a blasting gun through which the abrasive material is projected and gloves to protect your hands throughout the process. The cabin has a light that will ensure a perfect visualization of the pieces.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read carefully this owner's manual before using the product. Failure to comply with these instructions could result in personal injury and/or damage to the product. Please keep the instructions for future reference.

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Tank capacity: 220L

Sand capacity: 33L

Recommended grain size: 60-80 MESH (177-250µm)

Maximum recommended pressure: 100PSI (6.9 BAR)

Air flow: 40-120PSI@5-12CFM


Cabin internal measurements: 86x56x56cm

Light voltage/power: 12V (7W)


Power supply: 100-240V(50/60Hz)

Weight: 47 kg

Dimensions: 1390x905x632mm

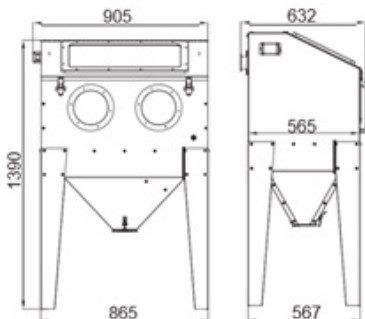
**ASSEMBLY**

Stick sealing tape (NN) on the edges of the back (J) and front (K) plates.

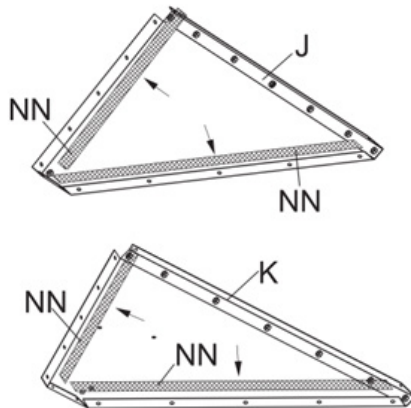

Notes:

Make sure to over stick the sealing tape 10mm in the upper part of the funnel.

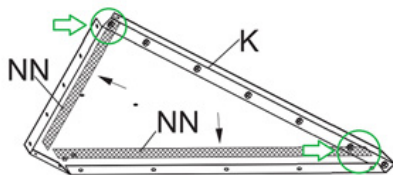

Material used:




Sealing cotton δ 3



Use two M4X10 screws (CC) to install the lock (Z) on the funnel (K).

Use five M6X12 screws (AA) and five nuts (EE) to fix the funnel front plate (K) to the side plate (L).

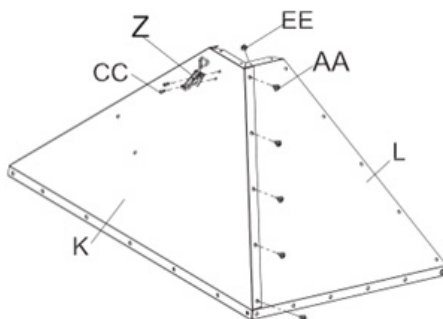


Note:

Make sure to use sealing tape to seal every joint during assembly.

Material used:

- (AA)** M6x12mm SCREW 5 
- (EE)** M6 Nut 5 
- (CC)** M4x10mm SCREW 2 

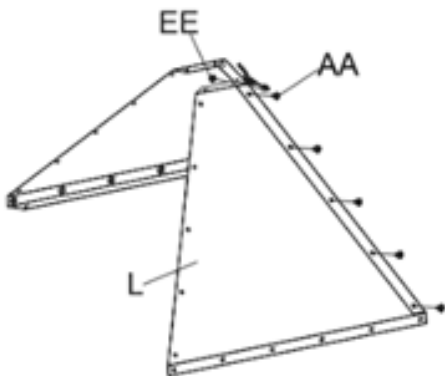

Fix the other side plate (L) to the frontal plate (K) using the M6X12 screws (AA) and the M6 nuts (EE).




Note:

Make sure to use sealing tape to seal every joint during assembly.

Material used:

- (AA)** M6x12mm SCREW 5 
- (EE)** M6 Nut 5 

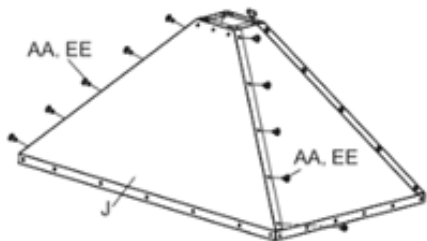

Mount the back plate of funnel (J) with the M6X12 screws (AA) and the M6 nuts (EE).



Noted:

Make sure to use sealing tape to seal every joint during assembly.

Material used:

- (AA)** M6x12mm SCREW 10 
- (EE)** M6 Nut 10 


Tighten the 4 screws of the funnel bottom.

Stick sealing tapes (NN) around the funnel bottom.

Note: It is very important that the base of the funnel is perfectly sealed. Otherwise, the pressure could cause sand to leak.

Assembly funnel bottom plate (Y) to the funnel using M4X10 screws (CC) and washers (GG).

Assembly funnel bottom cap (N) to plate (J) using M6X12 screws (AA).

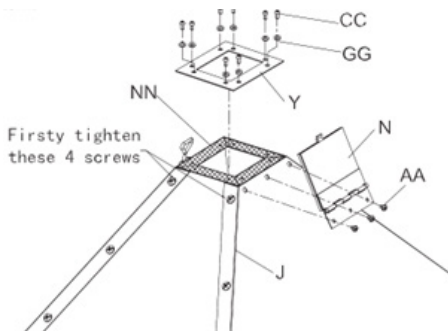


Material used:

- (AA)** M6x12mm SCREW 3 
- (CC)** M4x10mm SCREW 8 
- (GG)** 4 Flat Washer 8 
- (NN)** Sealing cotton δ 3 

Assembly the bracket (P) to four funnel corners using the M4X10 screws (CC) and washers (GG).


Note: Put sealing tape between the support plates (P) and the funnel.

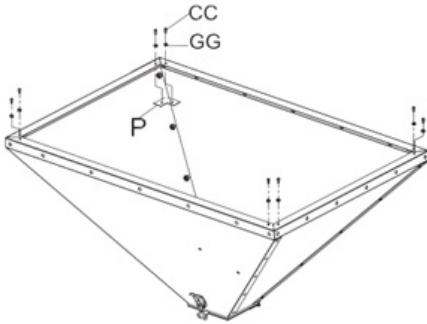

Material used:

- (CC)** M4x10mm SCREW 8
- (GG)** 4 Flat Washer 8


Put sealing tape on the two narrowest plates of the funnel (L).
The sealing tape must cover at least 30mm of the widest plates.

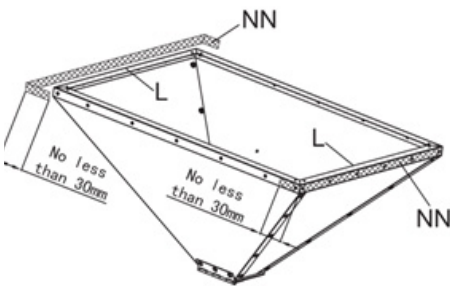

Material used:

- (NN)** Sealing cotton δ 3


Attach the left plate of the cabinet (E) to the funnel with the M6X12 screws (AA)
Make sure to assembly the plate (E) in correct direction. The lowest side of the plate would correspond to the front of the machine.

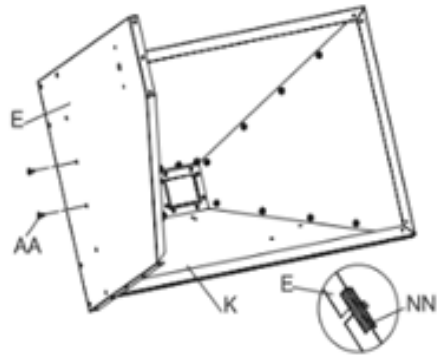

Material used:

- (AA)** M6x12mm SCREW 2


Attach the right plate of the cabinet (I) to the funnel with the M6X12 screws (AA).
Make sure to assembly the plate (I) in correct direction. The lowest side of the plate would correspond to the front of the machine.

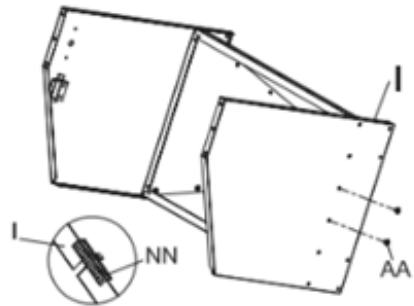

Material used:

- (AA)** M6x12mm SCREW 2

Put sealing tape on the back plate of funnel(J), the left plate of the cabinet (E) and the right plate of the cabinet (I).

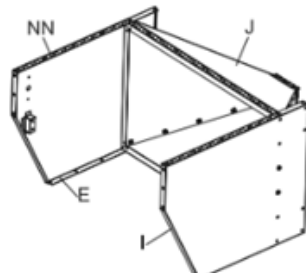


Material used:

NN Sealing cotton δ 3 

Use the M6X12 screws (AA) and M6 nuts (EE) to mount the rear plate of the cabin and the rear legs (G).


Note: Firstly, tighten the middle three screws of back plate (C).

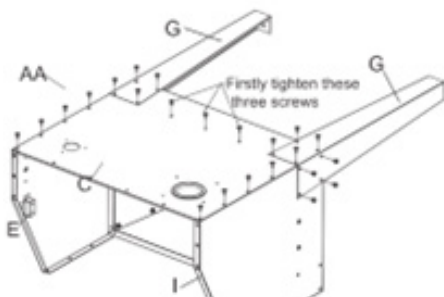

Material used:

AA M6x12mm SCREW 27 
EE M6 Nut 16 


Put sealing tape on the front (K), the left (E) and right plate (I) of the cabin.

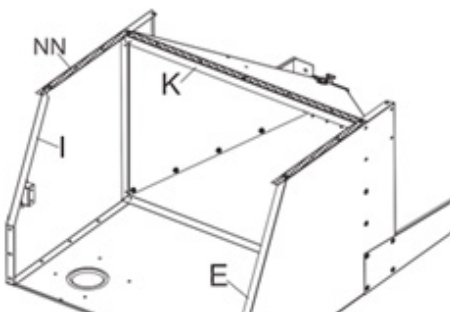

Material used:

NN Sealing cotton δ 3 

Use the H6X12 screws (AA) and H6 nuts (EE) to mount the front plate of the cabin and the front legs.

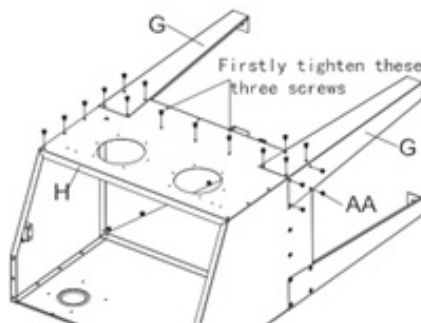

Note: Firstly tighten the middle three screws of front plate (C).


Material used:

AA M6x12mm SCREW 25 
EE M6 Nut 14 


Connect the sand hose to the collection tube (O), through the work shelf (B).

Put the work shelf (B) inside the cabinet.

Screw the collection tube (O) to the funnel frontal plate (K) with two M6X12 screws (AA) and two M6 nuts (EE).

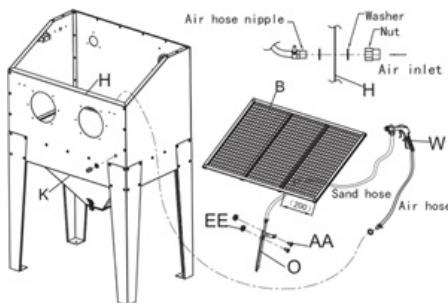

Screw the air inlet into the cabin.

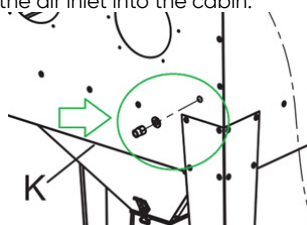

Connect the air tube from the gun to the cabin.

Note: You can use teflon tape to prevent leaks.




Material used:

- AA** M6x12mm SCREW 2
- EE** M6 Nut 2

Use M4X16 screws (BB), M4 nuts (FF) and the flat gaskets (GG) to mount gloves ring (U) and gloves seat (V) on the frontal panel of the cabinet (H).

Use the clamps (S) to fix the gloves (R) to the gloves seats (V).

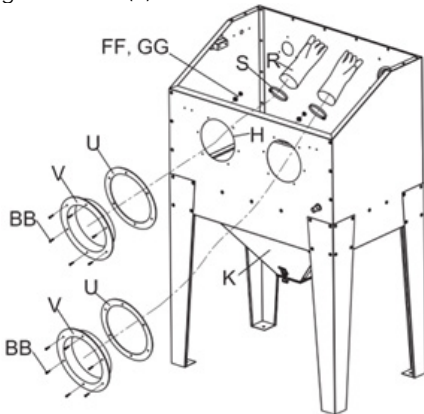


Material used:

- BB** M4x16mm SCREW 12
- FF** M4 Nut 12
- GG** 4 Flat Washer 12

Use the M4X16 screws (BB), M4 nuts (FF) and flat gaskets (GG) to install the suction flange ring(KK) on the back of cabinet (C).

Install the suction board (X) to the back of cabinet (C) using M6X12 screws (AA) and M6 nuts (EE).

Install the locks (M) to the front plate cabinet (H) using M4X10 screws (CC), M4 nuts (FF) and 4 flat gaskets (GG).

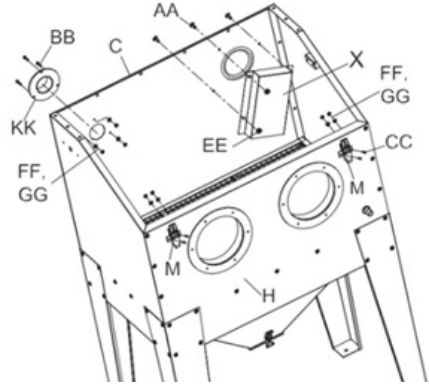


Material used:

- AA** M6x12mm SCREW 4
- EE** M6 Nut 4
- BB** M4x16mm SCREW 3
- CC** M4x10mm SCREW 4
- FF** M4 Nut 7
- GG** 4 Flat Washer 7
- KK** Suction flangering 10

Stick sealing tape on the back part of the right cabinet plate (E), on the back part of the left cabinet plate (I) and on the back plate (C).

Note: Make sure that there is sealing tape on the two corners.

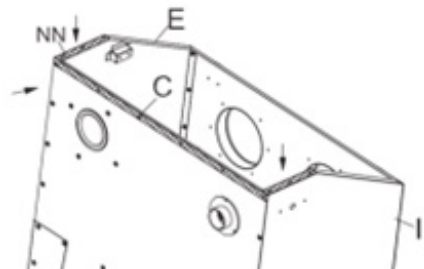

Material used:



Installed the lamp clamp (HH) to the top plate of cabinet (D) using M4X6 screws (DD), M4 nuts (FF) and flat gaskets (TT).

Put the lamp into the clamp (HH) and fasten as shown in the drawing (II).


Install the the top plate (D) to the cabinet using M6X12 screws (AA) and M6 nuts (EE).

Connect the lamp (Q) wiring to the switch(F). Pay attention to the wire's colors.


Install the switch box (F) to the left plate of cabinet (E) using M4X10 screws (CC), M4 nuts (FF) and flat gaskets (GG).

Not: Ensure the switch button is faced towards the operator.

Put 6x22 sealing tape (JJ) on the left, right and bottom windowframe.

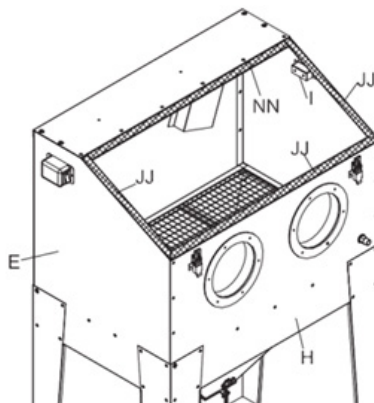


Material used:




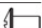






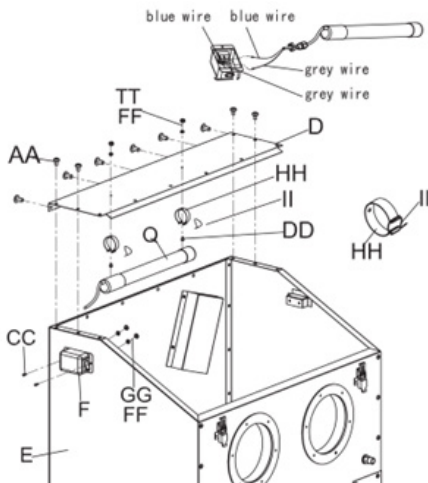









Install window (A) on the cabinet using M6X12 screws (AA) and M6 nuts (EE).

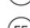Install the hinges (T) to the cabin with the M4X10 screws (CC).


Plug the power cord (QQ) to the switch box (F).



Material used:

-  M6x12mm SCREW 10 
-  M6 Nut 10 
-  M4x10mm SCREW 2 
-  M4x6mm SCREW 2 
-  M4 Nut 4 
-  4 Flat Washer 2 
-  4 Spring Washer 2 
-  lamp clamp 2 
-  Nylon cabletie 2 

Put 3x22 sealing tape (NN) on the top windowframe.

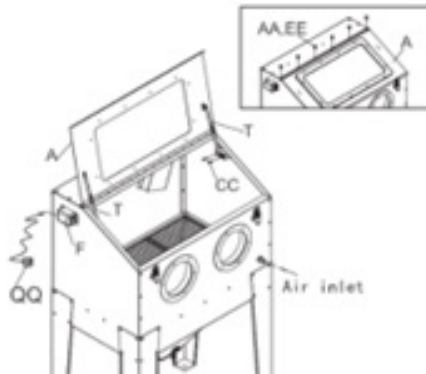

Material used:

-  M6x12mm SCREW 6 
-  M6 Nut 6 
-  M4x10mm SCREW 4 
-  Adaptor 1 

OPERATION

Before first use, open the window and put abrasive sand inside the funnel.

Connect the compressed air tube to the machine.














Note: Make sure the pressure does not exceed 100PSI (6.9 BAR)

Plug the machine to the power supply.

Press the switch to turn on the light.

Press the gun trigger to start cleaning.

PARTS LIST

Part	Description	Quantity	Picture	Part	Description	Quantity	Picture
(AA)	M6x12mm SCREW	105			Sealing cotton δ 6	2	
(BB)	M4x16mm SCREW	16		(KK)	Suction flange ring	1	
(CC)	M4x10mm SCREW	30		(LL)	Suction flange cover	1	
(DD)	M4x6mm SCREW	2		(MM)	Rear air suction cover	1	
(EE)	M6 Nut	75		(NN)	Sealing cotton δ 3	6	
(FF)	M4 Nut	25		(OO)	Teflon tape	1	
(GG)	4 Flat Washer	40		(PP)	PE film	5	
(TT)	4 Spring Washer	2		(QQ)	Adaptor	1	
(HH)	Light clamp	2					
(II)	Nylon cable tie	2					

FR **GUIDE D'UTILISATION**

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Cette machine de grenoillage permet de nettoyer les pièces rapidement et efficacement. Elle est particulièrement indiquée pour nettoyer les pièces rouillées et enlever les couches de peinture. L'équipement comprend un pistolet de sablage à travers lequel le matériau abrasif est projeté et des gants pour protéger vos mains tout au long du processus. La cabine est équipée d'un éclairage qui assure une visualisation parfaite des pièces.


CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des blessures corporelles et/ou endommager le produit. Veuillez conserver ces instructions pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Capacité du réservoir : 220 L
- Capacité de sable : 33 L
- Taille de grain recommandée : 60-80 MAILLES (177-250 µm)
- Pression maximale recommandée : 100 PSI (6,9 BAR)
- Flux d'air : 40-120 PSI à 5-12 CFM
- Dimensions intérieures de la cabine : 86x56x56 cm
- Tension/puissance lumineuse : 12 V (7W)
- Alimentation électrique : 100-240 V (50/60 Hz)
- Poids : 47 kg
- Dimensions : 1390x905x632 mm

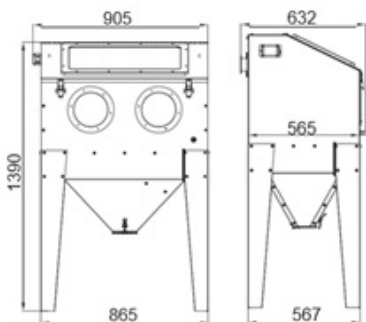


MONTAGE

Collez le ruban d'étanchéité (NN) sur les bords des plaques arrière (J) et avant (K).

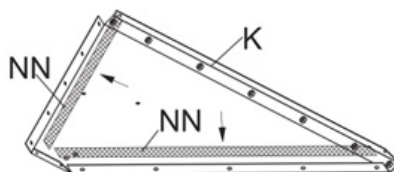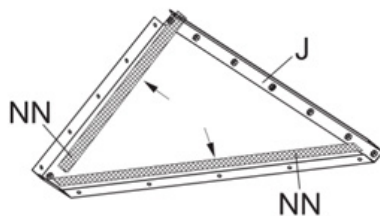


Veuillez noter :
Veuillez à dépasser le ruban d'étanchéité de 10 mm dans la partie supérieure de la trémie.

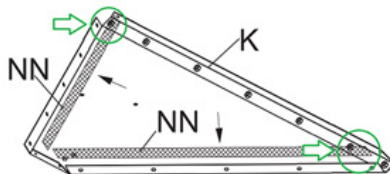

Matériel utilisé :



Utilisez deux vis M4X10 (CC) pour installer le verrou (Z) sur la trémie (K).
Utilisez cinq vis M6X12 (AA) et cinq écrous (EE) pour fixer la plaque frontale de la trémie (K) à la plaque latérale (L).

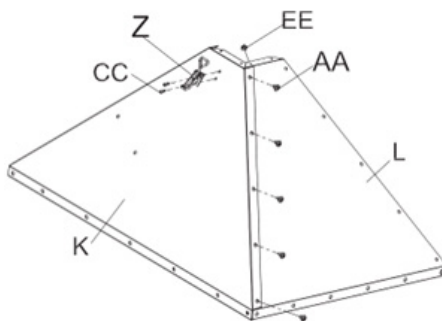


Veillez noter :

Veillez à utiliser du ruban adhésif pour sceller tous les joints lors de l'assemblage.

Matériel utilisé :



Fixez l'autre plaque latérale (L) à la plaque frontale (K) à l'aide des vis M6X12 (AA) et des écrous M6 (EE).

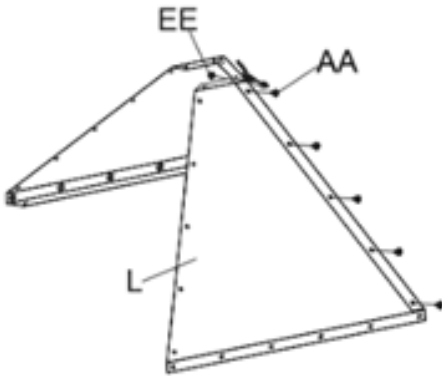


Veillez noter :

Veillez à utiliser du ruban adhésif pour sceller tous les joints lors de l'assemblage.

Matériel utilisé :




Montez la plaque arrière de la trémie (J) avec les vis M6X12 (AA) et les écrous M6 (EE).

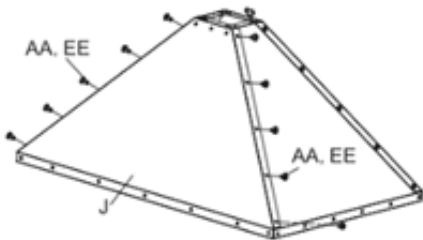

Veillez noter :

Veillez à utiliser du ruban adhésif pour sceller tous les joints lors de l'assemblage.

Matériel utilisé :




Serrez les 4 vis du fond de la trémie.

Collez les rubans d'étanchéité (NN) autour du fond de la trémie.

Veillez noter : Il est très important que la base de la trémie soit parfaitement étanche. Dans le cas contraire, la pression pourrait entraîner une fuite de sable.

Montez le fond de la trémie (Y) sur la trémie à l'aide des vis M4X10 (CC) et des rondelles (GG).

Assemblez le bouchon inférieur de la trémie (N) sur la plaque (J) à l'aide des vis M6X12 (AA).


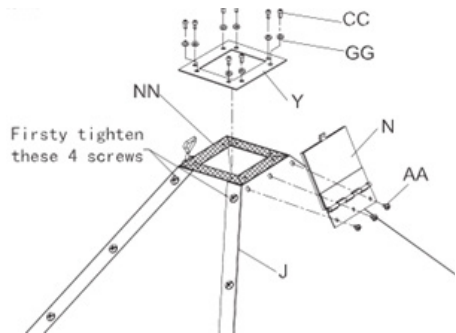


Matériel utilisé :



Assemblez le support (P) aux quatre coins de la trémie à l'aide des vis M4X10 (CC) et des rondelles (GG).


Veillez noter : Placez du ruban adhésif entre les plaques de support (P) et la trémie.

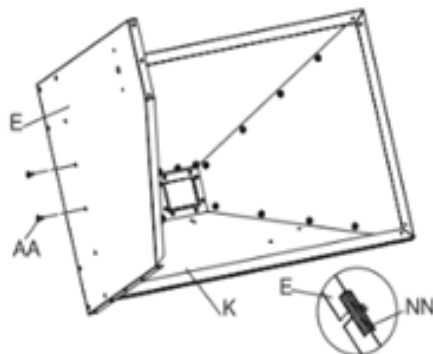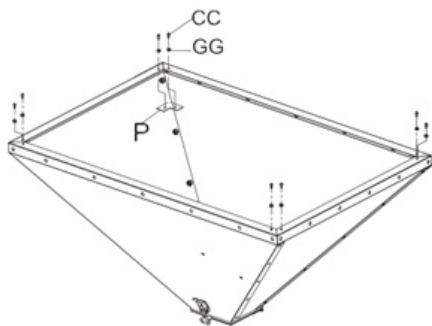

Matériel utilisé :

- (CC)** M4x10mm SCREW 8
- (GG)** 4 Flat Washer 8

Placez du ruban adhésif sur les deux plaques les plus étroites de la trémie (L).
Le ruban adhésif doit couvrir au moins 30 mm des plaques les plus larges.

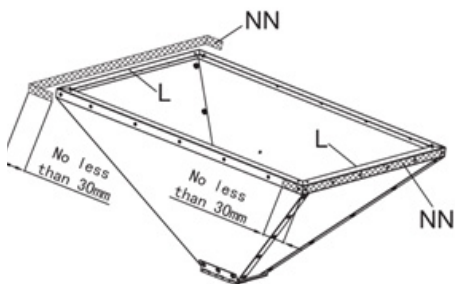

Matériel utilisé :


- (NN)** Sealing cotton δ 3

Fixez la plaque gauche de l'armoire (E) à la trémie à l'aide des vis M6X12 (AA)
Veillez à assembler la plaque (E) dans le bon sens. Le côté le plus bas de la plaque correspond à l'avant de la machine.

Matériel utilisé :

- (AA)** M6x12mm SCREW 2


Fixez la plaque droite de l'armoire (I) à la trémie à l'aide des vis M6X12 (AA).
Veillez à assembler la plaque (I) dans le bon sens. Le côté le plus bas de la plaque correspond à l'avant de la machine.

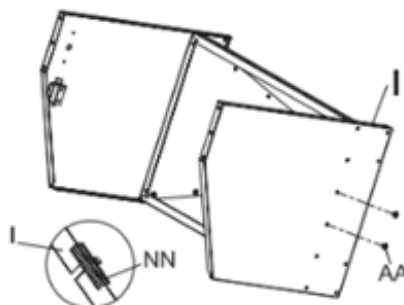

Matériel utilisé :

- (AA)** M6x12mm SCREW 2

Placez du ruban adhésif sur la plaque arrière de la trémie (J), la plaque gauche de l'armoire (E) et la plaque droite de l'armoire (I).

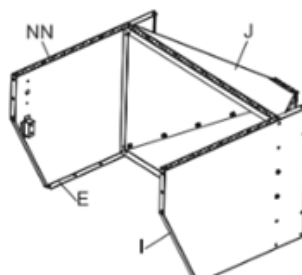


Matériel utilisé :

NN Sealing cotton δ 3

Utilisez les vis M6X12 (AA) et les écrous M6 (EE) pour monter la plaque arrière de la cabine et les pattes arrière (G).

Veuillez noter : Tout d'abord, serrez les trois vis du milieu de la plaque arrière (C).

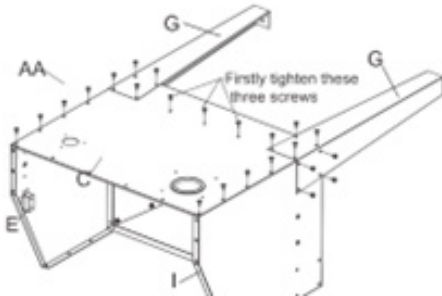


Matériel utilisé :

AA M6x12mm SCREW 27

EE M6 Nut 16


Placez du ruban adhésif sur la face avant (K), la plaque gauche (E) et la plaque droite (I) de l'armoire.

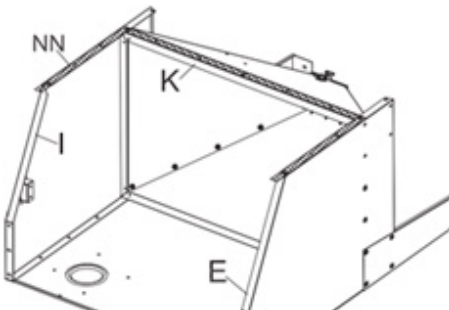

Matériel utilisé :

NN Sealing cotton δ 3

Utilisez les vis H6X12 (AA) et les écrous H6 (EE) pour monter la plaque frontale de la cabine et les pattes avant.

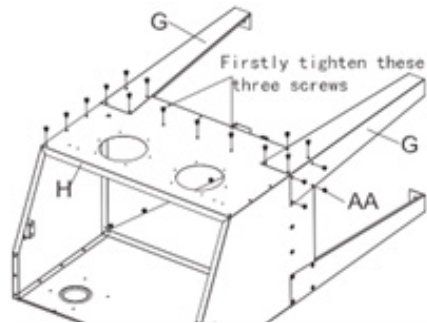

Veuillez noter : Serrez d'abord les trois vis du milieu de la plaque frontale (C).

Matériel utilisé :


AA M6x12mm SCREW 25

EE M6 Nut 14

Raccordez le tuyau de sable au tube collecteur (O), en passant par la tablette de travail (B).

Placez la tablette de travail (B) à l'intérieur de l'armoire.

Vissez le tube collecteur (O) à la plaque frontale de la trémie (K) à l'aide de deux vis M6X12 (AA) et de deux écrous M6 (EE).

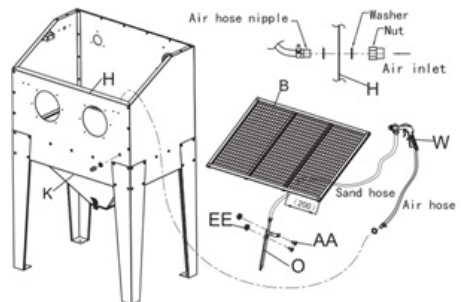

Vissez l'entrée d'air dans la cabine.



Raccordez le tube d'air du pistolet à la cabine. Veuillez noter : Vous pouvez utiliser du ruban en téflon pour éviter les fuites.




Matériel utilisé :




- AA** M6x12mm SCREW 2 
- EE** M6 Nut 2 

Utilisez les vis M4X16 (BB), les écrous M4 (FF) et les joints plats (GG) pour monter l'anneau de gant (U) et le siège des gants (V) sur le panneau frontal de l'armoire (H).

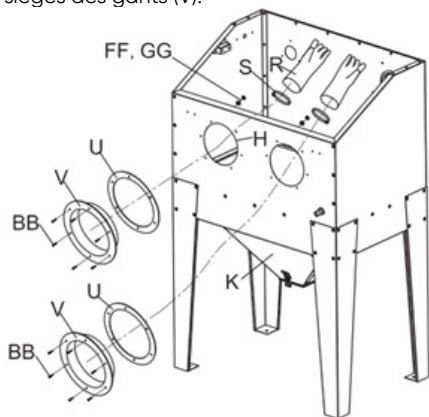Utilisez les pinces (S) pour fixer les gants (R) aux sièges des gants (V).




Matériel utilisé :

- BB** M4x16mm SCREW 12 
- FF** M4 Nut 12 
- GG** 4 Flat Washer 12 

Utilisez les vis M4X16 (BB), les écrous M4 (FF) et les joints plats (GG) pour installer la bague de la bride d'aspiration (KK) à l'arrière de l'armoire

(C). Installez la planche à succion (X) à l'arrière de l'armoire (C) à l'aide de vis M6X12 (AA) et d'écrous M6 (EE).

Installez les verrous (M) sur la plaque frontale de l'armoire (H) à l'aide de vis M4X10 (CC), d'écrous M4 (FF) et de 4 joints plats (GG).

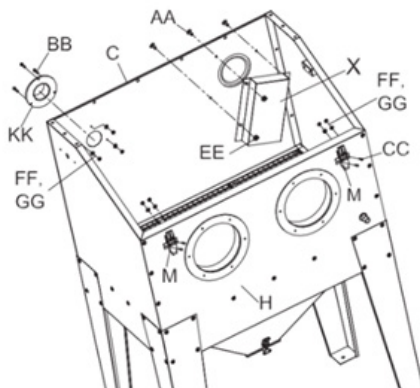


Matériel utilisé :

- AA** M6x12mm SCREW 4 
- EE** M6 Nut 4 
- BB** M4x16mm SCREW 3 
- CC** M4x10mm SCREW 4 
- FF** M4 Nut 7 
- GG** 4 Flat Washer 7 
- KK** Suction flangering 10 

Collez le ruban d'étanchéité sur la partie arrière de la plaque droite de l'armoire (E), sur la partie arrière de la plaque gauche de l'armoire (I) et sur la plaque arrière (C).

Veuillez noter : Veillez à ce qu'il y ait du ruban adhésif sur les deux coins.

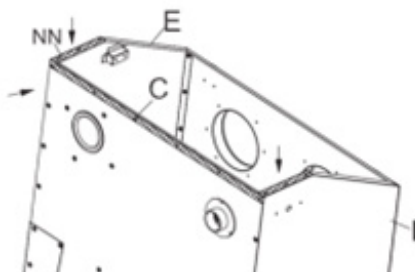

Matériel utilisé :




Installez la pince de lampe (HH) sur la partie supérieure de l'armoire (D) à l'aide de vis M4X6 (DD), d'écrous M4 (FF) et de joints plats (TT).

Insérez la lampe dans la pince (HH) et fixez-la comme indiqué sur le dessin (II).

Installez la plaque supérieure (D) sur l'armoire à l'aide des vis M6X12 (AA) et des écrous M6 (EE). Raccordez le câblage de la lampe (Q) à l'interrupteur (F). Prêtez attention aux couleurs des fils.

Installez le boîtier de commutation (F) sur la plaque gauche de l'armoire (E) à l'aide de vis M4X10 (CC), d'écrous M4 (FF) et de joints plats (GG).

Veillez noter : Veillez à ce que le bouton de l'interrupteur soit orienté vers l'opérateur.

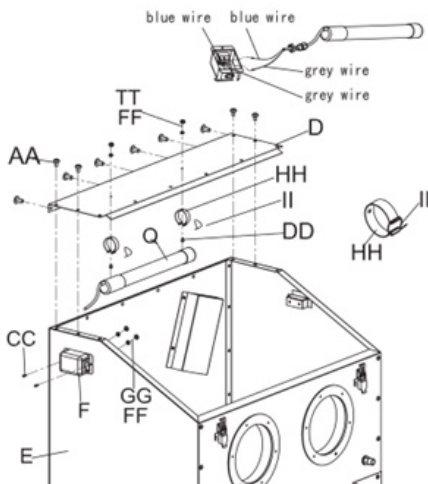


Matériel utilisé :


(AA) M6x12mm SCREW 10	
(CC) M6 Nut 10	
(DD) M4x10mm SCREW 2	
(EE) M4x6mm SCREW 2	
(FF) M4 Nut 4	
(GG) 4 Flat Washer 2	
(TT) 4 Spring Washer 2	
(HH) lamp clamp 2	
(II) Nylon cabletie 2	

Placez le ruban adhésif 3x22 (NN) sur le cadre supérieur de la fenêtre.

Placez le ruban adhésif 6x22(JJ) sur le cadre gauche, droit et inférieur de la fenêtre.

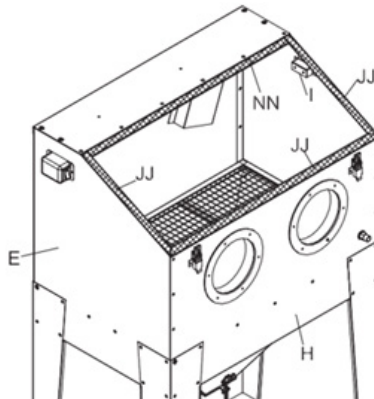


Matériel utilisé :



Installez la fenêtre (A) sur l'armoire à l'aide des vis M6X12 (AA) et des écrous M6 (EE).

Installez les charnières (T) sur la cabine à l'aide des vis M4X10 (CC).

Branchez le cordon d'alimentation (QQ) sur le boîtier de commutation (F).

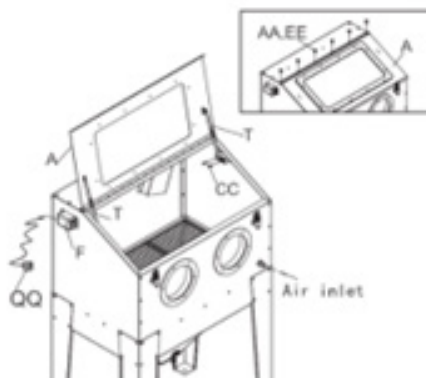

Matériel utilisé :

(AA) M6x12mm SCREW 6	
(EE) M6 Nut 6	
(CC) M4x10mm SCREW 4	
(QQ) Adaptor 1	

FONCTIONNEMENT

Avant la première utilisation, ouvrez la fenêtre et mettez du sable abrasif dans la trémie.

Raccordez le tuyau d'air comprimé à la machine.

Veillez noter : Assurez-vous que la pression ne dépasse pas 100 PSI (6,9 BAR)

Branchez l'appareil sur le secteur.

Appuyez sur l'interrupteur pour allumer la lumière.

Appuyez sur la gâchette du pistolet pour démarrer le nettoyage.

LISTE DES PIÈCES

Pièce	Description	Quantité	Illustration	Pièce	Description	Quantité	Illustration
(AA)	VIS M6x12 mm	105			Coton d'étanchéité δ 6	2	
(BB)	VIS M4x16 mm	16		(KK)	Bague de la bride d'aspiration	1	
(CC)	VIS M4x10 mm	30		(LL)	Couvercle de la bride d'aspiration	1	
(DD)	VIS M4x6 mm	2		(MM)	Couvercle d'aspiration d'air arrière	1	
(EE)	Écrou M6	75		(NN)	Coton d'étanchéité δ 3	6	
(FF)	Écrou M4	25		(OO)	Ruban de téflon	1	
(GG)	4 Rondelle plate	40		(PP)	Film PE	5	
(TT)	4 Rondelle élastique	2		(QQ)	Adaptateur	1	
(HH)	Pince de lampe	2					
(II)	Collier de serrage en nylon	2					

DE

BEDIENUNGSANLEITUNG

PRODUKTPRÄSENTATION

Mit dieser Strahlanlage können Sie Teile schnell und effizient reinigen. Sie eignet sich besonders zum Reinigen rostiger Teile und zum Entfernen von Farbschichten. Sie umfasst eine Strahlpistole, durch die das Strahlmittel geschleudert wird, und Handschuhe zum Schutz der Hände während des gesamten Prozesses. Die Kabine ist mit einem Licht ausgestattet, das eine perfekte Visualisierung der Stücke gewährleistet.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen und/oder Schäden am Produkt führen. Bitte bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.



TECHNISCHE DATEN

Fassungsvermögen des Tanks: 220L

Sandkapazität: 33L

Empfohlene Korngröße: 60-80 MESH (177-250µm)

Maximal empfohlener Druck: 100PSI (6,9 BAR)

Luftstrom: 40-120PSI@5-12CFM


Innenmaße der Kabine: 86x56x56 cm

Leichte Voltaje/Leistung: 12 V (7W)

Stromversorgung: 100-240V(50/60Hz)


Gewicht: 47 kg

Abmessungen: 1390x905x632 mm

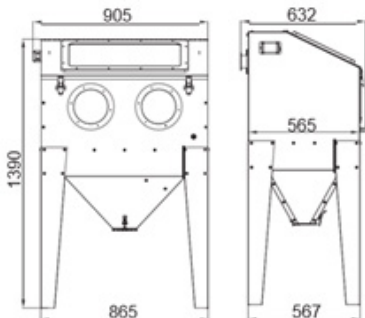


MONTAGE

Kleben Sie Dichtungsband (NN) auf die Kanten der hinteren (J) und vorderen (K) Platte.

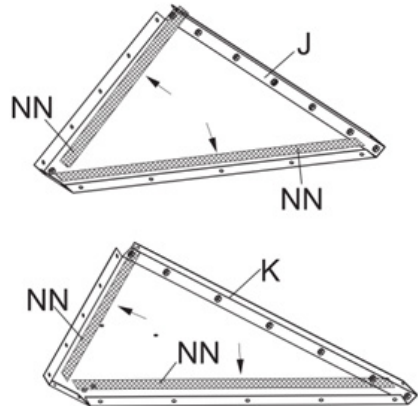

Anmerkungen:

Achten Sie darauf, dass Sie das Dichtungsband im oberen Teil des Trichters 10 mm überkleben.

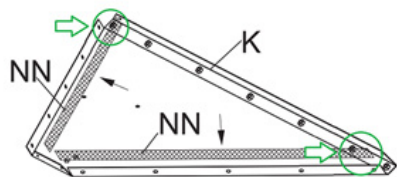


Verwendetes Material:



Sealing cotton δ 3



Verwenden Sie zwei M4X10-Schrauben (CC), um den Verschluss (Z) am Trichter (K) zu befestigen. Verwenden Sie fünf M6X12-Schrauben (AA) und fünf Muttern (EE), um die Trichterfrontplatte (K) an der Seitenplatte (L) zu befestigen.

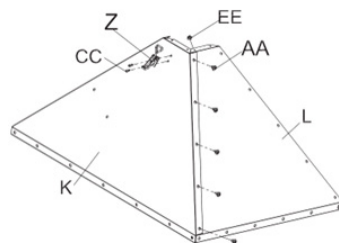


Anmerkung:

Achten Sie darauf, dass Sie bei der Montage jede Verbindung mit Dichtungsband abdichten.

Verwendetes Material:

- (AA)** M6x12mm SCREW 5 
- (EE)** M6 Nut 5 
- (CC)** M4x10mm SCREW 2 

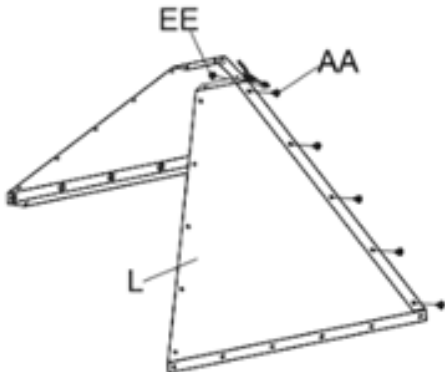

Befestigen Sie die andere Seitenplatte (L) mit den Schrauben M6X12 (AA) und den Muttern M6 (EE) an der Frontplatte (K).




Anmerkung:

Achten Sie darauf, dass Sie bei der Montage jede Verbindung mit Dichtungsband abdichten.

Verwendetes Material:

- (AA)** M6x12mm SCREW 5 
- (EE)** M6 Nut 5 

Montieren Sie die Rückwand des Trichters (J) mit den Schrauben M6X12 (AA) und den Muttern M6 (EE).

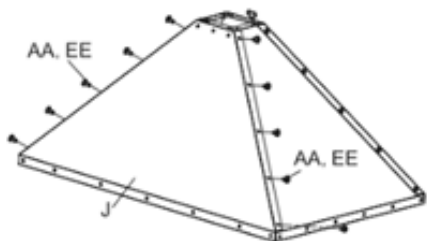

Zur Kenntnis genommen:

Achten Sie darauf, dass Sie bei der Montage jede Verbindung mit Dichtungsband abdichten.

Verwendetes Material:

- (AA)** M6x12mm SCREW 10 
- (EE)** M6 Nut 10 


Ziehen Sie die 4 Schrauben des Trichterbodens fest.

Kleben Sie Dichtungsbänder (NN) um den Trichterboden.

Anmerkung: Es ist sehr wichtig, dass der Boden des Trichters perfekt abgedichtet ist. Andernfalls könnte der Druck dazu führen, dass Sand austritt.

Montieren Sie die Bodenplatte (Y) mit M4X10 Schrauben (CC) und Unterlegscheiben (GG) am Trichter.

Befestigen Sie die Bodenkappe des Trichters (N) mit den M6X12-Schrauben (AA) an der Platte (J).

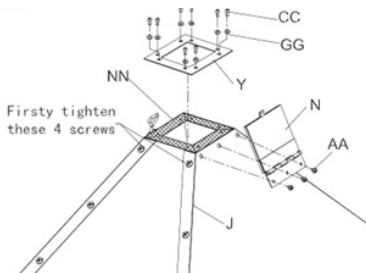


Verwendetes Material:



- (AA)** M6x12mm SCREW 3 
- (CC)** M4x10mm SCREW 8 
- (GG)** 4 Flat Washer 8 
- (NN)** Sealing cotton δ 3 

Montieren Sie die Halterung (P) mit den M4X10 Schrauben (CC) und Unterlegscheiben (GG) an den vier Trichterecken.

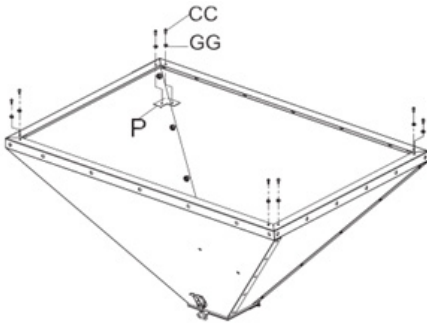
Anmerkung: Legen Sie Dichtungsband zwischen die Stützplatten (P) und den Trichter.



Verwendetes Material:

- (CC) M4x10mm SCREW 8 
 (GG) 4 Flat Washer 8 


Kleben Sie Dichtungsband auf die beiden schmalsten Platten des Trichters (L). Das Dichtungsband muss mindestens 30 mm der breitesten Platten abdecken.

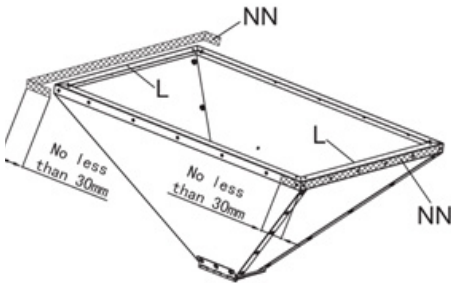

Verwendetes Material:

- (NN) Sealing cotton δ 3 


Befestigen Sie die linke Platte des Gehäuses (E) mit den Schrauben M6X12 (AA) am Trichter. Achten Sie darauf, die Platte (E) in der richtigen Richtung zu montieren. Die unterste Seite der Platte würde der Vorderseite der Maschine entsprechen.

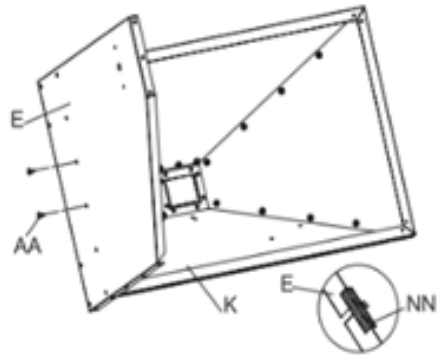

Verwendetes Material:

- (AA) M6x12mm SCREW 2 


Befestigen Sie die rechte Platte des Gehäuses (I) mit den Schrauben M6X12 (AA) am Trichter. Achten Sie darauf, die Platte (I) in der richtigen Richtung zu montieren. Die unterste Seite der Platte würde der Vorderseite der Maschine entsprechen.

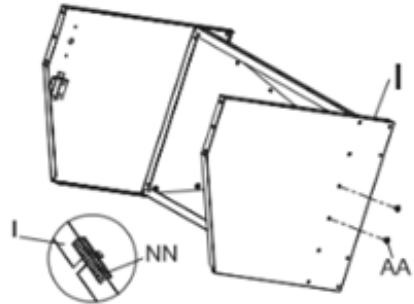

Verwendetes Material:

- (AA) M6x12mm SCREW 2 

Kleben Sie Dichtungsband auf die Rückwand des Trichters (J), die linke Platte des Gehäuses (E) und die rechte Platte des Gehäuses (I).

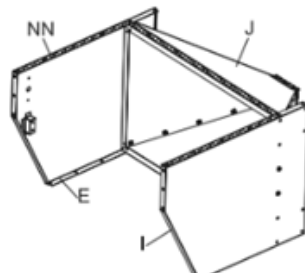


Verwendetes Material:

NN Sealing cotton $\delta 3$ 

Verwenden Sie die M6X12-Schrauben (AA) und M6-Muttern (EE), um die hintere Platte der Kabine und die hinteren Beine (G) zu montieren.

Anmerkung: Ziehen Sie zunächst die mittleren drei Schrauben der Rückwand (C) an.

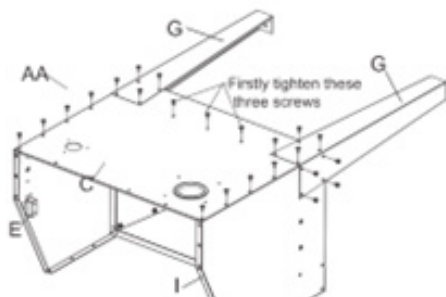


Verwendetes Material

AA M6x12mm SCREW 27 

EE M6 Nut 16 


Kleben Sie Dichtungsband auf die Vorderseite (K), die linke (E) und rechte Platte (I) des Schrankes.

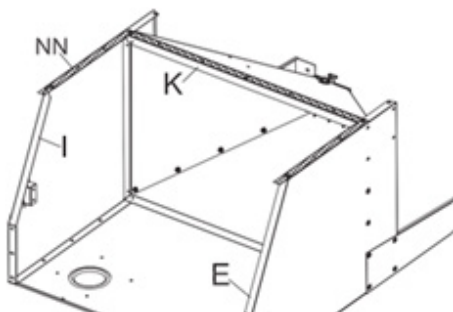

Verwendetes Material:

NN Sealing cotton $\delta 3$ 

Verwenden Sie die H6X12-Schrauben (AA) und H6-Muttern (EE), um die Frontplatte der Kabine und die vorderen Beine zu montieren.

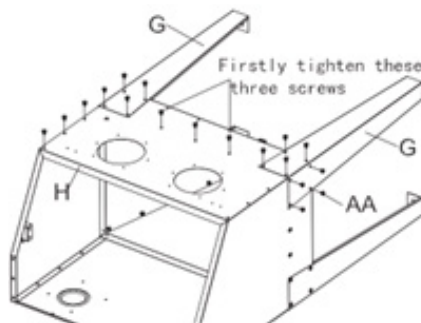

Anmerkung: Ziehen Sie zunächst die mittleren drei Schrauben der Frontplatte (C) fest.

Verwendetes Material


AA M6x12mm SCREW 25 

EE M6 Nut 14 

Verbinden Sie den Sandschlauch mit dem Sammelrohr (O) durch die Arbeitsplatte (B).

Legen Sie die Arbeitsplatte (B) in den Schrank.

Schrauben Sie das Sammelrohr (O) mit zwei Schrauben M6X12 (AA) und zwei Muttern M6 (EE) an die Trichterfrontplatte (K).

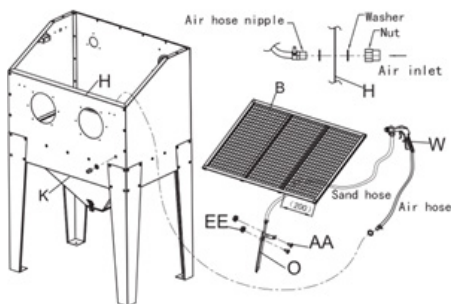

Schrauben Sie den Lufteinlass in die Kabine.




Verbinden Sie den Luftschlauch von der Pistole mit der Kabine.

Anmerkung: Sie können Teflonband verwenden, um Lecks zu vermeiden.




Verwendetes Material:




- Ⓐ M6x12mm SCREW 2 
- Ⓔ M6 Nut 2 

Verwenden Sie M4X16-Schrauben (BB), M4-Muttern (FF) und die Flachdichtungen (GG), um den Handschuhring (U) und den Dichtungssitz (V) an der Frontplatte des Gehäuses (H) zu befestigen.

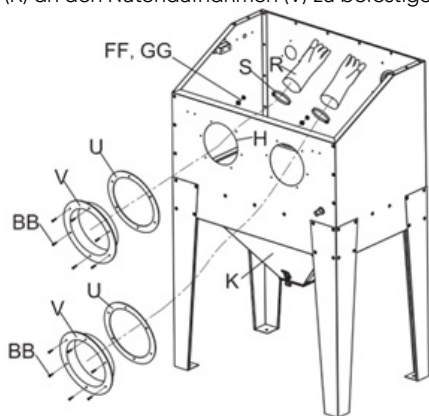Verwenden Sie die Klammern (S), um die Nuten (R) an den Nutenaufnahmen (V) zu befestigen.

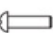


Verwendetes Material:

- Ⓑ M4x16mm SCREW 12 
- Ⓕ M4 Nut 12 
- Ⓖ 4 Flat Washer 12 

Verwenden Sie die M4X16-Schrauben (BB), M4-Muttern (FF) und Dichtungen (GG), um den Ansaugflanschring (KK) auf der Rückseite des Gehäuses (C) zu installieren.

Befestigen Sie die Saugplatte (X) mit M6X12-Schrauben (AA) und M6-Muttern (EE) an der Rückseite des Gehäuses (C).

Montieren Sie die Schösser (M) mit M4X10-Schrauben (CC), M4-Muttern (FF) und 4 Flachdichtungen (GG) am Frontplattengehäuse (H).

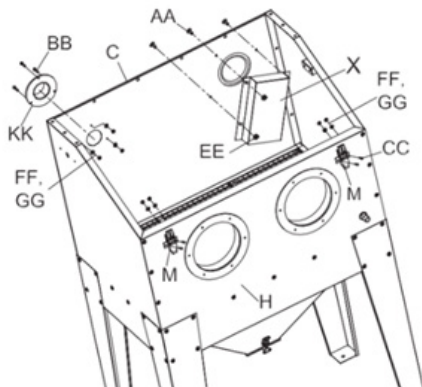


Verwendetes Material:

- Ⓐ M6x12mm SCREW 4 
- Ⓔ M6 Nut 4 
- Ⓑ M4x16mm SCREW 3 
- Ⓒ M4x10mm SCREW 4 
- Ⓕ M4 Nut 7 
- Ⓖ 4 Flat Washer 7 
- Ⓚ Suction flangering 10 

Kleben Sie Dichtungsband auf den hinteren Teil der rechten Schrankplatte (E), auf den hinteren Teil der linken Schrankplatte (I) und auf die Rückwand (C).

Anmerkung: Vergewissern Sie sich, dass sich an den beiden Ecken Dichtungsband befindet.

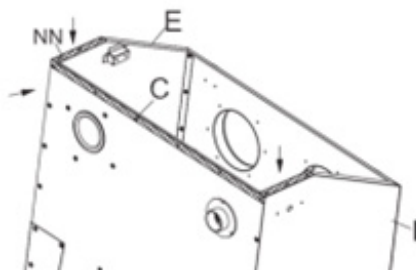

Verwendetes Material:



Montieren Sie den Verstärker (HH) mit M4X6-Schrauben (DD), M4-Muttern (FF) und Dichtungen (TT) an der Oberseite des Gehäuses (D).


Setzen Sie die Lampe in die Lampe (HH) und befestigen Sie sie wie in der Zeichnung (II) gezeigt.

Befestigen Sie die obere Platte (D) mit M6X12-Schrauben (AA) und M6-Muttern (EE) am Schrank.

Verbinden Sie das Kabel der Lampe (Q) mit dem Schalter (F). Achten Sie auf die Farben der Kabel.

Montieren Sie den Schaltkasten (F) mit M4X10-Schrauben (CC), M4-Muttern (FF) und Flachdichtungen (GG) an der linken Platte des Gehäuses (E).

Nein: Achten Sie darauf, dass der Schaltknopf in Richtung des Bedieners zeigt.

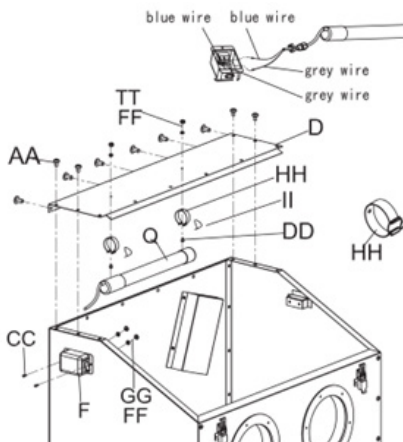


Verwendetes Material:


- (AA) M6x12mm SCREW 10
- (CC) M6 Nut 10
- (DD) M4x10mm SCREW 2
- (EE) M4x6mm SCREW 2
- (FF) M4 Nut 4
- (GG) 4 Flat Washer 2
- (TT) 4 Spring Washer 2
- (HH) lamp clamp 2
- (II) Nylon cabletie 2

Kleben Sie 3x22 Dichtungsband (NN) auf den oberen Fensterrahmen.

Kleben Sie 6x22 Dichtungsband (JJ) auf den linken, rechten und unteren Fensterrahmen.

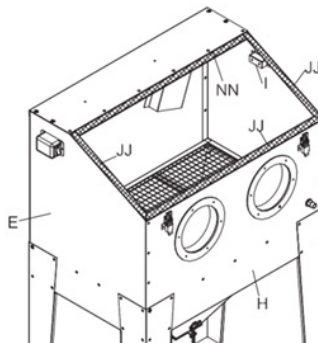


Verwendetes Material:



Montieren Sie das Fenster (A) mit M6X12-Schrauben (AA) und M6-Muttern (EE) am Schrank.

Befestigen Sie die Scharniere (T) mit den Schrauben M4X10 (CC) an der Kabine.

Schließen Sie das Netzkabel (QQ) an den Schaltkasten (F) an.

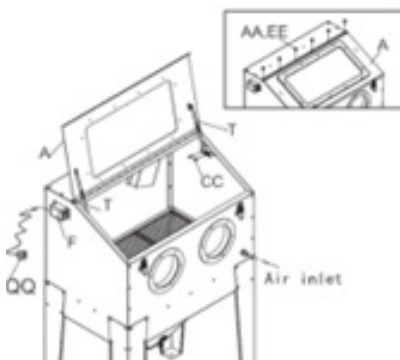

Material used:

- (AA) M6x12mm SCREW 6
- (EE) M6 Nut 6
- (CC) M4x10mm SCREW 4
- (QQ) Adaptor 1

BETRIEB

Öffnen Sie vor der ersten Benutzung das Fenster und geben Sie Streusand in den Trichter.

Schließen Sie den Druckluftschlauch an die Maschine an.

Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass der Druck 100PSI (6,9 BAR) nicht überschreitet

Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.

Drücken Sie den Schalter, um das Licht einzuschalten.

Drücken Sie den Abzug der Pistole, um die Reinigung zu starten.

TEILELISTE

Teil	Beschreibung	Menge	Bild	Teil	Beschreibung	Menge	Bild
AA	M6x12mm SCHRAUBE	105			Dichtungswatte δ 6	2	
BB	M4x16mm SCHRAUBE	16		KK	Ansaugflanschring	1	
CC	M4x10mm SCHRAUBE	30		LL	Abdeckung des Ansaugflansches	1	
DD	M4x6mm SCHRAUBE	2		MM	Abdeckung der hinteren Luftansaugung	1	
EE	M6 Mutter	75		NN	Dichtungswatte δ 3	6	
FF	M4 Mutter	25		OO	Teflonband	1	
GG	4 Unterlegscheibe	40		PP	PE-Folie	5	
TT	4 Federscheibe	2		QQ	Adapter	1	
HH	Leichte Klemme	2					
II	Kabelbinder aus Nylon	2					

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

Questa cabina di sabbiatura consente di pulire i pezzi in modo rapido ed efficiente. È particolarmente indicata per la pulizia di parti arrugginite e la rimozione di strati di vernice. Include una pistola di sabbiatura attraverso la quale viene proiettato il materiale abrasivo e guanti per le mani da utilizzare durante il processo. La cabina è dotata di una luce che garantisce una perfetta visualizzazione dei pezzi.


ISTRUZIONI DI SICUREZZA



Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il presente manuale d'uso. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni personali e/o danni al prodotto. Conservare le istruzioni per riferimenti futuri.



SPECIFICHE TECNICHE

- Capacità del serbatoio: 220L
- Capacità della sabbia: 33L
- Grana consigliata: 60-80 MESH (177-250µm)
- Pressione massima consigliata: 100PSI (6,9 BAR)
- Flusso d'aria: 40-120PSI@5-12CFM
- Misure interne della cabina: 86x56x56 cm
- Voltaggio/potenza della luce: 12 V (7W)
- Alimentazione: 100-240V (50/60Hz)
- Peso: 47 kg
- Dimensioni: 1390x905x632 mm

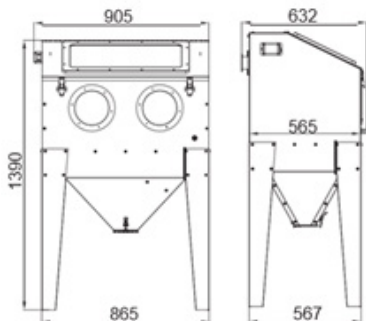


ASSEMBLAGGIO

Applicare il nastro sigillante (NN) sui bordi della piastra posteriore (J) e anteriore (K).

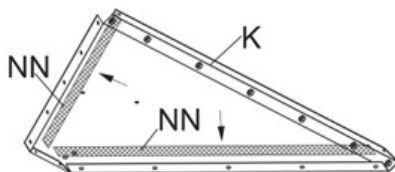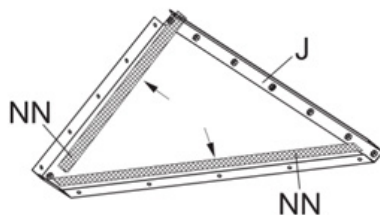


Note:
Assicurarsi di incollare il nastro sigillante per 10 mm nella parte superiore dell'imbuto.

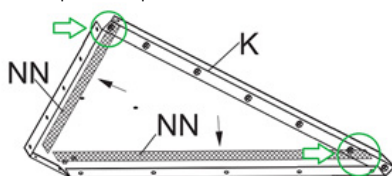

Materiale utilizzato:



Utilizzare due viti M4X10 (CC) per installare il blocco (Z) sull'imbuto (K).
Utilizzare cinque viti M6X12 (AA) e cinque dadi (EE) per fissare la piastra frontale dell'imbuto (K) alla piastra laterale (L).

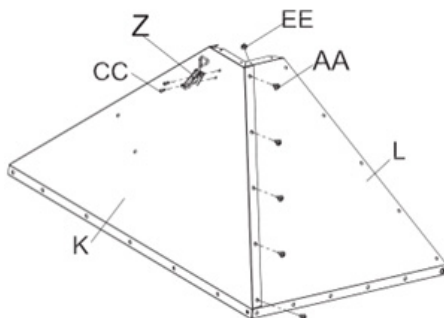


Nota:
Assicurarsi di utilizzare il nastro sigillante per sigillare ogni giunzione durante il montaggio.

Materiale utilizzato:




Fissare l'altra piastra laterale (L) alla piastra frontale (K) utilizzando le viti M6X12 (AA) e i dadi M6 (EE).

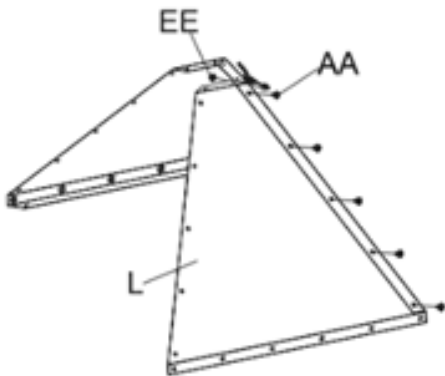


Nota:

Assicurarsi di utilizzare il nastro sigillante per sigillare ogni giunzione durante il montaggio.

Materiale utilizzato:




Montare la piastra posteriore dell'imbuto (J) con le viti M6X12 (AA) e i dadi M6 (EE).

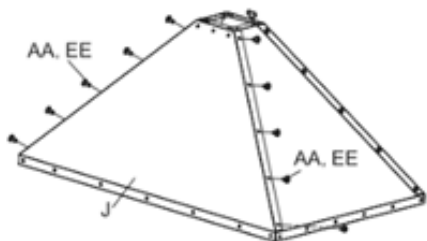

Nota:

Assicurarsi di utilizzare il nastro sigillante per sigillare ogni giunzione durante il montaggio.

Materiale utilizzato:




Serrare le 4 viti del fondo dell'imbuto.

Incollare i nastri sigillante (NN) intorno al fondo dell'imbuto.

Nota: È molto importante che la base dell'imbuto sia perfettamente sigillata. In caso contrario, la pressione potrebbe causare la fuoriuscita di sabbia.

Assemblare la piastra del fondo dell'imbuto (Y) con le viti M4X10 (CC) e le rondelle (GG).

Assemblare il tappo inferiore dell'imbuto (N) alla piastra (J) utilizzando le viti M6X12 (AA).

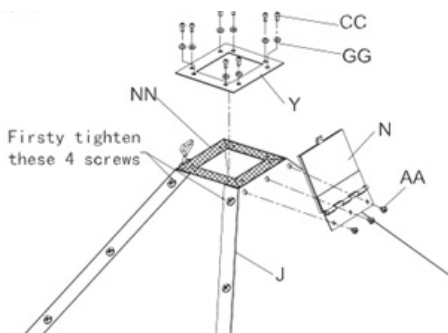


Materiale utilizzato:





Assemblare la staffa (P) ai quattro angoli dell'imbuto utilizzando le viti M4X10 (CC) e le rondelle (GG).

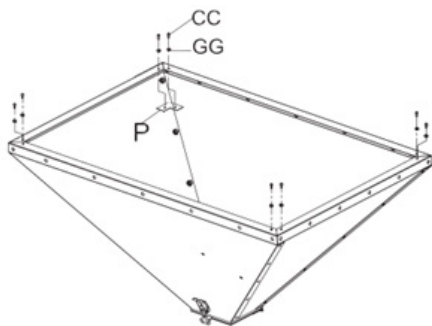
Nota: Applicare il nastro sigillante tra le piastre di supporto (P) e l'imbuto.



Materiale utilizzato:

- CC** M4x10mm SCREW 8 
- GG** 4 Flat Washer 8 


Applicare il nastro sigillante sulle due piastre più strette dell'imbuto (L).
Il nastro sigillante deve coprire almeno 30 mm delle lastre più larghe.

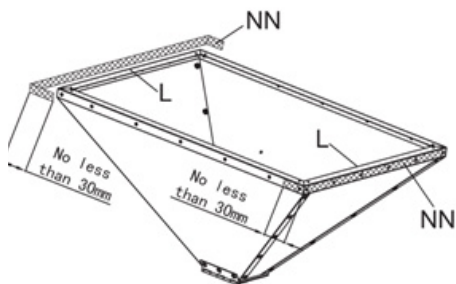

Materiale utilizzato:

- NN** Sealing cotton δ 3 


Fissare la piastra sinistra della cabina (E) all'imbuto con le viti M6X12 (AA)
Assicurarsi di montare la piastra (E) nella direzione corretta. Il lato più basso della piastra corrisponde alla parte anteriore della macchina.

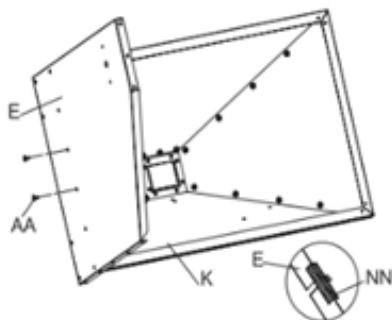


Materiale utilizzato:

- AA** M6x12mm SCREW 2 


Fissare la piastra destra della cabina (I) all'imbuto con le viti M6X12 (AA).
Assicurarsi di montare la piastra (I) nella direzione corretta. Il lato più basso della piastra corrisponde alla parte anteriore della macchina.

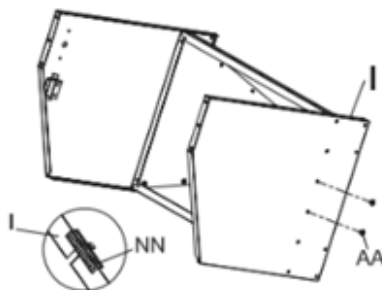


Materiale utilizzato:

- AA** M6x12mm SCREW 2 

Applicare il nastro sigillante sulla piastra posteriore dell'imbuto (J), sulla piastra sinistra della cabina (E) e sulla piastra destra della cabina (I).

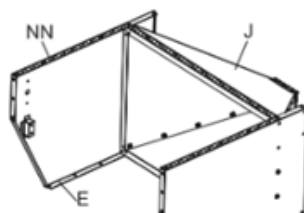


Materiale utilizzato:



NN Sealing cotton δ 3 

Utilizzare le viti M6X12 (AA) e i dadi M6 (EE) per montare la piastra posteriore della cabina e i piedi posteriori (G).

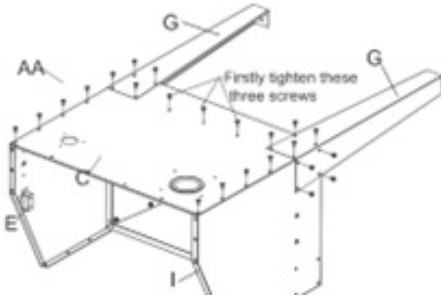
Nota: Innanzitutto, serrare le tre viti centrali della piastra posteriore (C).



Materiale utilizzato:

AA M6x12mm SCREW 27 
EE M6 Nut 16 


Applicare il nastro sigillante sulla piastra anteriore (K), sinistra (E) e destra (I) della cabina.

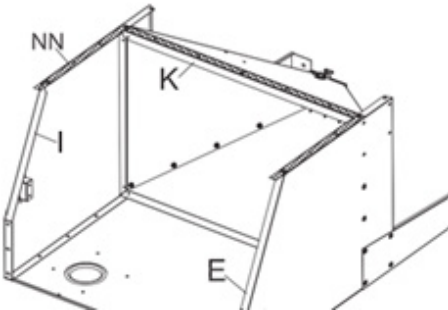

Materiale utilizzato:



NN Sealing cotton δ 3 

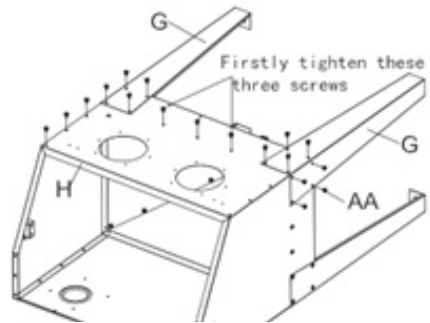Utilizzare le viti H6X12 (AA) e i dadi H6 (EE) per montare la piastra anteriore della cabina e i piedi anteriori.



Nota: Per prima cosa, serrare le tre viti centrali della piastra anteriore (C).


Materiale utilizzato:

AA M6x12mm SCREW 25 
EE M6 Nut 14 


Collegare il tubo di sabbatura al tubo di raccolta (O), attraverso il ripiano di lavoro (B).

Inserire il ripiano di lavoro (B) all'interno della cabina.

Avvitare il tubo di raccolta (O) alla piastra frontale dell'imbuto (K) con due viti M6X12 (AA) e due dadi M6 (EE).

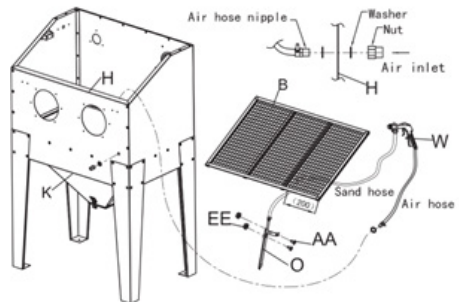

Avvitare la presa d'aria nella cabina.

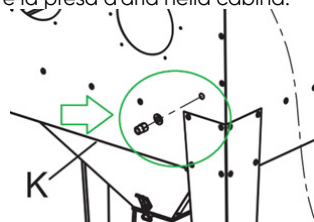

Collegare il tubo dell'aria dalla pistola alla cabina.

Nota: Per evitare perdite, è possibile utilizzare il nastro di teflon.




Materiale utilizzato:




- AA M6x12mm SCREW 2 
- EE M6 Nut 2 

Utilizzare le viti M4X16 (BB), i dadi M4 (FF) e le guarnizioni piatte (GG) per montare l'anello dei guanti (U) e la sede delle guarnizioni (V) sul pannello frontale della cabina (H).

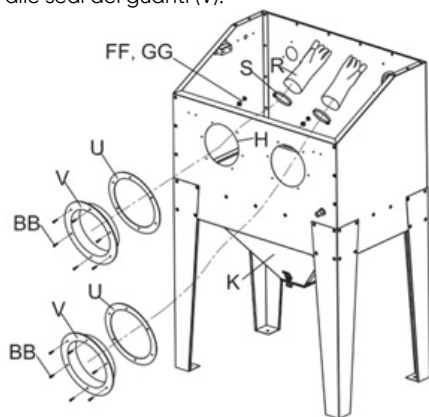Utilizzare i morsetti (S) per fissare i guanti (R) alle sedi dei guanti (V).




Materiale utilizzato:

- BB M4x16mm SCREW 12 
- FF M4 Nut 12 
- GG 4 Flat Washer 12 

Utilizzare le viti M4X16 (BB), i dadi M4 (FF) e le guarnizioni piatte (GG) per installare l'anello della flangia di aspirazione (KK) sul retro della cabina (C).

Installare la scheda di aspirazione (X) sul retro della cabina (C) utilizzando le viti M6X12 (AA) e i dadi M6 (EE).

Installare i lucchetti (M) sulla piastra frontale della cabina (H) utilizzando le viti M4X10 (CC), i dadi M4 (FF) e 4 guarnizioni piatte (GG).

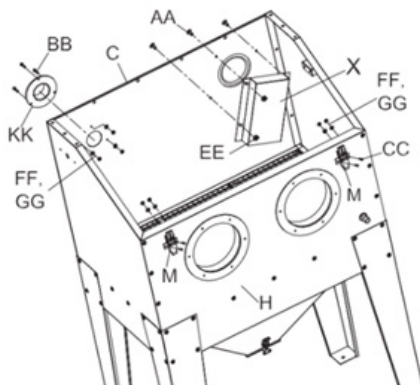


Materiale utilizzato:

- AA M6x12mm SCREW 4 
- EE M6 Nut 4 
- BB M4x16mm SCREW 3 
- CC M4x10mm SCREW 4 
- FF M4 Nut 7 
- GG 4 Flat Washer 7 
- KK Suction flangering 10 

Applicare il nastro sigillante sulla parte posteriore della piastra destra della cabina (E), sulla parte posteriore della piastra sinistra della cabina (I) e sulla piastra posteriore (C).

Nota: Assicurarsi che i due angoli siano sigillati con nastro adesivo.

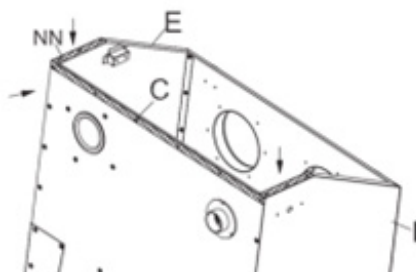

Materiale utilizzato:




Installare il morsetto della lampada (HH) sulla piastra superiore della cabina (D) utilizzando le viti M4X6 (DD), i dadi M4 (FF) e le guarnizioni di tenuta (TT).

Inserire la lampada nel morsetto della lampada (HH) e fissarlo come indicato nel disegno (II). Installare la piastra superiore (D) alla cabina utilizzando le viti M6X12 (AA) e i dadi M6 (EE).







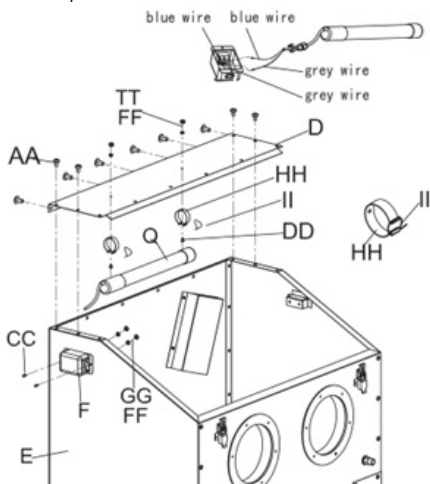


Collegare il cablaggio della lampada (Q) all'interruttore (F). Prestare attenzione al colore dei fili.

Installare la scatola di commutazione (F) sulla piastra sinistra della cabina (E) utilizzando le viti M4X10 (CC), i dadi M4 (FF) e le guarnizioni piatte (GG).

Nota: Assicurarsi che l'interruttore sia rivolto verso l'operatore.




Materiale utilizzato:


(AA) M6x12mm SCREW 10	
(CC) M6 Nut 10	
(DD) M4x10mm SCREW 2	
(EE) M4x6mm SCREW 2	
(FF) M4 Nut 4	
(GG) 4 Flat Washer 2	
(TT) 4 Spring Washer 2	
(HH) lamp clamp 2	
(II) Nylon cabletie 2	

Applicare il nastro sigillante 3x22 (NN) sul telaio superiore della finestra.

Applicare il nastro sigillante 6x22 (JJ) sul telaio sinistro, destro e inferiore della finestra.

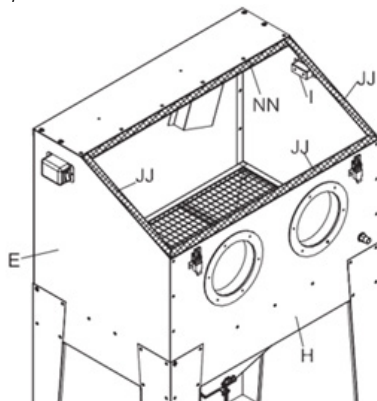


Materiale utilizzato:






Installare la finestra (A) sulla cabina utilizzando le viti M6X12 (AA) e i dadi M6 (EE).

Installare le cerniere (T) sulla cabina con le viti M4X10 (CC).

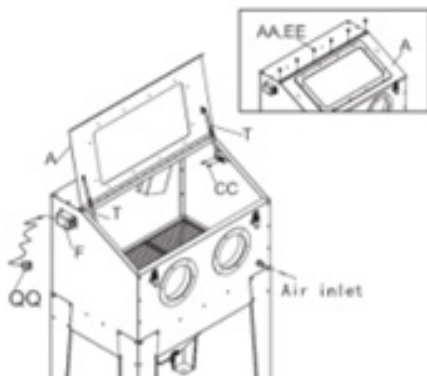Collegare il cavo di alimentazione (QQ) alla scatola di commutazione (F).



Materiale utilizzato:

(AA) M6x12mm SCREW 6	
(EE) M6 Nut 6	
(CC) M4x10mm SCREW 4	
(QQ) Adaptor 1	

FUNZIONAMENTO

Prima del primo utilizzo, aprire la finestra e inserire la sabbia abrasiva nell'imbuto.

Collegare il tubo dell'aria compressa alla macchina.





Nota: Assicurarsi che la pressione non superi i 100 PSI (6,9 BAR)

Collegare la macchina all'alimentazione elettrica.

Premere l'interruttore per accendere la luce.

Premere il grilletto della pistola per avviare la pulizia.

ELENCO DEI PEZZI

Pezzo	Descrizione	Quantità	Immagine	Pezzo	Descrizione	Quantità	Immagine
(AA)	VITE M6x12 mm	105			Cotone di sigillatura δ 6	2	
(BB)	VITE M4x16mm	16		(KK)	Anello della flangia di aspirazione	1	
(CC)	VITE M4x10mm	30		(LL)	Coperchio della flangia di aspirazione	1	
(DD)	VITE M4x6mm	2		(MM)	Coperchio di aspirazione dell'aria posteriore	1	
(EE)	Dado M6	75		(NN)	Cotone di sigillatura δ 3	6	
(FF)	Dado M4	25		(OO)	Nastro in teflon	1	
(GG)	4 Rondella piatta	40		(PP)	Pellicola PE	5	
(TT)	4 Rondella elastica	2		(QQ)	Adattatore	1	
(HH)	Morsetto per la luce	2					
(II)	Fascetta in nylon	2					

PT

MANUAL DE INSTRUÇÕES

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Esta máquina de jato de areia permite limpar peças de forma rápida e eficiente. É especialmente indicada para a limpeza de peças enferrujadas e para a remoção de camadas de tinta. Inclui uma pistola de jato de areia para projeção do material abrasivo e luvas para proteção das mãos durante todo o processo. O gabinete dispõe de uma luz que assegura a visualização perfeita das peças.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



Leia atentamente este manual do utilizador antes de utilizar o produto. O não cumprimento destas instruções pode resultar em ferimentos pessoais e/ou danos ao produto. Guarde as instruções para referência futura.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade do tanque: 220L

Capacidade de areia: 33L

Granulometria recomendada: 60-80 MALHA (177-250 μ m)

Pressão máxima recomendada: 100 PSI (6,9 BAR)

Fluxo de ar: 40-120 PSI@5-12 CFM


Medidas internas do gabinete: 86x56x56 cm

Voltagem/potência para iluminação: 12 V (7W)

Alimentação eléctrica: 100-240 V (50/60 Hz)


Peso: 47 kg

Dimensões: 1390x905x632 mm

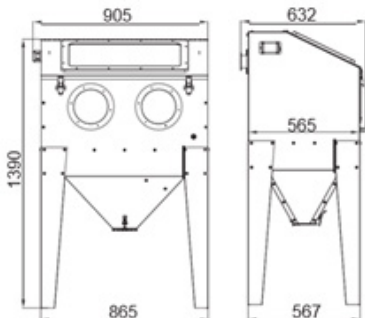


MONTAGEM

Colar a fita vedante (NN) nos bordos das placas posterior (J) e anterior (K).

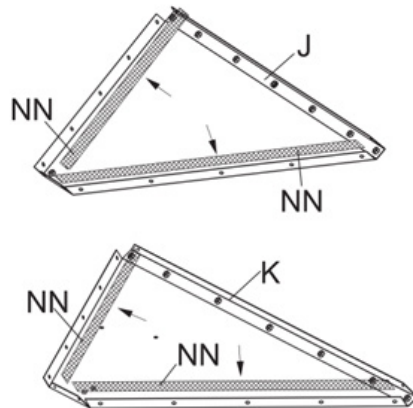

Notas:

Certifique-se de a fita vedante sobrepõe a parte superior do funil por 10 mm.

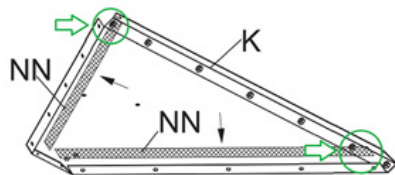

Material utilizado:




Sealing cotton δ 3



Use dois parafusos M4X10 (CC) para instalar a trava (Z) no funil (K).

Use cinco parafusos M6X12 (AA) e cinco porcas (EE) para fixar a placa frontal do funil (K) à placa lateral (L).

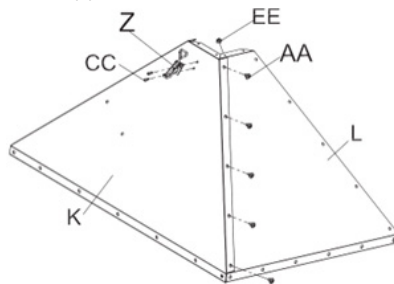


Nota:

Certifique-se de afita vedante foi utilizada para selar todas as juntas durante a montagem.

Material utilizado:

- (AA)** M6x12mm SCREW 5 
- (EE)** M6 Nut 5 
- (CC)** M4x10mm SCREW 2 

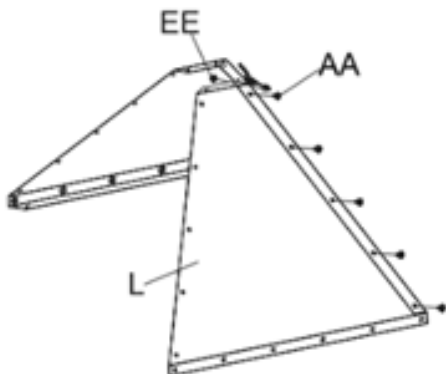

Fixe a placa do lado oposto (L) à placa frontal (K) com os parafusos M6X12 (AA) e as porcas M6 (EE).




Nota:

Certifique-se de afita vedante foi utilizada para selar todas as juntas durante a montagem.

Material utilizado:

- (AA)** M6x12mm SCREW 5 
- (EE)** M6 Nut 5 

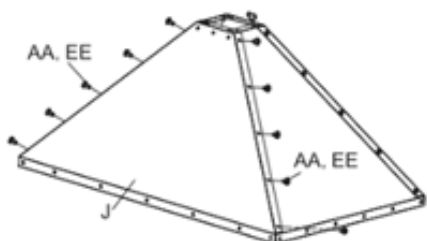

Fixe a placa posterior do funil (J) com os parafusos M6X12 (AA) e as porcas M6 (EE).



Nota:

Certifique-se de afita vedante foi utilizada para selar todas as juntas durante a montagem.

Material utilizado:

- (AA)** M6x12mm SCREW 10 
- (EE)** M6 Nut 10 


Aperte os 4 parafusos do fundo do funil.

Cole fita vedante (NN) à volta do fundo do funil.

Nota: É muito importante que a base do funil esteja perfeitamente selada. Caso contrário, a pressão pode provocar vazamento de areia.

Monte a placa de fundo do funil (Y) no funil com parafusos M4X10 (CC) e anilhas (GG).

Monte a tampa do fundo do funil (N) na placa (J), utilizando parafusos M6X12 (AA).

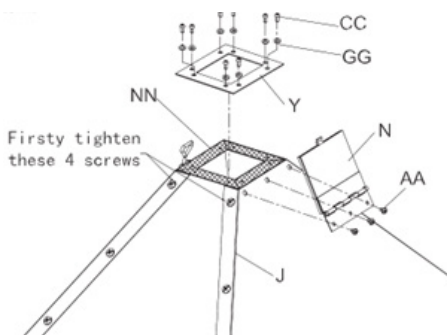


Material utilizado:


- (AA)** M6x12mm SCREW 3 
- (CC)** M4x10mm SCREW 8 
- (GG)** 4 Flat Washer 8 
- (NN)** Sealing cotton δ 3 

Monte o suporte (P) nos quatro cantos do funil com parafusos M4X10 (CC) e anilhas (GG).

Nota: Coloque fita vedante entre as placas de suporte (P) e o funil.

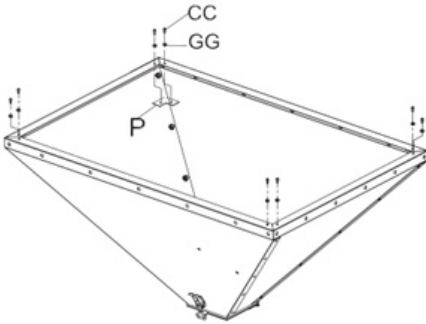


Material utilizado:



Coloque fita vedante nas duas placas mais estreitas do funil (L).

A fita de vedação deve cobrir pelo menos 30 mm das placas mais largas.

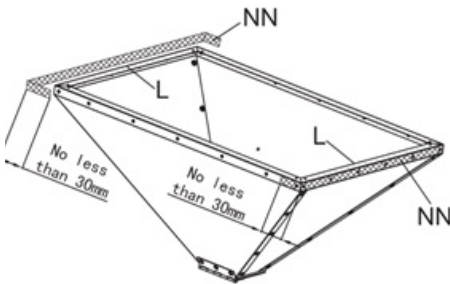


Material utilizado:



Fixe a placa direita do gabinete (I) ao funil com parafusos M6X12 (AA).

Certifique-se de que a placa (I) está montada na direção correcta. O lado mais baixo da placa corresponderia à parte da frente da máquina.

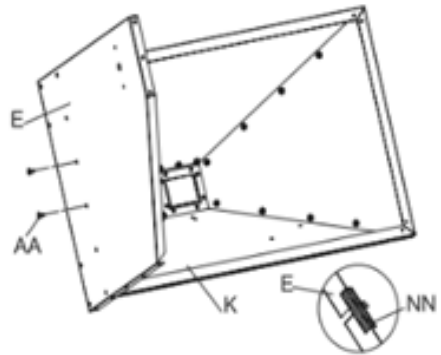


Material utilizado:



Fixe a placa direita do gabinete (I) ao funil com parafusos M6X12 (AA).


Certifique-se de que a placa (I) está montada na direção correcta. O lado mais baixo da placa corresponderia à parte da frente da máquina.

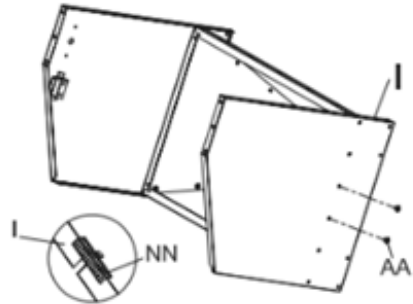

Material utilizado:



Coloque fita vedante na placa posterior do funil (J), na placa esquerda do gabinete (E) e na placa direita do gabinete (I).

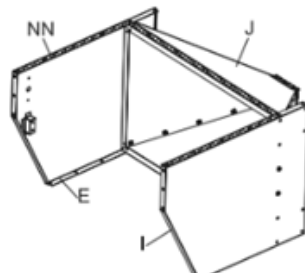


Material utilizado:

- NN** Sealing cotton $\delta 3$ 

Use parafusos M6X12 (AA) e porcas M6 (EE) para fixar a placa traseira e os pés traseiros (G) do gabinete.


Nota: Aperte os três parafusos centrais da placa posterior (C) primeiro.

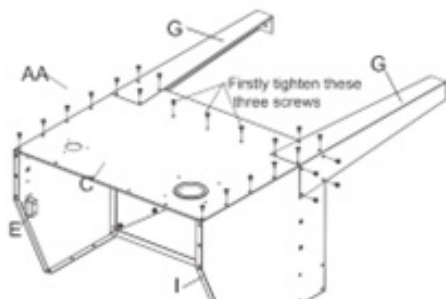

Material utilizado:

- AA** M6x12mm SCREW 27 
- EE** M6 Nut 16 


Coloque fita vedante na parte da frente (K), na placa esquerda (E) e na placa direita (I) do gabinete.

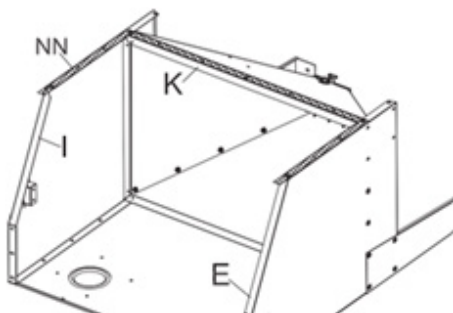

Material utilizado:


- NN** Sealing cotton $\delta 3$ 

Use parafusos H6X12 (AA) e porcas H6 (EE) para fixar a placa frontal e os pés dianteiros do gabinete.

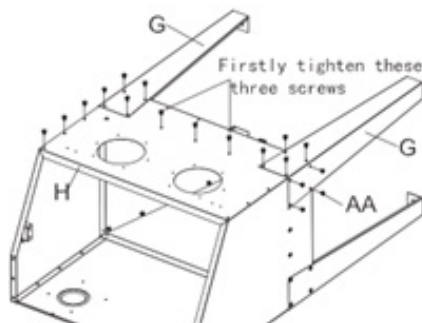

Nota: Aperte os três parafusos centrais da placa frontal (C) primeiro.


Material utilizado:

- AA** M6x12mm SCREW 25 
- EE** M6 Nut 14 

Ligue a mangueira de areia ao tubo coletor (O), através da prateleira de trabalho (B).

Coloque a prateleira de trabalho (B) no interior do gabinete.

Aparafuse o tubo coletor (O) à placa frontal do funil (K) com dois parafusos M6X12 (AA) e duas porcas M6 (EE).

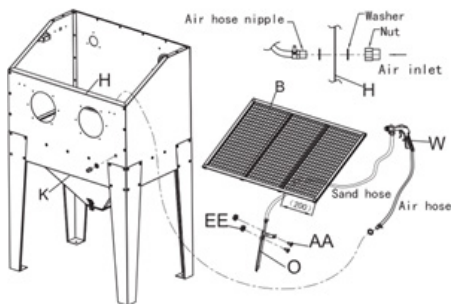

Aparafuse a entrada de ar no gabinete.




Ligue o tubo de ar da pistola ao gabinete.

Nota: Pode utilizar fita de teflon para evitar vazamento.




Material used:




- (AA) M6x12mm SCREW 2 
- (EE) M6 Nut 2 

Use parafusos M4X16 (BB), porcas M4 (FF) e juntas planas (GG) para fixar o anel das luvas (U) e o assento das luvas (V) no painel frontal do gabinete (H).

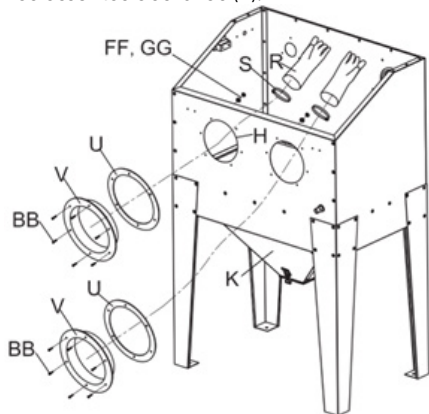Use as braçadeiras (S) para fixar as luvas (R) nos assentos das luvas (V).



Material utilizado:

- (BB) M4x16mm SCREW 12 
- (FF) M4 Nut 12 
- (GG) 4 Flat Washer 12 

Use parafusos M4X16 (BB), porcas M4 (FF) e juntas de vedação (GG) para instalar o anel da flange de sucção (KK) na parte de trás do gabinete (C).

Instale a placa de sucção (X) na parte de trás do gabinete (C) utilizando parafusos M6X12 (AA) e porcas M6 (EE).

Instale as travas (M) no gabinete da placa frontal (H) com parafusos M4X10 (CC), porcas M4 (FF) e 4 juntas planas (GG).




Material utilizado:

- (AA) M6x12mm SCREW 4 
- (EE) M6 Nut 4 
- (BB) M4x16mm SCREW 3 
- (CC) M4x10mm SCREW 4 
- (FF) M4 Nut 7 
- (GG) 4 Flat Washer 7 
- (KK) Suction flanging 10 

Cole fita vedante na parte de trás da placa direita do gabinete (E), na parte de trás da placa esquerda do gabinete (I) e na placa traseira (C).

Nota: Certifique-se de que há fita vedante nos dois bordos.

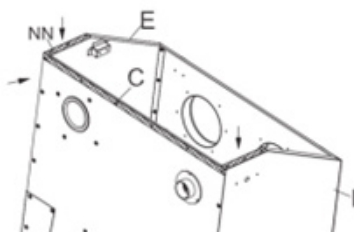

Material utilizado:




Instale a braçadeira (HH) na placa superior do gabinete (D) utilizando parafusos M4X6 (DD), porcas M4 (FF) e juntas de vedação (TT). Colocar a lâmpada na braçadeira (HH) e aperte conforme indicado no desenho (II). Instale a placa superior (D) no gabinete utilizando parafusos M6X12 (AA) e porcas M6 (EE). Ligue os fios da lâmpada (Q) ao interruptor (F). Atenção às cores dos fios. Instale a caixa de distribuição (F) na placa esquerda do gabinete (E) utilizando parafusos M4X10 (CC), porcas M4 (FF) e juntas planas (GG).


Nota: Certifique-se de que o botão do interruptor está virado para o operador.

Coloque fita vedante 3x22 (NN) no caixilho superior da janela.

Coloque fita vedante 6x22 (JJ) no caixilho esquerdo, direito e inferior da janela.

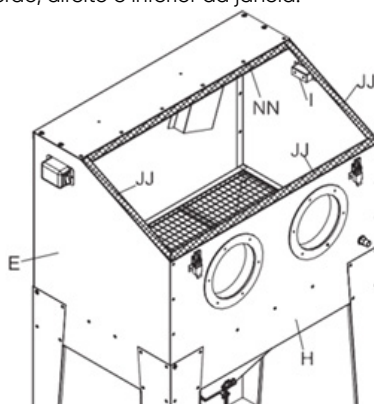


Material utilizado:



Instale a janela (A) no gabinete com parafusos M6X12 (AA) e porcas M6 (EE).


Instale as dobradiças (T) no gabinete com parafusos M4X10 (CC).

Ligue o cabo de alimentação (QQ) à caixa de distribuição (F).

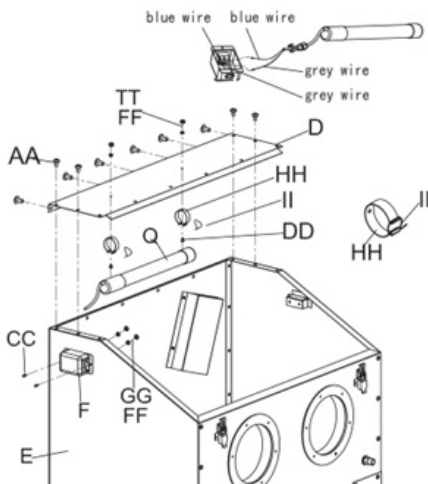

Material utilizado:

- (AA) M6x12mm SCREW 10
- (CC) M6 Nut 10
- (DD) M4x10mm SCREW 2
- (EE) M4x6mm SCREW 2
- (FF) M4 Nut 4
- (GG) 4 Flat Washer 2
- (TT) 4 Spring Washer 2
- (HH) lamp clamp 2
- (II) Nylon cabletie 2

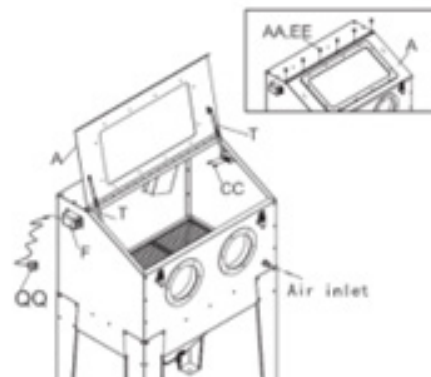

Material utilizado:

- (AA) M6x12mm SCREW 6
- (EE) M6 Nut 6
- (CC) M4x10mm SCREW 4
- (QQ) Adaptor 1

FUNCIÓNAMENTO

Antes da primeira utilização, abra a janela e abasteça o funil com areia abrasiva.

Ligue o tubo de ar comprimido à máquina.






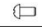








Nota: Certifique-se de que a pressão não excede 100 PSI (6,9 BAR)

Ligue a máquina à alimentação eléctrica.

Prima o interruptor para acender a luz.

Prima o gatilho da pistola para iniciar a limpeza.

LISTA DE PEÇAS

Peça	Descrição	Quantidade	Imagem	Peça	Descrição	Quantidade	Imagem
AA	Parafuso M6x12 mm	105			Algodão para selagem δ 6	2	
BB	Parafuso M4x16 mm	16		KK	Anel da flange de sucção	1	
CC	Parafuso M4x10 mm	30		LL	Tampa da flange de sucção	1	
DD	Parafuso M4x6 mm	2		MM	Tampa de sucção de ar traseira	1	
EE	Porca M6	75		NN	Algodão para selagem δ 3	6	
FF	Porca M4	25		OO	Fita de teflon	1	
GG	4 Anilha plana	40		PP	Película PE	5	
TT	4 Anilha de pressão	2		QQ	Adaptador	1	
HH	Braçadeira da luminária	2					
II	Braçadeira de nylon	2					

PREZENTAREA PRODUSULUI

Această mașină de sablat vă permite să curățați piesele rapid și eficient. Este indicată în special pentru curățarea pieselor ruginite și pentru îndepărtarea straturilor de vopsea. Acesta include un pistol de sablare prin care este proiectat materialul abraziv și mănuși pentru a vă proteja mâinile pe tot parcursul procesului. Cabina dispune de o lumină care va asigura o vizualizare perfectă a pieselor.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ



Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza produsul. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la vătămări corporale și/sau la deteriorarea produsului. Vă rugăm să păstrați instrucțiunile pentru referințe viitoare.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Capacitatea rezervorului: 220L

Capacitatea de nisip: 33L

Granulația recomandată: 60-80 MESH (177-250μm)

Presiunea maximă recomandată: 100PSI (6,9 BAR)

Fluxul de aer: 40-120PSI@5-12CFM


Măsurătorile interne ale cabinei: 86x56x56 cm

Voltaje redus/putere redusă: 12 V (7W)

Alimentarea cu energie: 100-240V (50/60Hz)



Greutate: 47 kg

Dimensiuni: 1390x905x632 mm

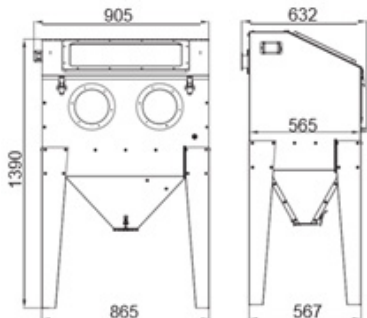


MASAMBLARE

Lipiți banda de etanșare (NN) pe marginile plăcilor din spate (J) și din față (K).

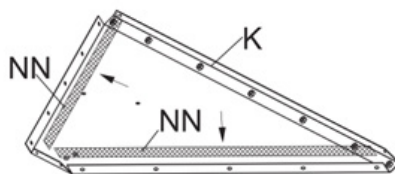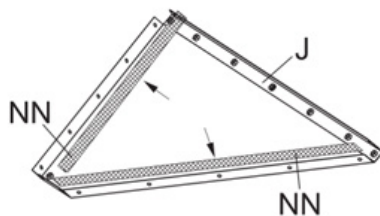

Note:

Asigurați-vă că banda de etanșare este lipită peste 10 mm în partea superioară a pâlniei.

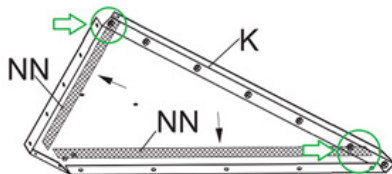

Material utilizat:




Sealing cotton δ 3



Folosiți două șuruburi M4X10 (CC) pentru a instala dispozitivul de blocare (Z) pe pâlnia (K).

Folosiți cinci șuruburi M6X12 (AA) și cinci piulițe (EE) pentru a fixa placa frontală a pâlniei (K) pe placa laterală (L).

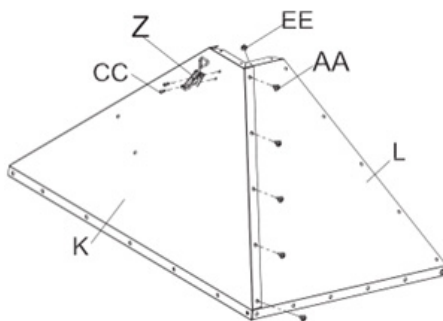


Notă:

Asigurați-vă că folosiți bandă de etanșare pentru a etanșa fiecare îmbinare în timpul asamblării.

Material utilizat:




Fixați cealaltă placă laterală (L) la placa frontală (K) cu ajutorul șuruburilor M6X12 (AA) și al piulițelor M6 (EE).

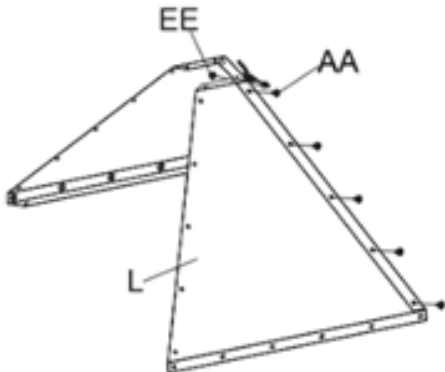


Notă:

Asigurați-vă că folosiți bandă de etanșare pentru a etanșa fiecare îmbinare în timpul asamblării.

Material utilizat:



Montați placa din spate a pâlniei (J) cu ajutorul șuruburilor M6X12 (AA) și al piulițelor M6 (EE).

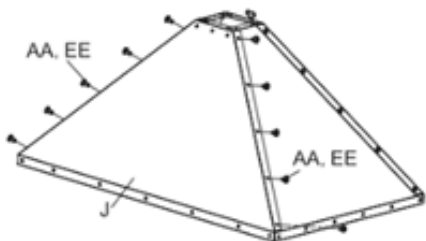

S-a luat act:

Asigurați-vă că folosiți bandă de etanșare pentru a etanșa fiecare îmbinare în timpul asamblării.

Material utilizat:




Strângeți cele 4 șuruburi de pe fundul pâlniei.

Se lipesc benzi de etanșare (NN) în jurul fundului pâlniei.

Notă: Este foarte important ca baza pâlniei să fie perfect etanșă. În caz contrar, presiunea ar putea provoca scurgeri de nisip.

Asamblați piesa inferioară a pâlniei (Y) la pâlnie cu ajutorul șuruburilor M4X10 (CC) și a șai-belor (GG).

Asamblați capacul de jos al pâlniei (N) la placă (J) cu ajutorul șuruburilor M6X12 (AA).

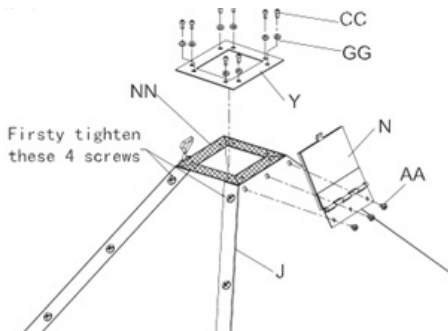


Material utilizat:





Asamblați suportul (P) la cele patru colțuri ale pâlniei cu ajutorul șuruburilor M4X10 (CC) și al șai-belor (GG).

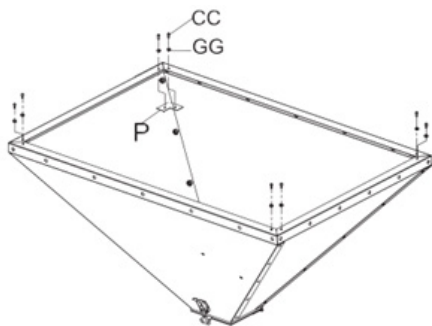Notă: Puneți bandă de etanșare între plăcile de susținere (P) și pâlnie.




Material utilizat:

- CC** M4x10mm SCREW 8 
- GG** 4 Flat Washer 8 

Puneți bandă de etanșare pe cele două plăci mai înguste ale pâlniei (L).

Banda de etanșare trebuie să acopere cel puțin 30 mm din cele mai late plăci.

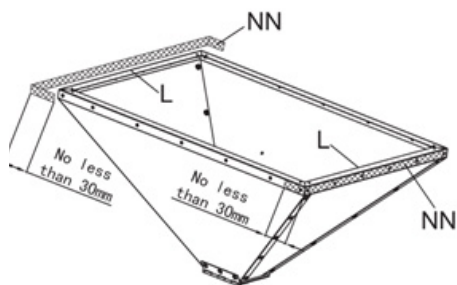


Material utilizat:


- NN** Sealing cotton δ 3 

Atașați placa stângă a dulapului (E) la pâlnie cu ajutorul șuruburilor M6X12 (AA)

Asigurați-vă că placa (E) este montată în direcția corectă. Partea cea mai joasă a plăcii ar corespunde părții frontale a mașinii.

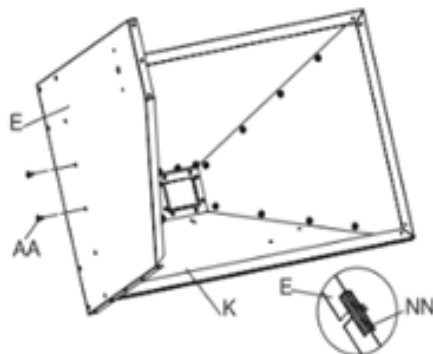


Material utilizat:


- AA** M6x12mm SCREW 2 

Atașați placa dreaptă a dulapului (I) la pâlnie cu ajutorul șuruburilor M6X12 (AA).


Asigurați-vă că placa (I) este montată în direcția corectă. Partea cea mai joasă a plăcii ar corespunde părții frontale a mașinii.

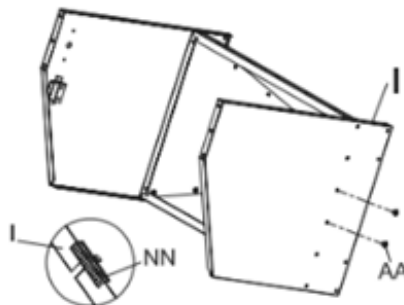


Material utilizat:

- AA** M6x12mm SCREW 2 

Puneți bandă de etanșare pe placa din spate a pâlniei (J), pe placa din stânga a dulapului (E) și pe placa din dreapta a dulapului (I).

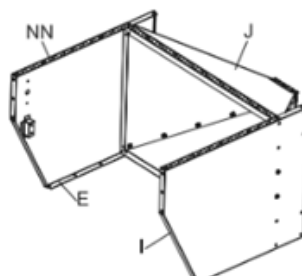


Material utilizat:


NN Sealing cotton $\delta 3$ 

Folosiți șuruburile M6X12 (AA) și piulițele M6 (EE) pentru a monta placa din spate a cabinei și picioarele din spate (G).


Notă: În primul rând, strângeți cele trei șuruburi din mijloc ale plăcii din spate (C).

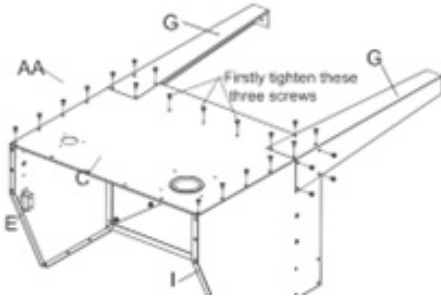

Material utilizat:

AA M6x12mm SCREW 27 
EE M6 Nut 16 


Puneți bandă de etanșare pe partea frontală (K), pe placa din stânga (E) și pe cea din dreapta (I) a dulapului.

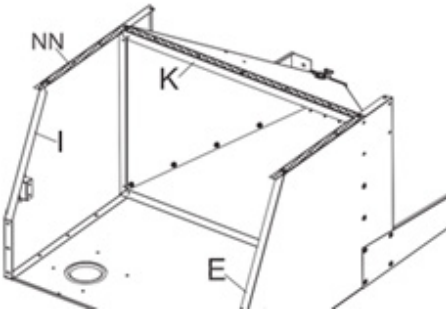

Material utilizat:



NN Sealing cotton $\delta 3$ 

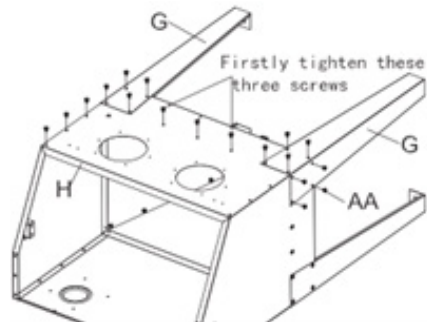Folosiți șuruburile H6X12 (AA) și piulițele H6 (EE) pentru a monta placa frontală a cabinei și picioarele din față.



Notă: În primul rând, strângeți cele trei șuruburi din mijloc ale placa frontală (C).


Material utilizat:

AA M6x12mm SCREW 25 
EE M6 Nut 14 


Conectați furtunul pentru nisip la tubul de colectare (O), prin raftul de lucru (B).

Așezați raftul de lucru (B) în interiorul dulapului.

Înșurubați tubul de colectare (O) la placa frontală a pâlniei (K) cu două șuruburi M6X12 (AA) și două piulițe M6 (EE).

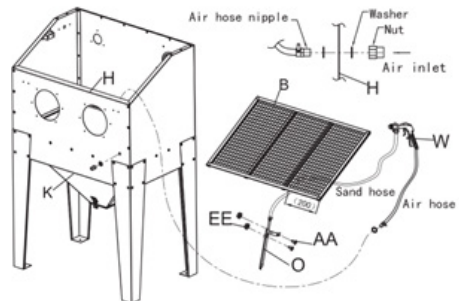

Înșurubați intrarea de aer în cabină.

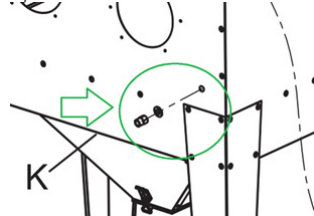

Conectați tubul de aer de la pistol la cabină.
 Notă: Puteți folosi bandă de teflon pentru a preveni scurgerile.




Material utilizat:




- AA** M6x12mm SCREW 2 
- EE** M6 Nut 2 

Folosiți șuruburi M4X16 (BB), piulițe M4 (FF) și garnituri plate (GG) pentru a monta inelul pentru mănuși (U) și scaunul pentru mănuși (V) pe panoul frontal al dulapului (H).

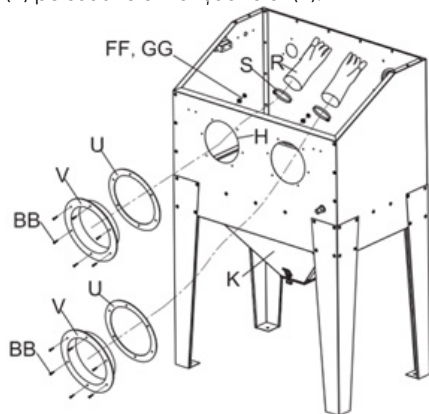Folosiți clemele (S) pentru a fixa manșoanele (R) pe scaunele manșoanelor (V).



Material utilizat:


- BB** M4x16mm SCREW 12 
- FF** M4 Nut 12 
- GG** 4 Flat Washer 12 

Folosiți șuruburile M4X16 (BB), piulițele M4 (FF) și garniturile de etanșare (GG) pentru a instala

inelul cu flanșă de aspirație (KK) pe partea din spate a dulapului (C).

Instalați placa de aspirație (X) pe partea din spate a dulapului (C) cu ajutorul șuruburilor M6X12 (AA) și al piulițelor M6 (EE).

Instalați încuietorile (M) pe dulapul plăcii frontale (H) cu ajutorul șuruburilor M4X10 (CC), al piulițelor M4 (FF) și al celor 4 garnituri plate (GG).

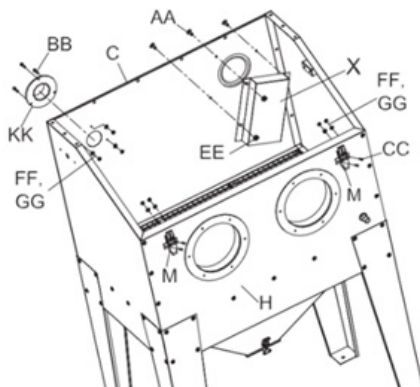


Material utilizat:

- AA** M6x12mm SCREW 4 
- EE** M6 Nut 4 
- BB** M4x16mm SCREW 3 
- CC** M4x10mm SCREW 4 
- FF** M4 Nut 7 
- GG** 4 Flat Washer 7 
- KK** Suction flanging 10 

Lipii banda de etanșare pe partea din spate a plăcii din dreapta a dulapului (E), pe partea din spate a plăcii din stânga a dulapului (I) și pe placa din spate (C).

Notă: Asigurați-vă că există bandă de etanșare pe cele două colțuri.

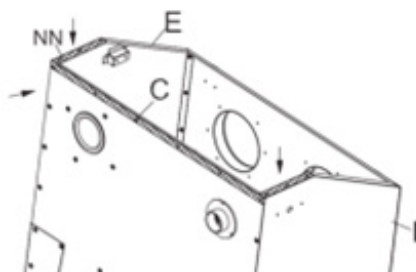

Material utilizat:



Sealing cotton δ 3




Instalați lampa capotei (HH) pe partea superioară a dulapului (D) cu ajutorul șuruburilor M4X6 (DD), al piulițelor M4 (FF) și al garniturilor de etanșare (TT).

Introduceți lagărul în capsă (HH) și fixați-l așa cum se arată în desen (II).

Instalați placa de sus (D) pe dulap cu ajutorul șuruburilor M6X12 (AA) și al piulițelor M6 (EE). Conectați cablajul lămpii (Q) la comutator (F). Fiți atenți la culorile firelor.

Instalați cutia de comutare (F) pe placa stângă a dulapului (E) cu ajutorul șuruburilor M4X10 (CC), al piulițelor M4 (FF) și al garniturilor plate (GG).

Nu: Asigurați-vă că butonul de comutare este orientat spre operator.

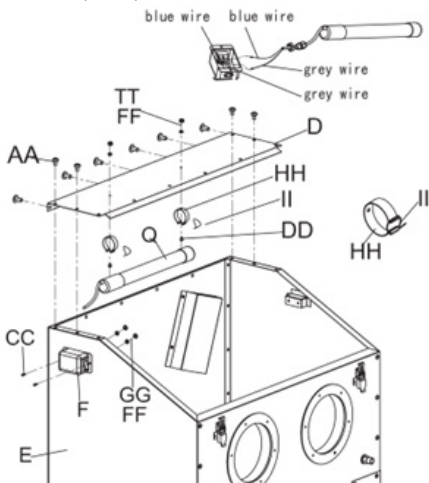


Material utilizat:

- | | | |
|----|-------------------|--|
| AA | M6x12mm SCREW 10 | |
| CC | M6 Nut 10 | |
| DD | M4x10mm SCREW 2 | |
| EE | M4x6mm SCREW 2 | |
| FF | M4 Nut 4 | |
| GG | 4 Flat Washer 2 | |
| TT | 4 Spring Washer 2 | |
| HH | lamp clamp 2 | |
| II | Nylon cabletie 2 | |

Puneți banda de etanșare 3x22 (NN) pe rama superioară a ferestrei.

Puneți banda de etanșare 6x22(JJ) pe rama stângă, dreaptă și inferioară a ferestrei.

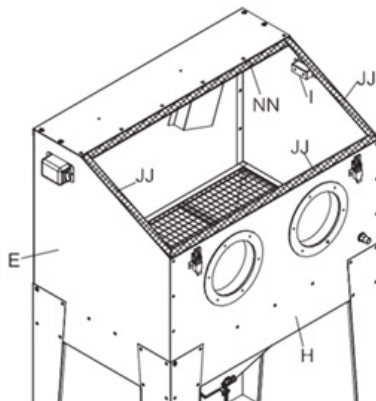

Material utilizat:



Sealing cotton δ 3




Sealing cotton δ 6



Instalați fereastra (A) pe dulap cu ajutorul șuruburilor M6X12 (AA) și al piulițelor M6 (EE). Montați balamalele (T) pe cabină cu ajutorul șuruburilor M4X10 (CC).

Conectați cablul de alimentare (QQ) la cutia de comutare (F).

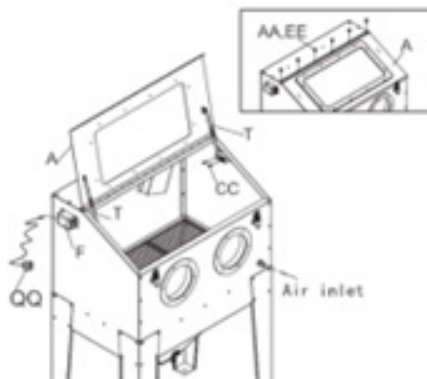

Material utilizat:



M6x12mm SCREW 6



M6 Nut 6



M4x10mm SCREW 4



Adaptor 1



Operațiune

Înainte de prima utilizare, deschideți fereastra și puneți nisipul abraziv în interiorul pâlniei.

Conectați tubul de aer comprimat la mașină.

Notă: Asigurați-vă că presiunea nu depășește 100PSI (6,9 BAR)

Conectați aparatul la sursa de alimentare.

Apăsăți comutatorul pentru a aprinde lumina.

Apăsăți trăgaciul pistolului pentru a începe curățarea.

Lista de piese

Piesă	Descriere	Cantitate	Imagine	Piesă	Descriere	Cantitate	Imagine
AA	ȘURUB M6x12mm	105			Bumbac de etanșare δ 6	2	
BB	ȘURUB M4x16mm	16		KK	Inel cu flanșă de aspirație	1	
CC	ȘURUB M4x10mm	30		LL	Capacul flanșei de aspirație	1	
DD	ȘURUB M4x6mm	2		MM	Capac de aspirare a aerului din spate	1	
EE	M6 Piuliță	75		NN	Bumbac de etanșare δ 3	6	
FF	M4 Piuliță	25		OO	Bandă de teflon	1	
GG	4 Șaibă plată	40		PP	Peliculă PE	5	
TT	4 Șaibă cu arc	2		QQ	Adaptor	1	
HH	Clemă de lumină	2					
II	Bridă cablu din nailon	2					

NL

HANDLEIDING

PRESENTATIE VAN HET PRODUCT

Met deze straalmachine kun je onderdelen snel en efficiënt reinigen. Het is vooral geschikt voor het reinigen van roestige onderdelen en het verwijderen van verflagen. Het bevat een straalpistool waar het straalmiddel doorheen wordt geprojecteerd en handschoenen om je handen tijdens het hele proces te beschermen. De cabine heeft een lamp die zorgt voor een perfecte visualisatie van de stukken.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot persoonlijk letsel en/of schade aan het product. Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Tankinhoud: 220L

Zandcapaciteit: 33L

Aanbevolen korrelgrootte: 60-80 MESH (177 - 250 µm)

Aanbevolen maximale druk: 100 PSI (6,9 BAR)

Luchtstroom: 40-120 PSI @ 5-12 CFM


Interne afmetingen cabine: 86x56x56 cm

Licht voltaje/vermogen: 12 V (7W)



Stroomvoorziening: 100-240 V (50/60 Hz)

Gewicht: 47 kg

Afmetingen: 1390x905x632 mm

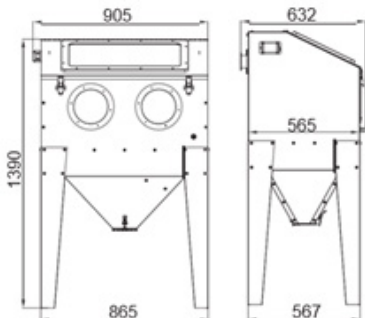
**ASSEMBLAGE**

Plak afdichtingstape (NN) op de randen van de achter- (J) en voorplaten (K).

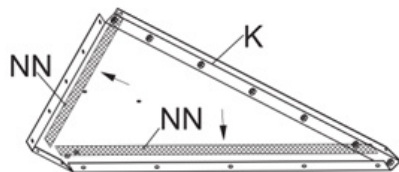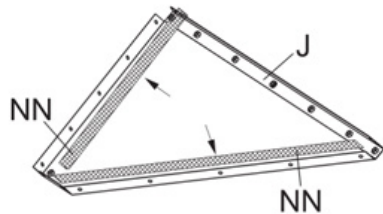

Opmerkingen:

Zorg ervoor dat je de afdichtingstape 10 mm overplakt in het bovenste deel van de trechter.

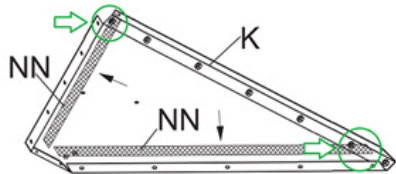

Gebruikt materiaal:




Afdichtkatoen






Gebruik twee M4X10 schroeven (CC) om het slot (Z) op de trechter (K) te bevestigen.

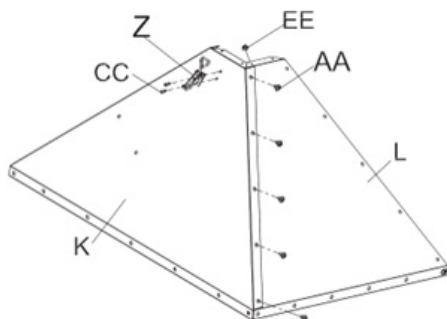Gebruik vijf M6 X 12-schroeven (AA) en vijf moeren (EE) om de voorplaat van de trechter (K) aan de zijplaat (L) te bevestigen.




Opmerking:
Gebruik afdichtingstape om elke verbinding tijdens de montage af te dichten.

Gebruikt materiaal:



- (AA) M6 x 12 mm SCHROEF 5 
- (EE) M6 moer 5 
- (CC) M4 x 10 mm SCHROEF 2 

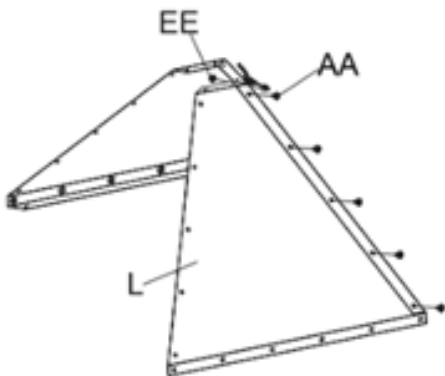Bevestig de andere zijplaat (L) aan de voorplaat (K) met de M6 X 12-schroeven (AA) en de M6-moeren (EE).




Opmerking:
Gebruik afdichtingstape om elke verbinding tijdens de montage af te dichten.

Gebruikt materiaal:



- (AA) M6 x 12 mm SCHROEF 5 
- (EE) M6 moer 5 

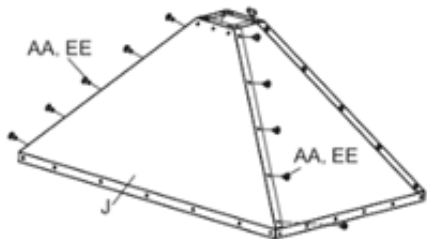Monteer de achterplaat van de trechter (J) met de M6 X 12 schroeven (AA) en de M6 moeren (EE).



Genoteerd:
Gebruik afdichtingstape om elke verbinding tijdens de montage af te dichten.

Gebruikt materiaal:


- (AA) M6 x 12 mm SCHROEF 10 
- (EE) M6 moer 10 

Draai de 4 schroeven van de trechterbodem vast.

Plak afdichtband (NN) rond de trechterbodem.
Opmerking: Het is heel belangrijk dat de bodem van de trechter perfect afgesloten is. Anders kan de druk zand doen lekken.

Bevestig de funnel bodemplaat (Y) aan de trechter met M4 X 10 schroeven (CC) en sluitringen (GG).

Bevestig de trechterbodemkap (N) aan de paste (J) met M6 X 12-schroeven (AA).

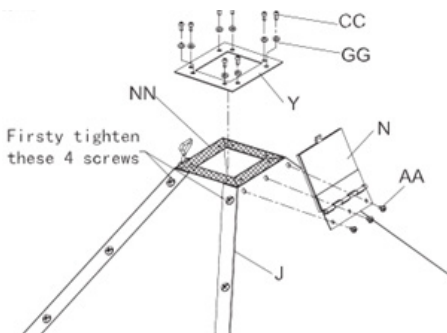


Gebruikt materiaal:



- (AA) M6x12mm SCREW 3 
- (CC) M4x10mm SCREW 8 
- (GG) 4 Flat Washer 8 
- (NN) Sealing cotton δ 3 

Monteer de beugel (P) aan vier trechterhoeken met de M4 X 10 schroeven (CC) en sluitringen (GG).

Opmerking: Breng afdichtingstape aan tussen de steunplaten (P) en de trechter.

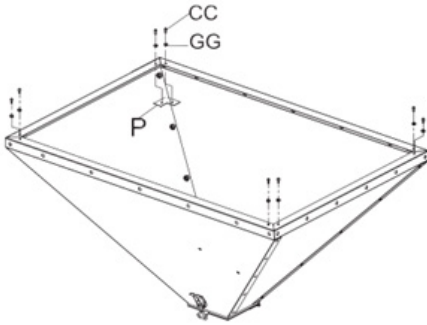


Gebruikt materiaal:

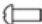
- (CC) M4 x 10 mm SCHROEF 8 
 (GG) 4 vlakke sluitring 

8
Plak afdichtingstape op de twee smalste platen van de trechter (L).


De afdichtingstape moet ten minste 30 mm van de breedste platen bedekken.

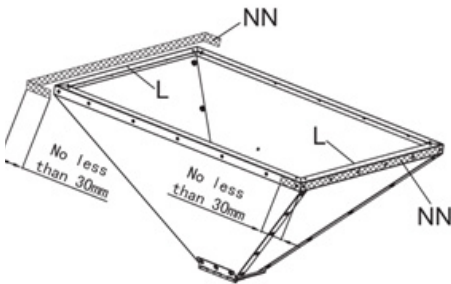

Gebruikt materiaal:

- (NN) Afdichtkatoen  3


Bevestig de linkerplaat van de kast (E) aan de trechter met de M6 X 12-schroeven (AA)
Zorg ervoor dat je de plaat (E) in de juiste richting monteert. De laagste kant van de plaat komt overeen met de voorkant van de machine.

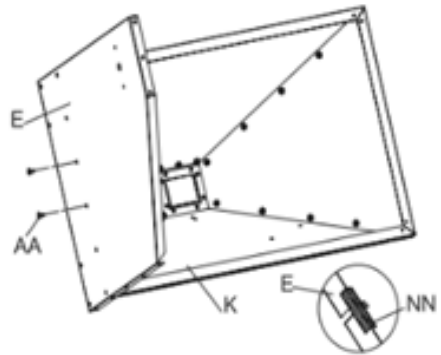

Gebruikt materiaal:

- (AA) M6x12mm SCHROEF 2 


Bevestig de rechterplaat van de kast (I) aan de trechter met de M6 X 12 schroeven (AA).
Zorg ervoor dat je de plaat (I) in de juiste richting monteert. De laagste kant van de plaat komt overeen met de voorkant van de machine.

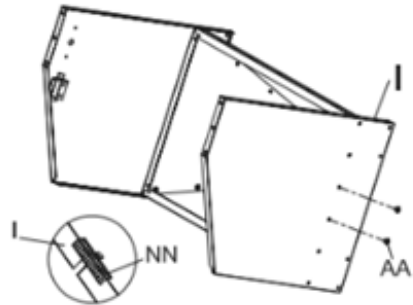

Gebruikt materiaal:

- (AA) M6 x 12 mm SCHROEF 2 



Plak afdichtingstape op de achterplaat van de trechter (J), de linkerplaat van de kast (E) en de rechterplaat van de kast (I).

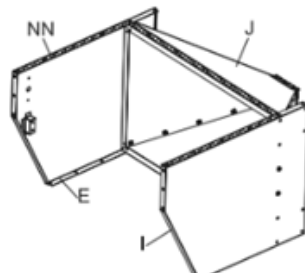

Gebruikt materiaal:

- NN Afdichtkatoen δ 3

Gebruik de M6 X 12-schroeven (AA) en M6-moeren (EE) om de achterplaat van de cabine en de achterpoten (G) te monteren.
Opmerking: Draai eerst de middelste drie schroeven van de achterplaat (C) vast.

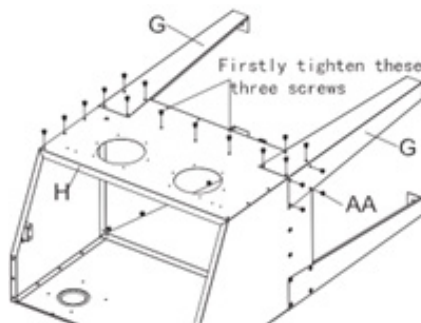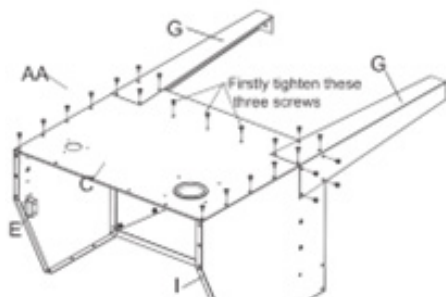

Opmerking: Draai eerst de middelste drie schroeven van voorplaat (C).


Gebruikt materiaal:

- AA M6 x 12 mm SCHROEF 27
- EE M6 moer 14

Gebruikt materiaal:

- AA M6 x 12 mm SCHROEF 27
- EE M6 moer 16


Plak afdichtingstape op de voorkant (K), de linker (E) en rechterplaat (I) van de kast.

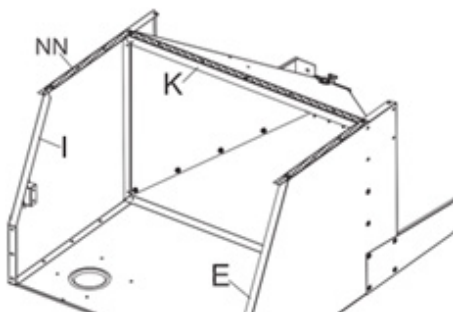

Sluit de zandslang aan op de verzamelbuis (O), door het werkblad (B).

Leg het werkblad (B) in de kast.

Schroef de verzamelbuis (O) aan de frontplaat van de trechter (K) met twee M6 X 12 schroeven (AA) en twee M6 moeren (EE).

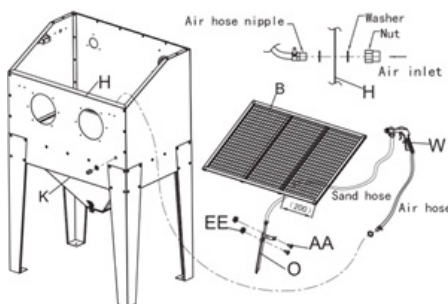


Gebruikt materiaal:

- NN Afdichtkatoen δ 3

Gebruik de H6 X 12 schroeven (AA) en H6 moeren (EE) om de voorplaat van de cabine en de voorpoten te monteren.

Schroef de luchtinlaat in de cabine.

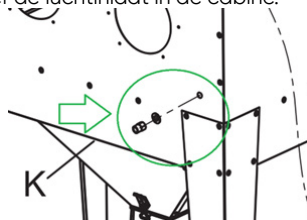


Sluit de luchtslang van het pistool aan op de cabine.

Opmerking: Je kunt teflontape gebruiken om lekken te voorkomen.




Gebruikt materiaal:

AA M6 x 12 mm SCHROEF 2 

EE M6 moer 2 


Gebruik M4 X 16-schroeven (BB), M4-moeren (FF) en de platte pakkingen (GG) om de handschoenenring (U) en de gleufzitting (V) op het frontpaneel van de kast (H) te monteren.


Gebruik de klemmen (S) om de gleuven (R) op de gleufzittingen (V) te bevestigen.

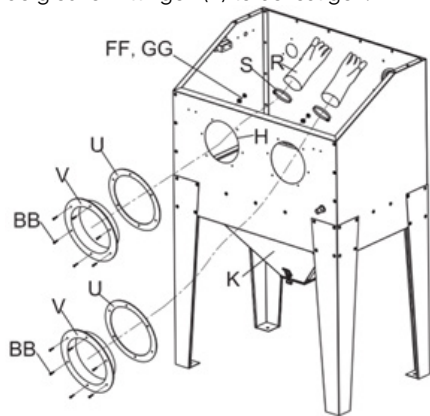

Gebruikt materiaal:

BB M4 x 16 mm SCHROEF 12 


FF M4 moer 12 

GG 4 vlakke sluitring 12 

Gebruik de M4 X 16 schroeven (BB), M4 moeren (FF) en pakkingen (GG) om de aanzuigflensring (KK) op de achterkant van de kast (C) te installeren.

Installeer de zuigplaat (X) aan de achterkant van de kast (C) met M6 X 12-schroeven (AA) en M6-moeren (EE).

Installeer de sloten (M) op de frontplaatkast (H) met M4X10 schroeven (CC), M4 moeren (FF) en 4 platte pakkingen (GG).

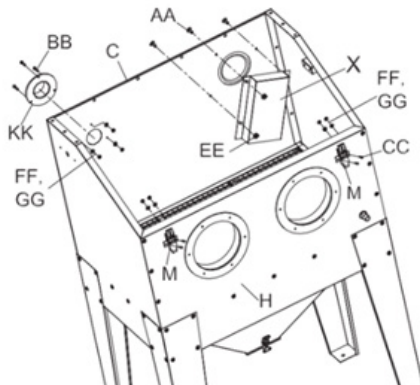

Gebruikt materiaal:

AA M6 x 12 mm SCHROEF 4 

EE M6 moer 4 

BB M4 x 16 mm SCHROEF 3 

CC M4 x 10 mm SCHROEF 4 


FF M6 moer 7 

GG 4 vlakke sluitring 7 


KK Zuigflens 10 

Plak afdichtingstape op de achterkant van de rechter kastplaat (E), op de achterkant van de linker kastplaat (I) en op de achterplaat (C).

Opmerking: Zorg ervoor dat er afdichtingstape op de twee hoeken zit.

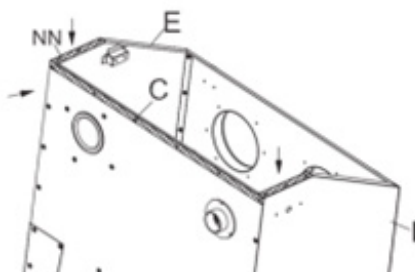

Material used:



Installeer de lampklem (HH) op de bovenste plaat van de kast (D) met M4X6 schroeven (DD), M4 moeren (FF) en flat pakkingen (TT).


Steek de lamp in de klem (HH) en bevestig zoals aangegeven in de tekening (II).

Installeer de bovenplaat (D) op de kast met M6 X 12-schroeven (AA) en M6-moeren (EE).

Sluit de bedrading van de lamp (Q) aan op de schakelaar (F). Let op de kleuren van de draden.

Installeer de schakelkast (F) op de linkerplaat van de kast (E) met M4 X 10 schroeven (CC), M4 moeren (FF) en platte pakkingen (GG).

Niet: Zorg ervoor dat de schakelknop naar de operator gericht is.

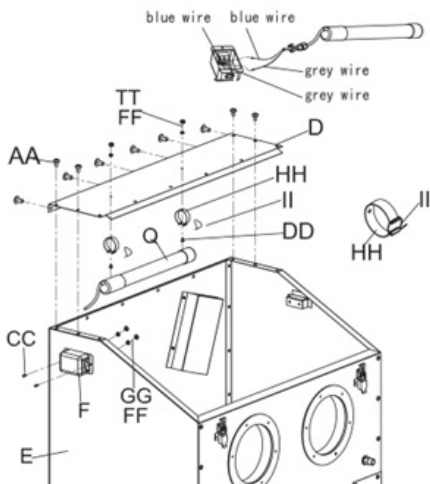


Gebruikt materiaal:



- AA M6 x 12 mm SCHROEF 10 
- CC M6 moer 10 
- DD M4 x 10 mm SCHROEF 2 
- EE M4 x 6 mm SCHROEF 2 
- FF M4 moer 4 
- GG 4 vlakke sluitring 2 
- TT 4 Veerring 2 
- HH Lampklem 2 
- II Nylon kabelbinders 2 

Doel 3 x 22 afdichtband (NN) op het bovenste raamkozijn.

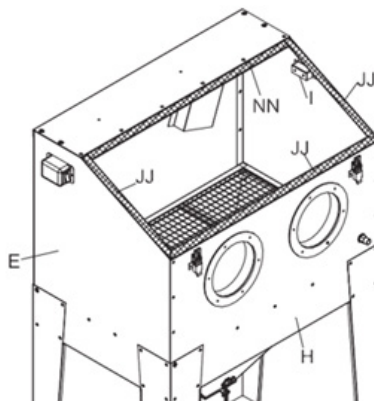Plak 6 x 22 afdichtband (JJ) op het linker, rechter en onderste raamkozijn.




Gebruikt materiaal:

- NN Afdichtkatoen δ 3 
- JJ Afdichtkatoen δ 6 





Installeer het venster (A) op de kast met M6 X 12-schroeven (AA) en M6-moeren (EE).

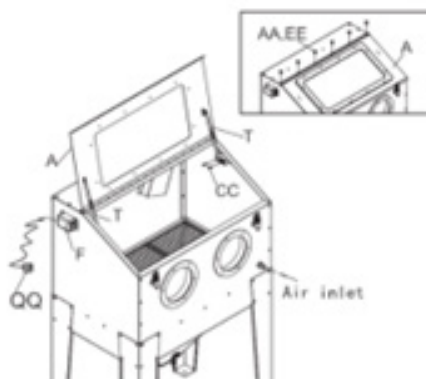Monteer de scharnieren (T) aan de cabine met de M4 X 10 schroeven (CC).

Steek het netsnoer (QQ) in de schakelkast (F).



Gebruikt materiaal:

- AA M6 x 12 mm SCHROEF 6 
- EE M6 moer 6 
- CC M4 x 10 mm SCHROEF 4 
- QQ Adapter 1 

WERKING

Open voor het eerste gebruik het venster en doe schuurzand in de trechter.

Sluit de persluchtslang aan op de machine.















Opmerking: Zorg ervoor dat de druk niet hoger is dan 100 PSI (6,9 BAR)

Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.

Druk op de schakelaar om het licht aan te doen.

Druk op de trekker van het pistool om het reinigen te starten.

ONDERDELENLIJST

Deel	Beschrijving	Hoeveelheid	Afbeelding	Deel	Beschrijving	Hoeveelheid	Afbeelding
AA	M6 x 12mm SCHROEF	105			Afdichtkatoen δ 6	2	
BB	M4 x 16mm SCHROEF	16		KK	Aanzuigflensring	1	
CC	M4 x 10mm SCHROEF	30		LL	Deksel zuigflens	1	
DD	M4 x 6mm SCHROEF	2		MM	Luchtafzuigkap achteraan	1	
EE	M6 moer	75		NN	Afdichtkatoen δ 3	6	
FF	M4 moer	25		OO	Teflontape	1	
GG	4 vlakke sluitring	40		PP	PE-folie	5	
TT	4 veerring	2		OO	Adapter	1	
HH	Verlichtingsklem	2					
II	Nylon kabelbinder	2					

A TERMÉK BEMUTATÁSA

Ez a homokfúvó gép lehetővé teszi az alkatrészek gyors és hatékony tisztítását. Különösen alkalmas rozsdás alkatrészek tisztítására és festékréteg eltávolítására. Tartalmaz egy fúvópisztolyt, amelyen keresztül a csiszolóanyag- kiáramlik, valamint kesztyűt, amely a folyamat során védi a kezét. A kamrában van világítás, amely biztosítja a darabok tökéletes láthatóságát.


BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



A termék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót. Az útmutatóban foglalt utasítások be nem tartása személyi sérülést és/vagy a termék károsodását eredményezheti. Kérjük, őrizze meg az utasításokat a későbbi használatra.


MŰSZAKI ADATOK

- Tartály kapacitása: 220L
- Homokkapacitás: 33L
- Ajánlott szemcseméret: 60-80 MESH (177-250 µm)
- Maximális ajánlott nyomás: 100 PSI (6,9 BAR)
- Légáramlás: 40-120 PSI@5-12CFM
- A kamra belső méretei: 86x56x56 cm
- Világítás feszültség/tejesítmény: 12 V (7W)
- Tápellátás: 100-240 V (50/60 Hz)
- Tömeg: 47 kg
- Méreték: 1390x905x632 mm

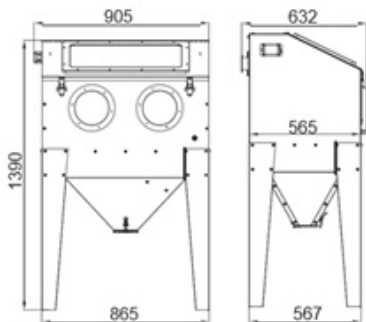


ÖSSZESZERELÉS

Ragasszon tömítőszalagot (NN) a hátsó (J) és az előlő (K) lemezek széléire.

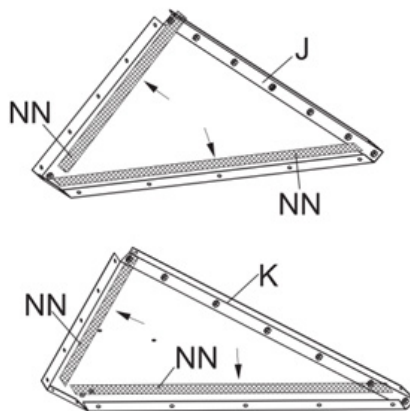


Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a tömítőszalagot 10 mm-rel túl ragassa a tölcser felső részén.

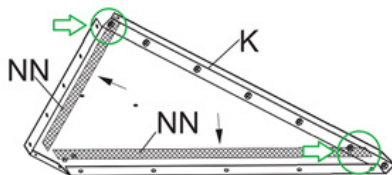

Felhasznált anyag:




Két M4X10-es csavarral (CC) szerelje fel a zárat (Z) a tölcserre (K). Öt M6X12-es csavarral (AA) és öt anyával (EE) rögzítse a tölcser előlapját (K) az oldallaphoz (L).

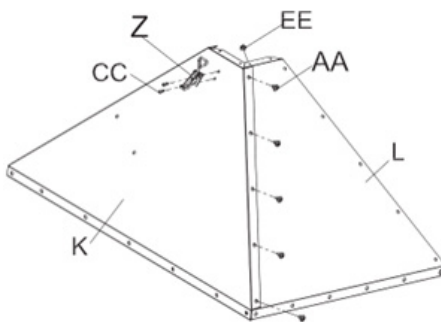


Megjegyzés:

Ügyeljen arra, hogy az összeszerelés során minden illesztést tömítőszalaggal tömítsen le.

Felhasznált anyag:

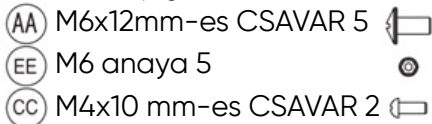


Rögzítse a másik oldallapot (L) az előlaphoz (K) az M6X12-es csavarok (AA) és az M6-os anyák (EE) segítségével.

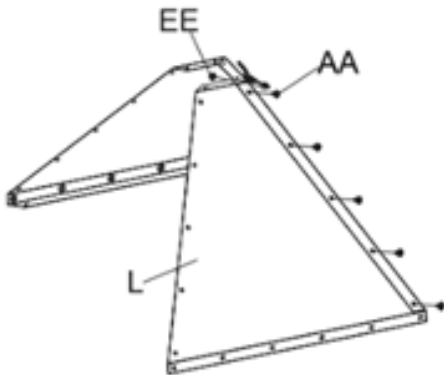


Megjegyzés:

Ügyeljen arra, hogy az összeszerelés során minden illesztést tömítőszalaggal tömítsen le.

Felhasznált anyag:




Szerelje fel a tölcser hátlapját (J) az M6X12-es csavarokkal (AA) és az M6-os anyákkal (EE).

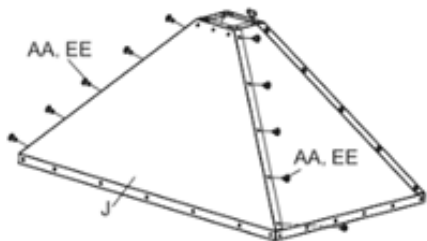

Megjegyzés:

Ügyeljen arra, hogy az összeszerelés során minden illesztést tömítőszalaggal tömítsen le.

Felhasznált anyag:




Húzza meg a tölcser aljának 4 csavarját.

Ragasszon tömítőszalagot (NN) a tölcser aljára.


Megjegyzés: Nagyon fontos, hogy a tölcser alja tökéletesen szigetelve legyen. Ellenkező esetben a nyomás homokszivárgást okozhat.

Szerelje fel a tölcser alsó részét (Y) a tölcserre M4X10-es csavarok (CC) és alátétek (GG) segítségével.

Szerelje fel a tölcser alsó kupakját (N) a lemezre (J) M6X12 csavarok (AA) segítségével.

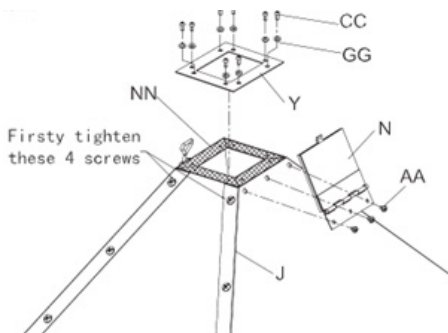


Felhasznált anyag:

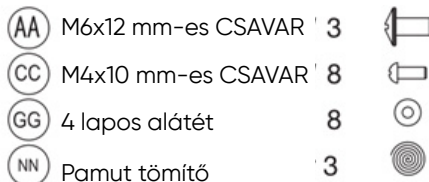

Szerelje fel a konzolt (P) a négy tölcser sarokhoz az M4X10-es csavarok (CC) és alátétek (GG) segítségével.

Megjegyzés: Helyezzen tömítőszalagot a tartólemezek (P) és a tölcser közé.

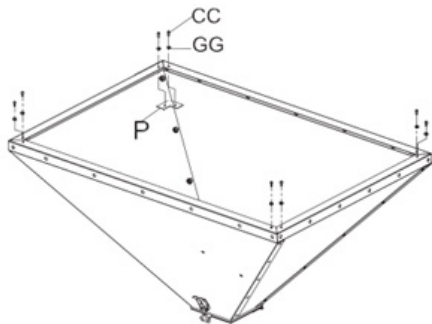


Felhasznált anyag:

- CC** M4x10 mm-es CSAVAR 8
- GG** 4 lapos alátét 8

A tölsér két keskenyebb lemezére (L) ragasszon tömítőszalagot.

A tömítőszalagnak legalább 30 mm-t kell fednie a szélesebb lemezekből.

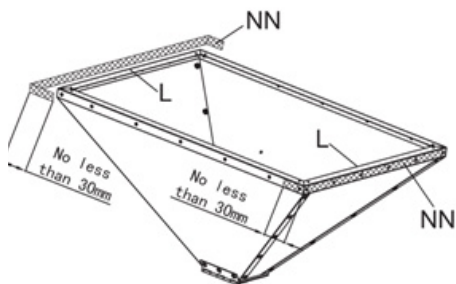


Material utilizado:

- NN** Pamut tömítő δ 3

Rögzítse a kamra bal oldali lemezét (E) a tölc-sérhez az M6X12-es csavarokkal (AA)

Ügyeljen arra, hogy a lemez (E) a megfelelő irányban legyen felszerelve. A lemez legalsó oldala a gép elejének felel meg.

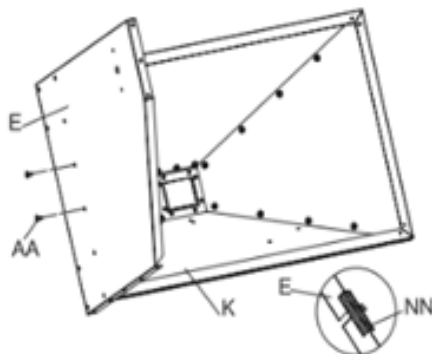


Felhasznált anyag:

- AA** M6x12 mm-es CSAVAR 2

Rögzítse a kamra jobb oldali lemezét (I) a tölc-sérhez az M6X12-es csavarokkal (AA).


Ügyeljen arra, hogy a lemez (I) a megfelelő irányban legyen felszerelve. A lemez legalsó oldala a gép elejének felel meg.

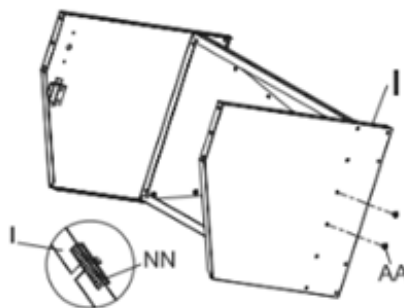

Felhasznált anyag:

- AA** M6x12 mm-es CSAVAR 2

Tegyen tömítőszalagot a tölc-sér hátlapjára (J), a kamra bal oldali lapjára (E) és a kamra jobb oldali lapjára (I).

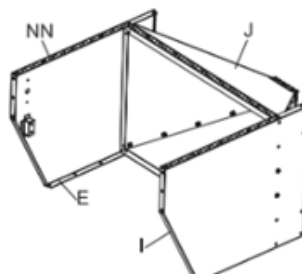


Felhasznált anyag:


NN Pamut tömítő $\delta 3$ 

Az M6X12-es csavarokkal (AA) és M6-os anyákkal (EE) rögzítse a kamra hátsó lemezét és a hátsó lábakat (G).

Megjegyzés: Először a hátlap (C) középső három csavarját húzza meg.

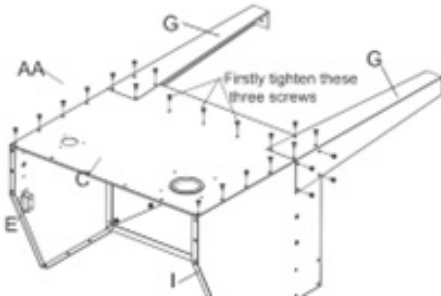


Felhasznált anyag:

AA M6x12 mm-es CSAVAR 27 

EE M6 anya 16


Tegyen tömítőszalagot a kamra elülső (K), bal (E) és jobb oldali (I) lemezére.

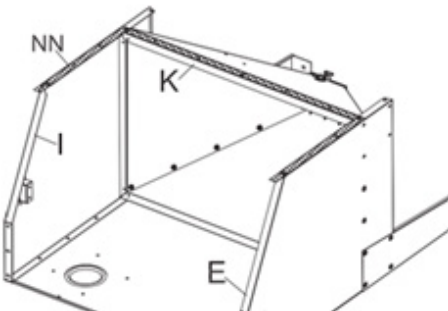

Felhasznált anyag:


NN Pamut tömítő $\delta 3$ 

Használja a H6X12 csavarokat (AA) és a H6 anyákat (EE) a kamra elülső lemezének és az első lábaknak a rögzítéséhez.

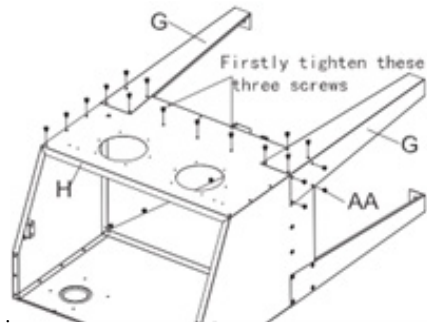

Megjegyzés: Először a középső három csavart húzza meg az elülső lemezen (C).

Felhasznált anyag:


AA M6x12 mm-es CSAVAR 5 

EE M6 anya 14


Csatlakoztassa a homoktömlőt a gyűjtőcsőhöz (O) a munkapolcon (B) keresztül.

Helyezze a munkapolcot (B) a kamra belsejébe.

Csavarozza a gyűjtőcsövet (O) a tölcser előlapjához (K) két M6X12 csavarral (AA) és két M6 anyával (EE).

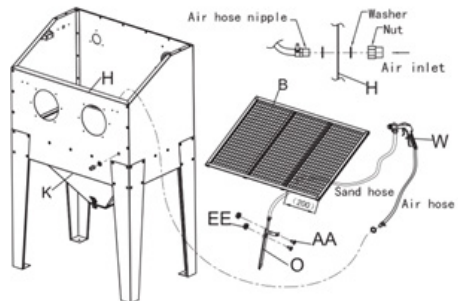


Csavarozza be a légbeömlő nyílást a kamrába.

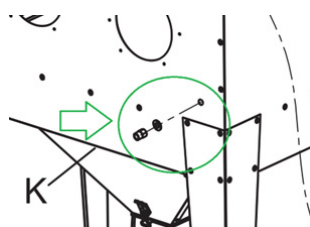



Csatlakoztassa a levegőcsövet a pisztolyból a kamrába.

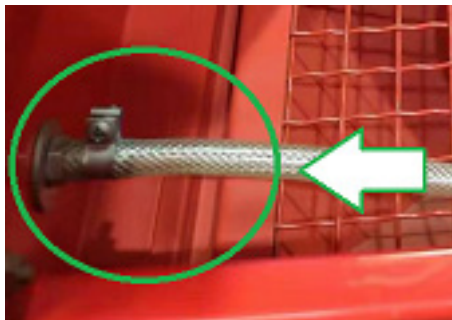Megjegyzés: A szivárgás megakadályozására használhat teflonszalagot.




Felhasznált anyag:




- Ⓐ M6x12 mm-es CSAVAR 2 
- Ⓔ M6 anya 2 

M4X16 csavarokkal (BB), M4 anyákkal (FF) és a lapos tömítésekkel (GG) szerelje fel a kesztyűgyűrűt (U) és a kesztyűtartót (V) a kamra elülső paneljére (H).

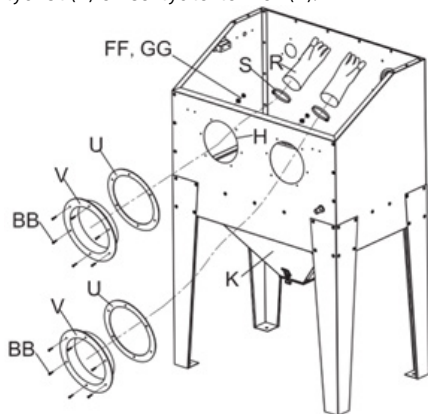A bilincsek (S) segítségével rögzítse a kesztyűket (R) a kesztyűtartókhoz (V).




Felhasznált anyag:

- Ⓑ M4x16 mm-es CSAVAR 12 
- Ⓒ M4 anya 12 
- Ⓓ 4 lapos alátét 12 





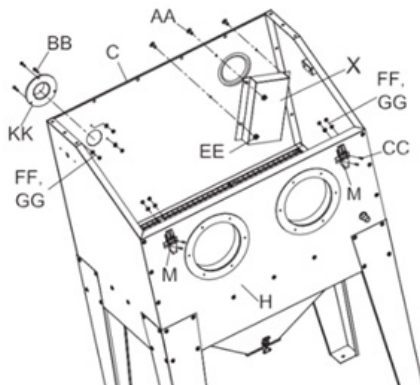


Az M4X16 csavarok (BB), az M4 anyák (FF) és a tömítések (GG) segítségével szerelje fel a szívókarima gyűrűt (KK) a kamra hátuljára (C).

Szerelje fel a szivótáblát (X) a kamra hátuljára (C) M6X12 csavarok (AA) és M6 anyák (EE) segítségével.

Szerelje fel a zárat (M) az előlapi kamrára (H) M4X10 csavarok (CC), M4 anyák (FF) és 4 lapos tömítés (GG) segítségével.




Felhasznált anyag:

- Ⓐ M6x12 mm-es CSAVAR 4 
- Ⓔ M6 anya 4 
- Ⓑ M4x16 mm-es CSAVAR 3 
- Ⓒ M4x10 mm-es CSAVAR 4 
- Ⓒ M4 anya 7 
- Ⓓ 4 lapos alátét 7 
- Ⓚ Szívókarima gyűrű 10 

Ragasszon ragasztószalagot a jobb oldali kamralemez (E) hátsó részére, a bal oldali kamralemez (I) hátsó részére és a hátlapra (C).

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a két sarkon van tömítőszalag.

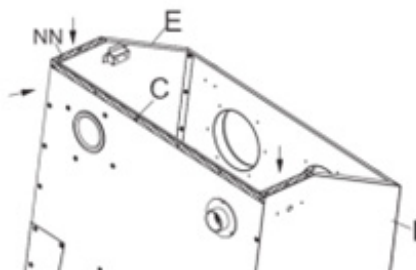

Felhasznált anyag:



Szerelje fel a lámpa bilincset (HH) a kamra felső lapjára (D) M4X6 csavarok (DD), M4 anyák (FF) és lapos tömítések (TT) segítségével.


Helyezze a lámpát a bilincsbe (HH), és rögzítse a rajzon látható módon (II).

Szerelje fel a felső lapot (D) a kamrára M6X12-es csavarok (AA) és M6-os anyák (EE) segítségével.







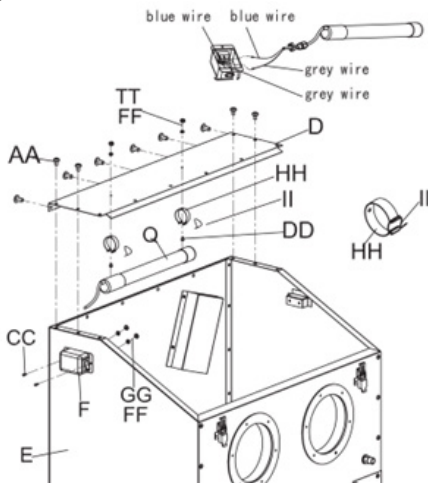


Csatlakoztassa a lámpa (Q) vezetékét a kapcsolóhoz (F). Figyeljen a vezeték színeire.

Szerelje fel a kapcsolódobozt (F) a kamra (E) bal oldali lemezére M4X10 csavarok (CC), M4 anyák (FF) és lapos tömítések (GG) segítségével.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a kapcsológomb a kezelő felé nézzen.




Felhasznált anyag:



- (AA) M6x12 mm-es CSAVAR 10 
- (CC) M6 anya 10 
- (DD) M4x10 mm-es CSAVAR 2 
- (EE) M4x6 mm-es CSAVAR 2 
- (FF) M4 anya 4 
- (GG) 4 lapos alátét 2 
- (TT) 4 Rugós alátét 2 
- (HH) Lámpa bilincs 2 
- (II) Nejlon kábelkötegelő 2 

Tegyen 3x22 tömítőszalagot (NN) a felső ablakkeretre.

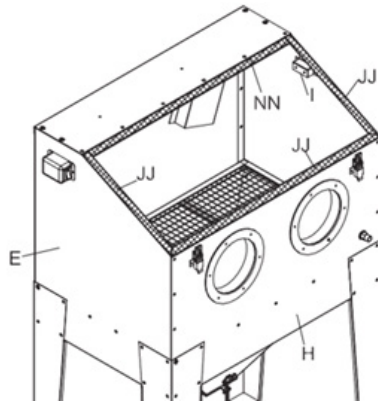Tegyen 6x22-es tömítőszalagot (JJ) a bal, jobb és alsó ablakkeretre.




Felhasznált anyag:

- (NN) Sealing cotton $\delta 3$ 
- (JJ) Sealing cotton $\delta 6$ 





Szerelje fel az ablakot (A) a kamrára M6X12-es csavarok (AA) és M6-os anyák (EE) segítségével.

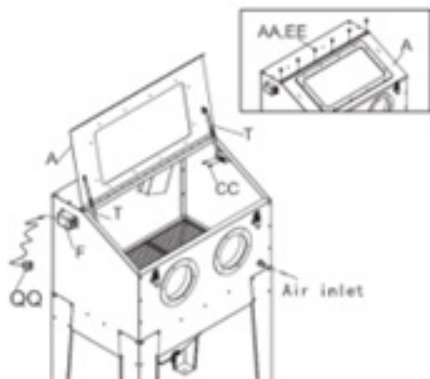Szerelje fel a zsanérokat (T) a kamrára az M4X10-es csavarokkal (CC).

Csatlakoztassa a tápkábelt (QQ) a kapcsolódobozhoz (F).



Felhasznált anyag:

- (AA) M6x12 mm-es CSAVAR 6 
- (EE) M6 anya 6 
- (CC) M4x10 mm-es CSAVAR 4 
- (QQ) Adapter 1 

OPERATION

Az első használat előtt nyissa ki az ablakot, és tegyen csiszolóhomokot a tölcsérbe.

Csatlakoztassa a sűrített levegő csövet a géphez.

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a nyomás nem haladja meg a 100 PSI (6,9 BAR) értéket
Csatlakoztassa a gépet a tápegységhez.

Nyomja meg a kapcsolót a világítás bekapcsolásához.

A tisztítás megkezdéséhez nyomja meg a pisztoly ravaszát.

ALKATRÉSZLISTA

Alkatrész z	Leírás	Mennyiség	Kép	Alkatrész z	Leírás	Mennyiség	Kép
AA	M6x12 mm-es CSAVAR	105			Pamut tömítő δ 6	2	
BB	M4x16 mm-es CSAVAR	16		KK	Szívókarima gyűrű	1	
CC	M4x10 mm-es CSAVAR	30		LL	Szívókarima fedele	1	
DD	M4x6 mm-es CSAVAR	2		MM	Hátsó légbeszívó fedél	1	
EE	M6 anya	75		NN	Pamut tömítő δ 3	6	
FF	M4 anya	25		OO	Teflon szalag	1	
GG	4 lapos alátét	40		PP	PE-fólia	5	
TT	4 rugós alátét	2		OO	Adapter	1	
HH	Lámpa bilincs	2					
II	Nejlon kábelkötegelő	2					

RU

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Данный абразивоструйный (пескоструйный) аппарат позволяет быстро и эффективно очищать детали. В особенности он применяется для очистки ржавых деталей и удаления слоев краски. В комплект входит абразивный пистолет через который подается абразивный материал и перчатки для защиты рук в процессе работы. В кабине есть подсветка которая обеспечит идеальную визуализацию предметов.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



Перед использованием аппарата внимательно прочтите данное руководство пользователя. Несоблюдение этих инструкций может привести к травмам персонала и/или повреждению аппарата. Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емкость бака: 220L

Емкость для песка: 33L

Рекомендуемый размер зерна: 60-80 MESH (177-250 мкм)

Максимальное рекомендуемое давление: 100PSI (6,9 БАР)

Поток воздуха: 40-120PSI@5-12CFM


Внутренние размеры кабины: 86x56x56 см

Напряжение/мощность: 12 V (7W)

Электропитание: 100-240 В (50/60 Гц)



Вес: 47 кг

Размеры: 1390x905x632 мм

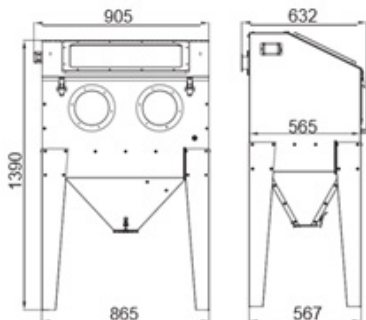


СБОРКА

Наклейте уплотнительную ленту (NN) на края задней (J) и передней (K) пластины.

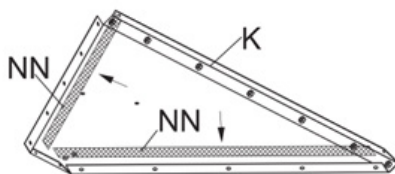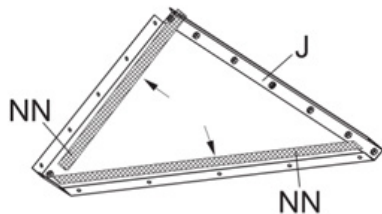

Примечания:

Убедитесь что уплотнительная лента на 10 мм выступает за верхнюю часть воронки.

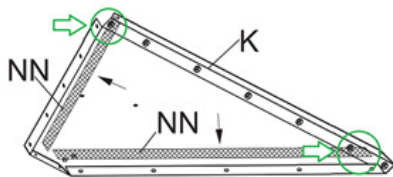

Используемый материал:




Уплотнительный хлопок



С помощью двух винтов M4X10 (CC) установите замок (Z) на воронку (K).

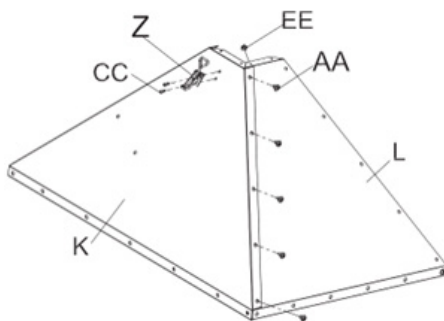


С помощью пяти винтов M6X12 (AA) и пяти гаек (EE) закрепите переднюю пластину воронки (K) на боковой пластине (L).




Примечание:

При сборке обязательно используйте уплотнительную ленту для герметизации всех стыков.

Используемый материал:

- AA** Винт М6х12 мм 5 шт. 
- EE** Гайка М6 5 шт. 
- CC** Винт М4х10 мм 2 шт. 

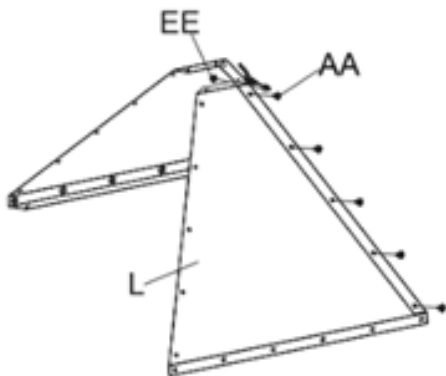

Прикрепите другую боковую пластину (L) к лобовой пластине (K) с помощью винтов М6Х12 (AA) и гаек М6 (EE).




Примечание:

При сборке обязательно используйте уплотнительную ленту для герметизации всех стыков.

Используемый материал:

- AA** Винт М6х12 мм 5 шт. 
- EE** Гайка М6 5 шт. 

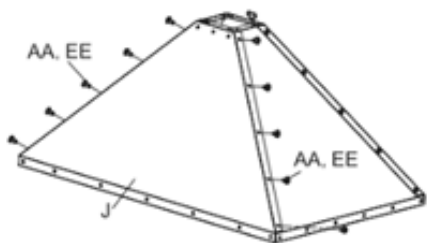

Закрепите заднюю пластину воронки (J) с помощью винтов М6Х12 (AA) и гаек М6 (EE).



Примечание:

При сборке обязательно используйте уплотнительную ленту для герметизации всех стыков.

Используемый материал:

- AA** Винт М6х12 мм 10 шт. 
- EE** Гайка М6 10 шт. 


Закрутите 4 винта на дне воронки.

Наклейте герметизирующие ленты (NN) на дно воронки.





Примечание: Очень важно, чтобы основание воронки было полностью герметичным. В противном случае давление может привести к утечке песка.

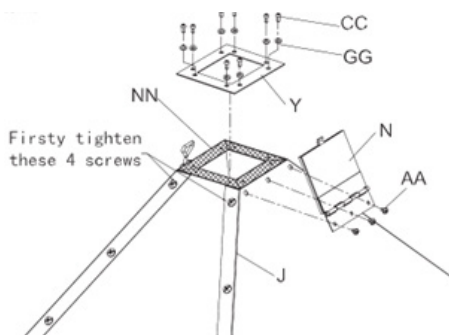Прикрепите нижнюю часть воронки (Y) к воронке с помощью винтов М4Х10 (CC) и шайб (GG).

Соберите нижнюю крышку воронки (N) на пластину (J) с помощью винтов М6Х12 (AA).




Используемый материал:

- AA** Винт М6х12 мм 3 шт. 
- CC** Гайка М6 8 шт. 
- GG** 4 Шайба плоская 
- NN** Уплотнительный хлопок 

Закрепите кронштейн (P) на четырех углах воронки с помощью винтов М4Х10 (CC) и шайб (GG).

Примечание: Проложите уплотнительную ленту между опорными пластинами (P) и воронкой.

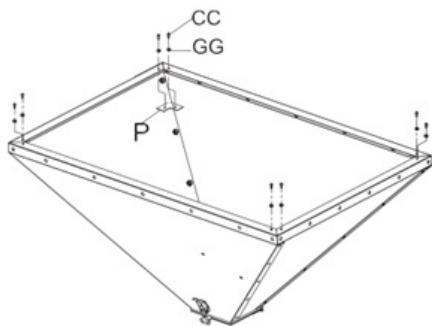

Используемый материал:


ⓐ Винт М4х10мм 8 шт.

ⓑ 4 Шайба плоская 8 шт.



Наклейте уплотнительную ленту на две самые узкие пластины воронки (L).

Уплотнительная лента должна покрывать не менее 30 мм самой широкой пластины.

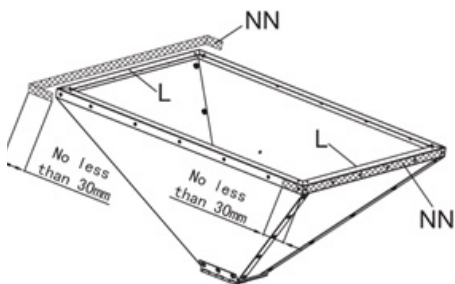

Используемый материал:


ⓓ Уплотнительный хлопок

δ 3



Прикрепите левую пластину корпуса (E) к воронке с помощью винтов М6Х12 (AA).

Убедитесь что пластина (E) установлена в правильном направлении. Самая нижняя сторона пластины будет соответствовать передней части машины.

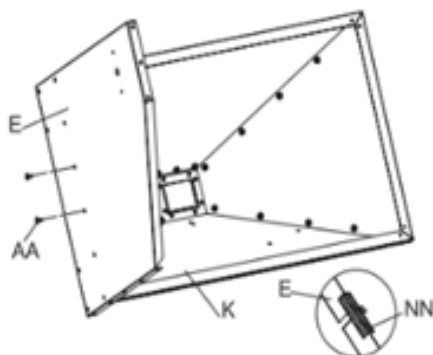


Используемый материал:

ⓐ Винт М6х12 мм 2 шт.



Прикрепите правую пластину корпуса (I) к воронке с помощью винтов М6Х12 (AA).

Убедитесь что пластина (I) установлена в правильном направлении. Самая нижняя сторона пластины будет соответствовать передней части машины.

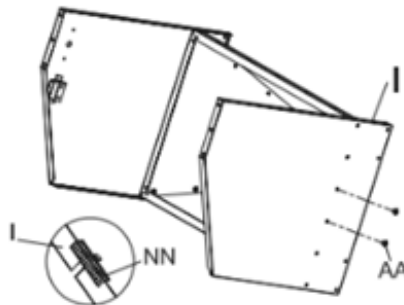


Используемый материал:


ⓐ Винт М6х12 мм 2 шт.



Наклейте уплотнительную ленту на заднюю пластину воронки (J), левую пластину корпуса (E) и правую пластину корпуса (I).

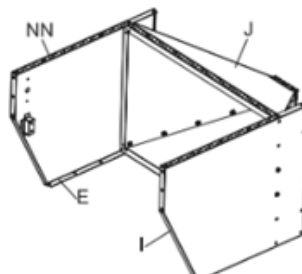


Используемый материал:




Используйте винты M6X12 (AA) и гайки M6 (EE) для крепления задней пластины корпуса и задних ножек (G).


Примечание: Сначала закрутите три средних винта задней пластины (C).

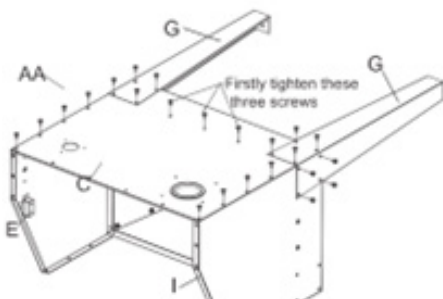


Используемый материал:




Наклейте уплотнительную ленту на переднюю (K), левую (E) и правую (I) пластину корпуса.

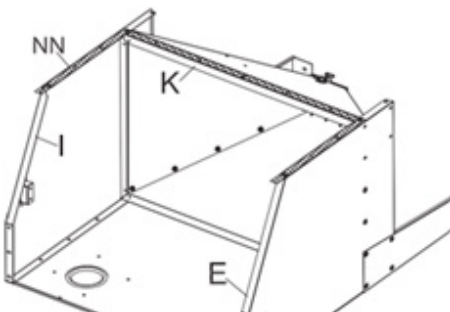

Используемый материал:




Используйте винты H6X12 (AA) и гайки H6 (EE) для крепления передней пластины корпуса и передних ножек.

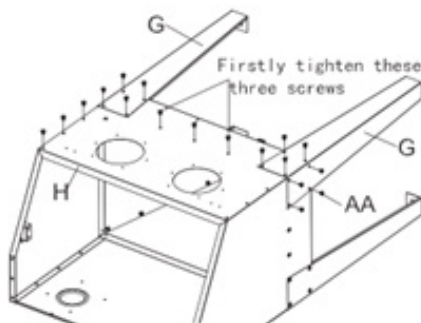

Примечание: Сначала закрутите три средних винта передней пластины (C).


Используемый материал:




Подсоедините пескоструйный шланг к трубке для сбора (O) через сито (B).

Поместите сито (B) внутрь корпуса.

Прикрутите приемную трубку (O) к лобовой пластине воронки (K) с помощью двух винтов M6X12 (AA) и двух гаек M6 (EE).

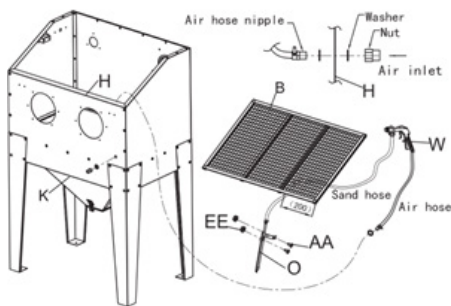

Вкрутите воздухозаборник в корпус.

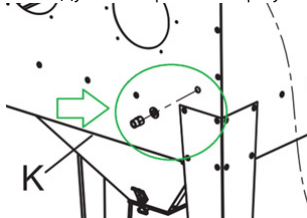

Подсоедините воздушную трубку от пистолета к корпусу.

Примечание: Для предотвращения утечек можно использовать тефлоновую ленту.



Используемый материал:


Ⓐ Винт М6х12 мм 2 шт.

Ⓔ Гайка М6 2 шт.



С помощью винтов М4х16 (BB), гаек М4 (FF) и плоских прокладок (GG) установите фланцевое кольцо (U) и фланцевое седло (V) на передней пластине корпуса (H).

С помощью зажимов (S) закрепите перчатки (R) на фланцевое седло (V).

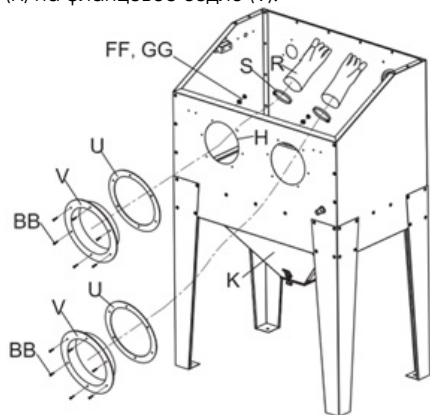

Используемый материал:

Ⓑ Винт М4х16 мм 12 шт.

Ⓕ Гайка М6 12 шт.


Ⓖ 4 Шайба плоская 12 шт.



С помощью винтов М4х16 (BB), гаек М4 (FF) и плоских прокладок (GG) установите всасывающее фланцевое кольцо (KK) на задней стенке корпуса (C).

Установите всасывающую пластину (X) на заднюю стенку корпуса (C) с помощью винтов М6х12 (AA) и гаек М6 (EE).

Установите замки (M) на переднюю пластину корпуса (H) с помощью винтов М4х10 (CC), гаек М4 (FF) и 4 плоских прокладок (GG).

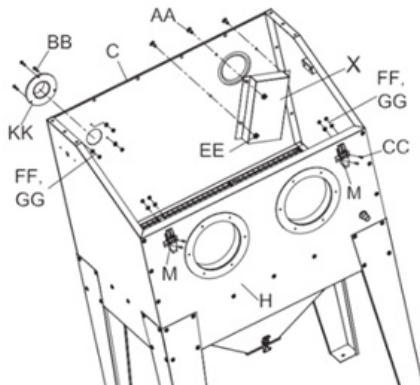

Используемый материал:

Ⓐ Винт М6х12 мм 4 шт.

Ⓔ Гайка М6 4 шт.

Ⓑ Винт М4х16 мм 3 шт.

Ⓒ Винт М4х10 мм 4 шт.

Ⓕ Гайка М4 7 шт.


Ⓖ 4 Шайба плоская 7 шт.

Ⓚ Всасывающее фланцевое кольцо 10 шт.




Наклейте уплотнительную ленту на заднюю часть правой пластины корпуса (E), на заднюю часть левой пластины корпуса (I) и на заднюю пластину (C).

Примечание: Убедитесь что на двух углах есть уплотнительная лента.

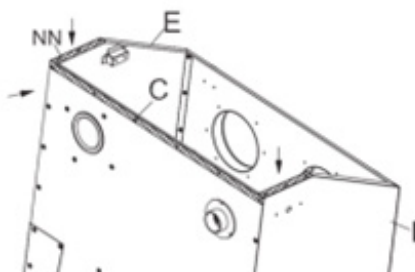

Используемый материал:



Установите зажим для лампы (HH) на верхнюю пластину корпуса (D) с помощью винтов M4X6 (DD), гаек M4 (FF) и плоских прокладок (TT).


Вставьте лампу в зажим (HH) и закрепите, как показано на рисунке (II).

Установите верхнюю пластину (D) на корпус с помощью винтов M6X12 (AA) и гаек M6 (EE).

Подключите проводку лампы (Q) к выключателю (F). Обратите внимание на цвета проводов.

Установите распределительную коробку (F) на левую пластину корпуса (E) с помощью винтов M4X10 (CC), гаек M4 (FF) и плоских прокладок (GG).

Примечание: Убедитесь что кнопка переключателя направлена в сторону оператора.

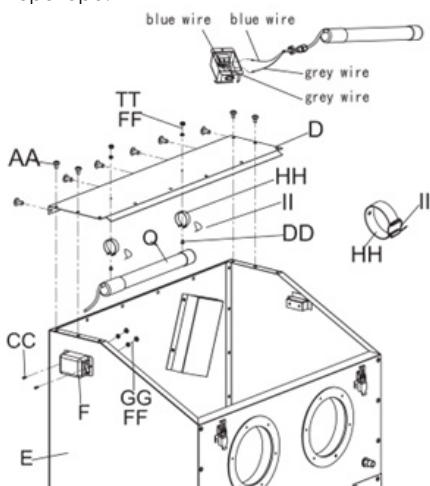


Используемый материал:

- (AA) Винт M6x12 мм 10 шт.
- (CC) Гайка M6 10 шт.
- (DD) Винт M4x10 мм 2 шт.
- (EE) Винт M4x16 мм 2 шт.
- (FF) Гайка M4 4 шт.
- (GG) 4 Шайба плоская 2 шт.
- (TT) 4 Пружинная шайба 2 шт.
- (HH) Зажим для лампы 2 шт.
- (II) Нейлоновая кабельная стяжка 2

Наклейте уплотнительную ленту 3x22 (NN) на верхнюю раму.

Наклейте уплотнительную ленту 6x22(JJ) на левую, правую и нижнюю раму.

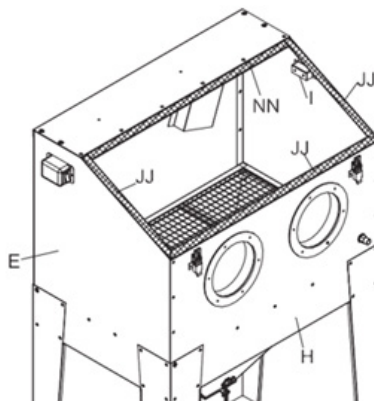


Используемый материал:

- (NN) Уплотнительный хлопок delta 3
- (JJ) Уплотнительный хлопок delta 6

Установите окно (A) на корпус с помощью винтов M6X12 (AA) и гаек M6 (EE).

Установите петли (T) на кабину с помощью винтов M4X10 (CC).

Подключите шнур питания (QQ) к распределительной коробке (F).

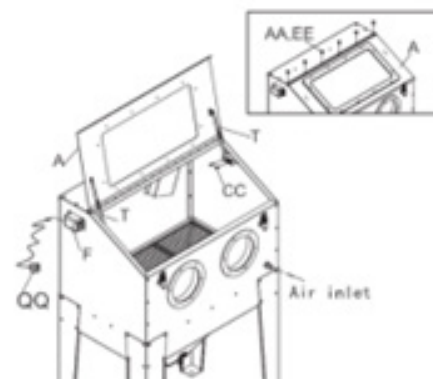

Используемый материал:

- (AA) Винт M6x12 мм 6 шт.
- (EE) Гайка M6 6 шт.
- (CC) Винт M4x10 мм 4 шт.
- (QQ) Адаптер 1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед первым использованием откройте окно и положите в воронку абразивный песок.

Подключите трубу сжатого воздуха к машине.

Примечание: Убедитесь что давление не превышает 100PSI (6,9 бар)

Подключите машину к электропитанию.

Нажмите на выключатель чтобы включить свет.

Нажмите на курок пистолета чтобы начать очистку.

СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Компонент	Описание	Количество	Изображение	Компонент	Описание	Кол-во	Изображение
AA	Винт М6х12 мм	105			Уплотнительный хлопок δ 6	2	
BB	Винт М4х16 мм	16		KK	Всасывающее фланцевое кольцо	1	
CC	Винт М4х10 мм	30		LL	Крышка всасывающего фланца	1	
DD	Винт М4х6 мм	2		MM	Задняя крышка для всасывания воздуха	1	
EE	Гайка М6	75		NN	Уплотнительный хлопок δ 3	6	
FF	Гайка М4	25		OO	Тефлоновая лента	1	
GG	4 Шайба плоская	40		PP	Полиэтиленовая пленка	5	
TT	4 Пружинная шайба	2		OO	Адаптер	1	
HH	Зажим для лампы	2					
II	Нейлоновая кабельная стяжка	2					

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZEDSTAWIENIE PRODUKTU

Ta maszyna do piaskowania pozwala na szybkie i wydajne czyszczenie części. Jest szczególnie polecana do zastosowań obejmujących czyszczenie zardzewiałych części i usuwanie warstw farby. Komponentem maszyny jest pistolet dozujący pod ciśnieniem materiał ścierny oraz rękawice chroniące dłonie operatora podczas całego procesu. Kabina posiada oświetlenie, które zapewnia doskonałą widoczność obrabianych elementów.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Niezastosowanie się do tych instrukcji może skutkować odniesieniem obrażeń cieleśnych i/lub uszkodzeniem urządzenia. Zachować instrukcje do wykorzystania w przyszłości.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Pojemność zbiornika: 220L

Pojemność zbiornika na piasek: 33L

Zalecana wielkość ziarna ścierniwa: 60-80 MESH (177-250µm)

Maksymalne zalecane ciśnienie: 100 PSI (6,9 bara)

Przepływ powietrza: 40-120PSI@5-12CFM


Wewnętrzne wymiary komory: 86x56x56 cm

Napięcie/zasilanie instalacji oświetleniowej: 12 V (7W)

Zasilanie: 100-240 V (50/60 Hz)



Waga: 47 kg

Wymiary: 1390x905x632 mm

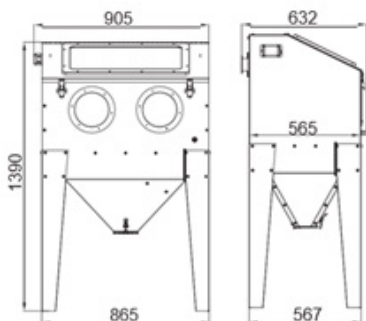


MONTAŻ URZĄDZENIA

Nakleić taśmę uszczelniającą (NN) na krawędziach tylnej (J) i przedniej (K) płyty urządzenia.

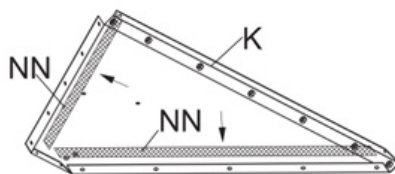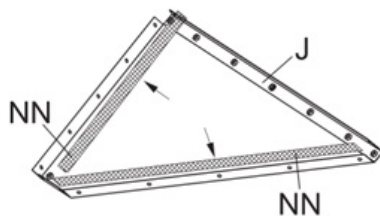

Uwagi:

Taśmę należy wysunąć 10 mm poza krawędź w górnej części lejka.

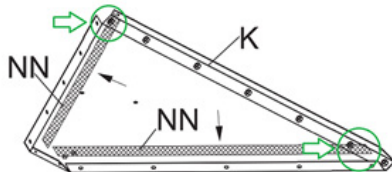

Użyte materiały:




Bawełna uszczelniająca

δ 3



Dwie śruby M4X10 (CC) przymocować blokadę (Z) na lejku (K).

Następnie za pomocą pięciu śrub M6X12 (AA) i pięciu nakrętek (EE) przymocować przednią płytę lejka (K) do płyty bocznej (L).

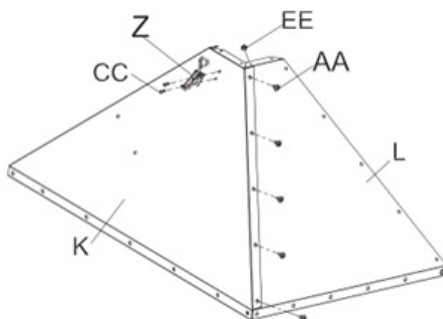

Uwaga:

Pamiętać do konieczności zastosowania taśmy uszczelniającej do uszczelnienia każdego połączenia podczas procedury montażu.

Użyte materiały:


(AA) ŚRUBA M6x12mm 5

(EE) Nakrętka M6 5

(CC) ŚRUBA M4x10mm 2



Dokręcić drugą płytę boczną (L) do płyty czołowej (K) za pomocą śrub M6X12 (AA) i nakrętek M6 (EE).

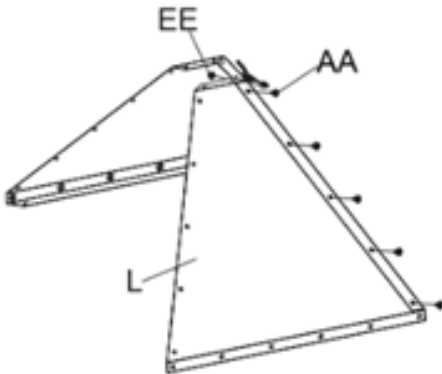

Uwaga:

Pamiętać do konieczności zastosowania taśmy uszczelniającej do uszczelnienia każdego połączenia podczas procedury montażu.


Użyte materiały:

(AA) ŚRUBA M6x12mm 5

(EE) Nakrętka M6 5



Przykręcić tylną płytę lejka (J) używając śrub M6X12 (AA) i nakrętek M6 (EE).

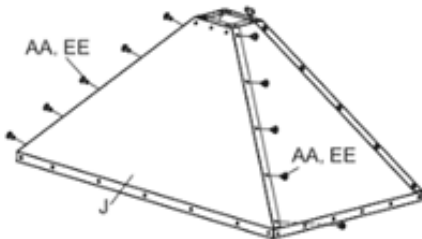

Uwaga:

Pamiętać do konieczności zastosowania taśmy uszczelniającej do uszczelnienia każdego połączenia podczas procedury montażu.

Użyte materiały:

(AA) ŚRUBA M6x12mm 10

(EE) Nakrętka M6 10




Dokręcić 4 śruby dolnej części lejka.

Wykleić taśmy uszczelniające (NN) wokół dolnej części lejka.

Uwaga: Bardzo ważne jest, aby podstawa lejka była idealnie uszczelniona. W przeciwnym razie ciśnienie panujące w komorze może doprowadzić do uwolnienia ścierniwa.

Przykręcić dolną płytę lejka (Y) do lejka za pomocą śrub M4X10 (CC) i podkładek (GG).

Przymocować nasadkę dolnej części lejka (N) do płyty (J) za pomocą śrub M6X12 (AA).

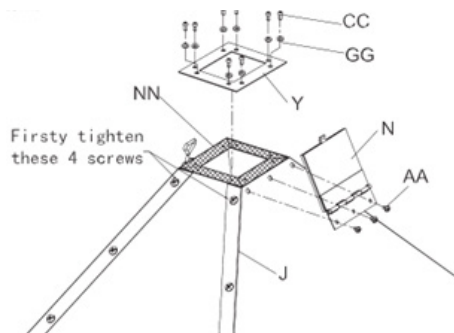

Użyte materiały:

(AA) ŚRUBA M6x12mm 3

(CC) ŚRUBA M4x10mm 8


(GG) 4 podkładki płaskie 8

(NN) Bawełna uszczelniająca 3



Przykręcić wspornik (P) do czterech narożników lejka za pomocą śrub M4X10 (CC) i podkładek (GG).

Uwaga: Wkleić taśmę uszczelniającą między płytami wsporczymi (P) a lejkiem.

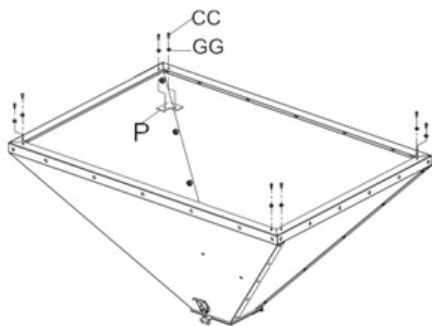


Użyte materiały:

ⓐ ŚRUBA M4x10mm 8

ⓑ 4 podkładki płaskie 8

Nakleić taśmę uszczelniającą na dwóch najwęższych płytach lejka (L).

Taśma uszczelniająca musi pokrywać co najmniej 30 mm odcinek płyt o najszerszym wymiarze.

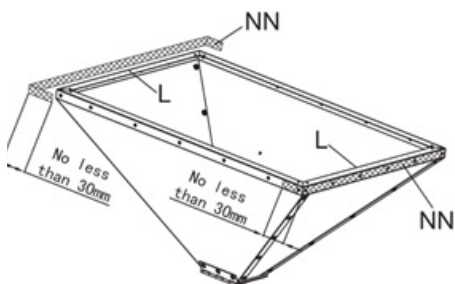


Użyte materiały :

ⓓ Bawełna uszczelniająca δ 3

Przykręcić lewą płytę komory (E) do lejka śrubami M6X12 (AA)


Sprawdzić, czy płyta (E) została zamontowana we właściwym kierunku. Najniższa krawędź płyty pokrywać się będzie z przednią częścią urządzenia.

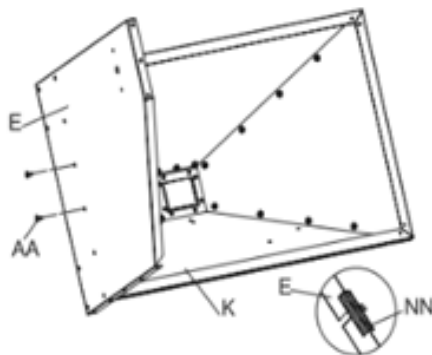

Użyte materiały:

ⓐ ŚRUBA M6x12mm 2

Nakleić taśmę uszczelniającą na tylnej płycie lejka (J), lewej płycie komory (E) i prawej płycie komory (I).

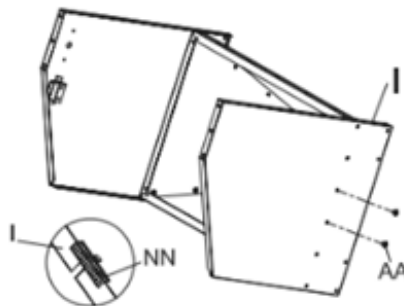


Użyte materiały:

ⓐ Bawełna uszczelniająca

Za pomocą śrub M6X12 (AA) i nakrętek M6 (EE) dokręcić tylną płytę komory i tylne nogi (G).

Uwaga: W pierwszej kolejności dokręć trzy środkowe śruby płyty tylnej (C).


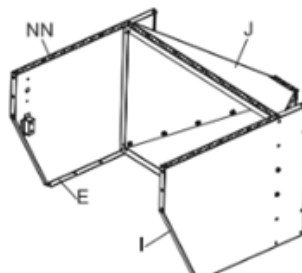


Użyty materiał:

(NN) Bawełna uszczelniająca $\delta 3$ 


Za pomocą śrub M6X12 (AA) i nakrętek M6 (EE) dokręcić tylną płytę komory i tylne nogi (G).

Uwaga: W pierwszej kolejności dokręć trzy środkowe śruby płyty tylnej (C).

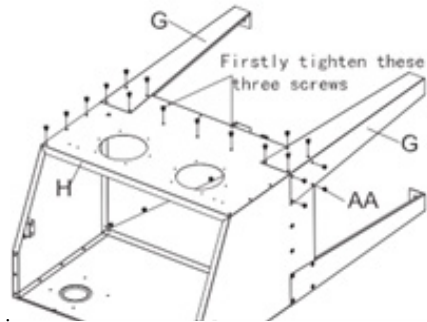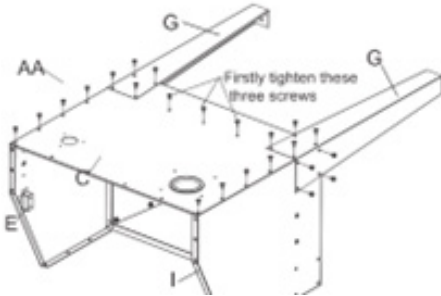


Uwaga: W pierwszej kolejności dokręć trzy środkowe śruby płyty przedniej (C).


Użyte materiały:

(AA) ŚRUBA M6x12mm 25 
 (EE) Nakrętka M6 14

Użyty materiał:

(AA) ŚRUBA M6x12mm 27 
 (EE) Nakrętka M6 16


Nakleić taśmę uszczelniającą na przedniej (K), lewej (E) i prawej płycie (I) komory.

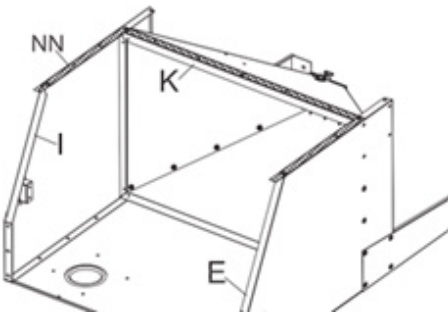

Podłączyć wąż instalacji piaskowej do rury kolektora (O) przez półkę roboczą (B).

Umieścić półkę roboczą (B) wewnątrz komory.

Przykręcić rurę kolektora (O) do przedniej płyty lejka (K) za pomocą dwóch śrub M6X12 (AA) i dwóch nakrętek M6 (EE).

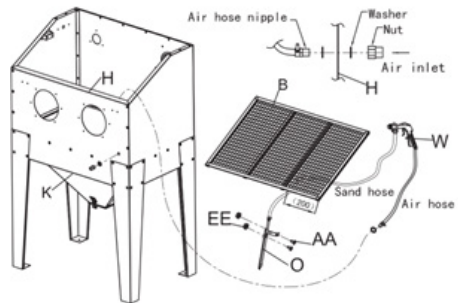


Dokręć króciec dolotu powietrza do komory.

Użyte materiały:

(NN) Bawełna uszczelniająca $\delta 3$ 

Za pomocą śrub H6X12 (AA) i nakrętek H6 (EE) przymocować przednią płytę komory i przednie nogi urządzenia.

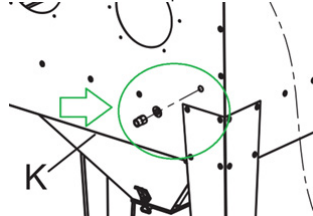

Dołączyć przewód instalacji powietrznej od pistoletu do komory.

Uwaga: Można użyć taśmy teflonowej, aby zapobiec ewentualnym nieszczelnościom.



Użyte materiały:


AA ŚRUBA M6x12mm 2

EE Nakrętka M6 2



Przy pomocy śrub M4X16 (BB), nakrętek M4 (FF) i płaskich uszczelek (GG), przymocować pierścienie rękawic (U) i gniazdo rękawic (V) do przedniego panelu komory (H).

Użyć obejm (S), aby osadzić rękawice (R) w przewidzianych gniazdach rowkowych (V).

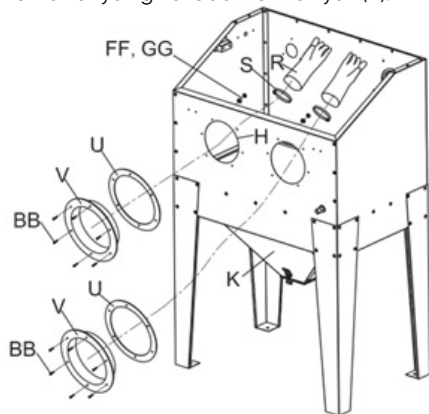

Użyte materiały:

BB ŚRUBA M4x16mm 12

FF Nakrętka M4 12


GG 4 podkładki płaskie 12



Za pomocą śrub M4X16 (BB), nakrętek M4 (FF) i uszczelek płaskich (GG) przykręcić pierścień kołnierza króćca ssawnego (KK) z tyłu obudowy urządzenia (C).

Dokręcić płytę z króćcami ssawnymi (X) na tylnej ścianie korpusu urządzenia (C) za pomocą śrub M6X12 (AA) i nakrętek M6 (EE).

Przymocować zamki (M) do płyty przedniej korpusu (H) za pomocą śrub M4X10 (CC), nakrętek M4 (FF) i 4 płaskich uszczelek (GG).

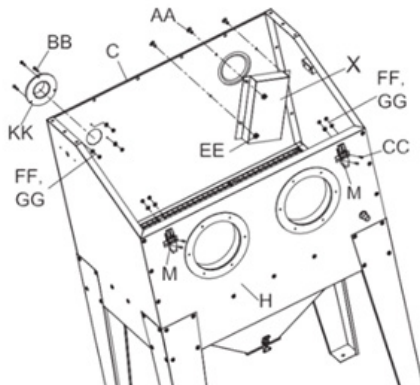

Użyte materiały:

AA ŚRUBA M6x12mm 4

EE Nakrętka M6 4

BB ŚRUBA M4x16mm 3

CC ŚRUBA M4x10mm 4

FF Nakrętka M4 7


GG 4 podkładki płaskie 7

KK Pierścień kołnierza króćca ssawnego 10



Przykleić taśmę uszczelniającą na tylną część prawej płyty obudowy (E), na tylną część lewej płyty obudowy (I) i na płytę tylną (C).

Uwaga: Upewnić się, że taśma uszczelniająca znajduje się w obu narożnikach.

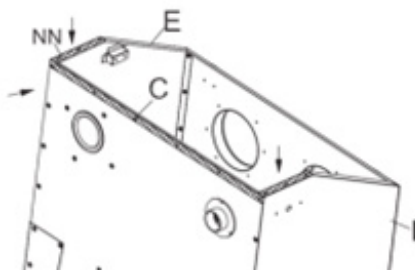

Użyte materiały:



Bawelna uszczelniająca $\delta 3$




Przykręcić lampę (HH) do górnej części obudowy urządzenia (D) za pomocą śrub M4X6 (DD), nakrętek M4 (FF) i uszczelek (TT).

Umieścić lampę w obejmie (HH) i dokręcić ją jak pokazano na rysunku (II).

Przykręcić płytę górną (D) do korpusu urządzenia za pomocą śrub M6X12 (AA) i nakrętek M6 (EE).

Podłączyć przewody lampy (Q) do przełącznika (F). Zwrócić uwagę na kolory przewodów. Przymocować skrzynkę przełączników (F) do lewej płyty korpusu urządzenia (E) za pomocą śrub M4X10 (CC), nakrętek M4 (FF) i płaskich uszczelek (GG).


Uwaga: Upewnić się, że przycisk przełącznika jest skierowany w stronę operatora.

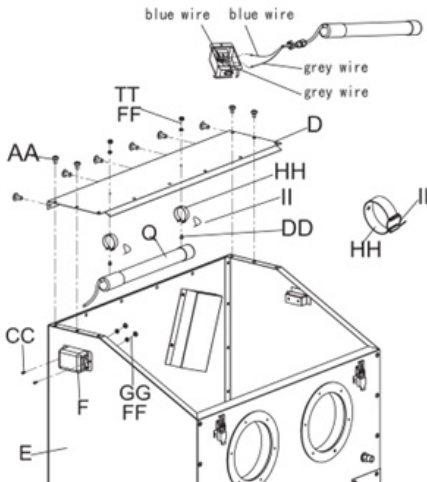

Użyte materiały:

- | | | |
|----|---------------------------|--|
| AA | ŚRUBA M6x12mm 10 | |
| CC | Nakrętka M6 10 | |
| DD | ŚRUBA M4x10mm 2 | |
| EE | ŚRUBA M4x6mm 2 | |
| FF | Nakrętka M4 4 | |
| GG | 4 podkładki płaskie 2 | |
| TT | 4 Podkładka sprężysta 2 | |
| HH | Zacisk lampy 2 | |
| II | Nylonowa opaska kablowa 2 | |

Nakleić taśmę uszczelniającą o wymiarach 3x22 (NN) na górną ramę okna rewizyjnego. Nakleić taśmę uszczelniającą o wymiarach 6x22 (JJ) na lewą, prawą i dolną ramę okna rewizyjnego.

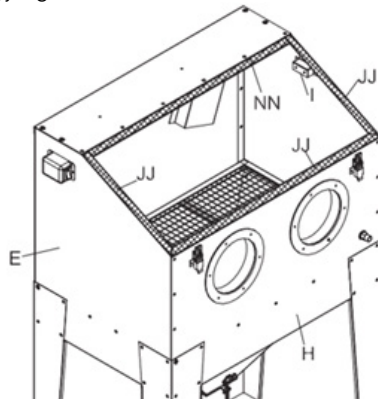

Użyte materiały:



Bawelna uszczelniająca $\delta 3$




Bawelna uszczelniająca $\delta 6$



Przymocować okno rewizyjne (A) do korpusu urządzenia za pomocą śrub M6X12 (AA) i nakrętek M6 (EE).

Przymocować zawiasy okna rewizyjnego (T) do korpusu urządzenia za pomocą śrub M4X10 (CC). Podłączyć przewód zasilający (QQ) do skrzynki przełączników (F).

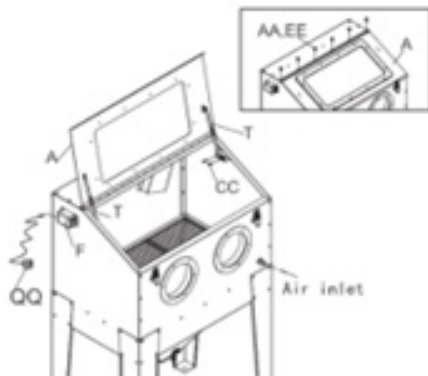

Użyte materiały:

- | | | |
|----|-----------------|--|
| AA | ŚRUBA M6x12mm 6 | |
| EE | Nakrętka M6 6 | |
| CC | ŚRUBA M4x10mm 4 | |
| QQ | Adapter 1 | |

PRACA

Przed pierwszym użyciem należy otworzyć okno rewizyjne urządzenia i wsypać ścierniwo do lejka.

Dołączyć przewód sprężonego powietrza do urządzenia.

Uwaga: Upewnić się, że doprowadzone ciśnienie nie przekracza 100 PSI (6,9 bara)

Podłączyć urządzenie do źródła energii elektrycznej.

Nacisnąć przełącznik, aby włączyć lampę oświetleniową komory.

Nacisnąć spust pistoletu, aby rozpocząć czyszczenie.

LISTA CZĘŚCI

Część	Opis	Ilość	Zdjęcie	Część	Opis	Ilość	Zdjęcie
AA	ŚRUBA M6x12mm	105			Bawełna uszczelniająca δ 6	2	
BB	ŚRUBA M4x16mm	16		KK	Pierścień kołnierza króćca ssawnego	1	
CC	ŚRUBA M4x10mm	30		LL	Pokrywa kołnierza króćca ssawnego	1	
DD	ŚRUBA M4x6mm	2		MM	Pokrywa tylnego króćca ssawnego powietrza	1	
EE	Nakrętka M6	75		NN	Bawełna uszczelniająca δ 3	6	
FF	Nakrętka M4	25		OO	Taśma teflonowa	1	
GG	4 podkładki płaskie	40		PP	Folia PE	5	
TT	4 Podkładka sprężysta	2		QQ	Adapter	1	
HH	Obejma lampy	2					
II	Nylonowa opaska kablowa	2					

54341



www.jbmcamp.com

JBM CAMPLLONG, S.L.U.
CIM La Selva - Ctra. Aeropuerto km. 1,6
Nave 2.2 - CP 17185 Vilobi d'Onyar - GIRONA
jbm@jbmcamp.com
Tel. +34 972 405 721
Fax. +34 972 245 437